

Инструкция по эксплуатации

Детектор Bosch PMD 7 0.603.681.121

Цены на товар на сайте:


http://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/detektory/detektor_bosch_pmd_7_0.603.681.121/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

[http://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/detektory/detektor_bosch_pmd_7_0.603.681.121/#
tab-Responses](http://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/izmeritelnyj/detektory/detektor_bosch_pmd_7_0.603.681.121/#tab-Responses)

EEU

EEU

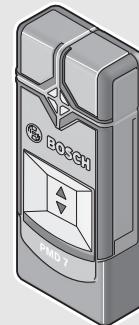

Robert Bosch GmbH

Power Tools Division
70745 Leinfelden-Echterdingen
Germany

www.bosch-pt.com

2 609 140 997 (2013.09) T / 176 EEU



2 609 140 997

PMD 7



BOSCH

- pl** Instrukcja oryginalna
- cs** Původní návod k používání
- sk** Pôvodný návod na použitie
- hu** Eredeti használati utasítás
- ru** Оригинальное руководство по эксплуатации
- uk** Оригінальна інструкція з експлуатації
- kk** Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы
- ro** Instrucțiuni originale
- bg** Оригинална инструкция


- mk** Оригинално упатство за работа
- sr** Originalno uputstvo za rad
- sl** Izvirna navodila
- hr** Originalne upute za rad
- et** Algupārane kasutusjuhend
- lv** Instrukcijas oriģinālvalodā
- lt** Originali instrukcija



2 |

Polski	Strona	4
Česky	Strana	15
Slovensky	Strana	25
Magyar	Oldal	35
Русский	Страница	46
Українська	Сторінка	59
Қазақша	Бет	70
Română	Pagina	81
Български	Страница	91
Македонски	Страна	103
Srpski	Strana	113
Slovensko	Stran	123
Hrvatski	Stranica	133
Eesti	Lehekülg	143
Latviešu	Lappuse	153
Lietuviškai	Puslapis	164

| 3

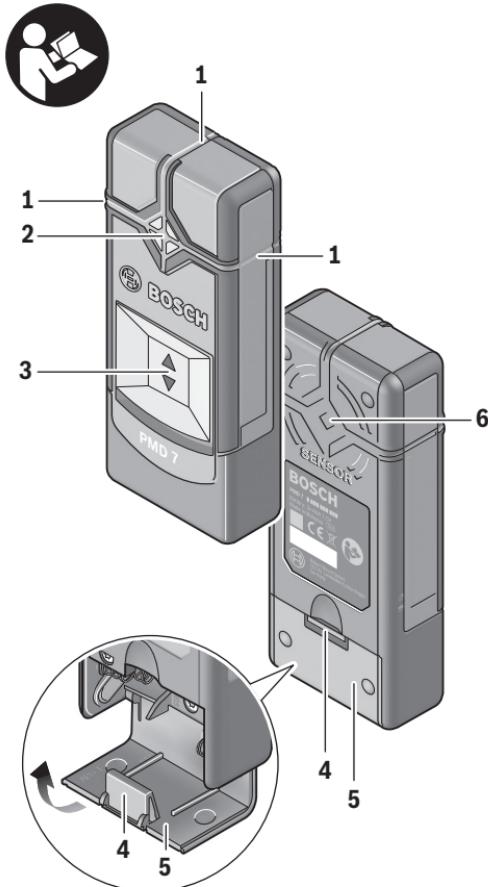



4 | Polski

Polski

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy przeczytać i zastosować wszystkie instrukcje i wskazówki. PROSIMY ZACHOWAĆ I STARANNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZE WSKAZÓWKI.

- ▶ Napraw urządzenia pomiarowego powinien dokonywać jedynie wykwalifikowany personel, przy użyciu oryginalnych części zamiennych. Tylko w ten sposób można zapewnić bezpieczną eksploatację przyrządu.
- ▶ Nie należy stosować tego urządzenia pomiarowego w otoczeniu zagrożonych wybuchem, w którym znajdują się łatwopalne cieczes, gazy lub pyły. W urządzeniu pomiarowym może dojść do utworzenia iskier, które mogą spowodować zapłon pyłów lub oparów.

Opis urządzenia i jego zastosowania

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie pomiarowe przeznaczone jest do lokalizowania metali żelaznych (np. stali zbrojeniowej), metali nieżelaznych (np. rur miedzianych) oraz przewodów elektrycznych przewodzących prąd, w ścianach, sufitach i podłogach.

Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych komponentów odnosi się do schematu urządzenia pomiarowego, znajdującego się na stronie graficznej.

- 1 Znacznik
- 2 Lampka sygnalizacyjna
- 3 Włącznik/wyłącznik
- 4 Blokada pokrywy wnęki na baterie
- 5 Pokrywa wnęki na baterie
- 6 Zakres czujnika

Polski | 5

Dane techniczne

Wykrywacz	PMD 7
Numer katalogowy	3 603 F81 100
maks. głębokość pomiaru*:	
- Metale żelazne	70 mm
- Metale nieżelazne (rury miedziane)	60 mm
- Przewody miedziane (pod napięciem)**	50 mm
Kalibracja	automatyczna
Automatyczne wyłączanie po ok.	10 min
Temperatura pracy	0 °C... +40 °C
Temperatura przechowywania	-20 °C... +70 °C
Relatywna wilgotność powietrza maks.	80 %
Baterie	3 x 1,5 V AAA
Czas pracy (baterie alkaliczno-manganowe) ok.	5 h
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003	0,1 kg
* w zależności od materiału i wielkości obiektów, a także rodzaju materiału i stanu badanego podłoga (ścian, sufitów, podłóg)	
** mniejsza głębokość pomiarowa przy przewodach nie będących pod napięciem	
► W przypadku niekorzystnego składu podłoga wynik pomiaru może okazać się zанизowany w odniesieniu do jego dokładności i głębokości detekcji.	

Deklaracja zgodności

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne” odpowiada wymaganiom następujących norm i dokumentów normatywnych:

EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
 EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
 EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2011/65/UE, 1999/5/WE.

Henk Becker

Helmut Heinzelmann

Executive Vice President

Head of Product Certification

Engineering

PT/ETM9

PPA:



6 | Polski

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.08.2013

Montaż

Wkładanie/wymiana baterii

Zaleca się eksploatację urządzenia pomiarowego przy użyciu baterii alkaliczno-manganowych.

Aby otworzyć pokrywkę wnęki na baterii **5** należy wcisnąć blokadę **4** i odchylić pokrywkę. Włożyć baterię do wnęki. Należy przy tym zachować prawidłową biegunowość zgodnie ze schematem umieszczonym wewnątrz wnęki.

- ▶ **Jeżeli urządzenie pomiarowe będzie przez dłuższy czas nieużywane, należy wyjąć z niego baterię.** Aby wyłączyć urządzenie pomiarowe, włącznik/wyłącznik należy przesunąć w dół.

Praca urządzenia

Włączenie

- ▶ **Urządzenie pomiarowe należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym.**
- ▶ **Narzędzie należy chronić przed ekstremalnie wysokimi lub niskimi temperaturami, a także przed wahaniami temperatury.** Nie należy go na przykład pozostawiać na dłuższy okres czasu w samochodzie. W przypadku, gdy urządzenie pomiarowe poddane było większym wahaniom temperatury, należy przed użyciem odczekać, aż powróci ono do normalnej temperatury. Ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury, a także silne wahania temperatury mogą mieć negatywny wpływ na precyzję pomiaru.
- ▶ **Należy unikać silnych uderzeń i nie dopuszczać do upadku urządzenia pomiarowego.**

Włączanie/wyłączanie

- ▶ **Przed włączeniem urządzenia pomiarowego należy upewnić się, czy okolice czujnika **6** nie uległy zawilgoceniu.** W przypadku stwierdzenia wilgoci, urządzenie pomiarowe należy wytrzeć do sucha ścieżką.

Polski | 7



Aby **włączyć** urządzenie pomiarowe, włącznik/wyłącznik **3** należy przesunąć w dół.

Po przejściu krótkiego autotestu urządzenie pomiarowe jest gotowe do eksploatacji. Gotowość do pracy sygnalizowana jest zaświeceniem się lampki sygnalizacyjnej **2**. Jeżeli po włączeniu urządzenia lampka sygnalizacyjna **2** nie zaświeci się, konieczna jest wymiana baterii.



Aby **wyłączyć** urządzenie pomiarowe, włącznik/wyłącznik **3** należy przesunąć do góry.

Jeżeli przez ok. 10 minut urządzenie nie jest użytkowane, wyłącza się ono automatycznie, aby nie zużywać niepotrzebnie baterii.

Wskazówka: Jeżeli urządzenie pomiarowe wyłączyło się automatycznie, włącznik/wyłącznik **3** pozostanie w pozycji „Włącz.”. Aby ponownie włączyć urządzenie pomiarowe, należy ustawić włącznik/wyłącznik **3** najpierw w pozycji „Wył.”, a następnie ponownie przestawić na pozycję „Włącz.”.

Rodzaje pracy

Urządzenie pomiarowe wykrywa obiekty znajdujące się w zasięgu czułosci czujnika **6**.

► **Przed przystąpieniem do wiercenia otworów w ścianach, do cięcia lub frezowania, należy się dodatkowo zabezpieczyć, sięgając do innych źródeł informacji.** Ponieważ dokładność i głębokość wykrywania urządzenia pomiarowego mogą zostać zanione pod wpływem niekorzystnych warunków otoczenia lub niekorzystny skład podłożu, istnieje niebezpieczeństwo, że w zakresie wykrywania czujnika znajdują się obiekty także wówczas, gdy wskaźnik ich nie wykaże (lampka sygnalizacyjna **2** świeci kolorem zielonym).

Lampka sygnalizacyjna	Objaśnienie
zielony	nie zlokalizowano obiektu
żółty	<ul style="list-style-type: none"> - obiekt metalowy w pobliżu czujnika - mały lub głęboko położony obiekt metalowy w zasięgu czujnika lub - zakłócenie detekcji spowodowane niekorzystnymi właściwościami ściany

8 | Polski

Lampka sygnalizacyjna	Objaśnienie
czerwony i ciągły sygnał dźwiękowy	zlokalizowano obiekt metalowy w zasięgu czujnika
czerwony (szybko) migający oraz pulsujący sygnał dźwiękowy	zlokalizowano przewód znajdujący się pod napięciem


Szukanie obiektów metalowych

Po włączeniu lampka sygnalizacyjna **2** zapala się na zielono.

Przystawić urządzenie pomiarowe do badanej powierzchni i przesuwać je w bok.

- Jeżeli w podłożu nie zostanie wykryty żaden obiekt metalowy, lampka sygnalizacyjna **2** świeci się nadal zielonym światłem, nie rozlega się też sygnał dźwiękowy.
- Jeżeli urządzenie pomiarowe zbliża się do metalowego obiektu, zapala się lampka sygnalizacyjna **2** – najpierw na żółto, a następnie, w miarę zbliżania się do obiektu, na czerwono. Gdy lampka zaświeca się na czerwono dodatkowo rozbrzmiewa sygnał dźwiękowy, którego częstotliwość zwiększa się w miarę zbliżania się do obiektu metalowego.
- Gdy urządzenie znajduje się dokładnie nad obiektem metalowym, lampka sygnalizacyjna **2** świeci się na czerwono, a równocześnie rozlega się dźwięk o najwyższej częstotliwości.

- **Także w sytuacji, gdy lampka sygnalizacyjna 2 świeci się kolorem żółtym, pod sensorem może znajdować się obiekt metalowy.** Małe lub głęboko leżące obiekty metalowe znajdują się w pobliżu czujnika, lub właściwości ściany zakłócają wynik pomiaru.

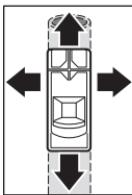

Gdy urządzenie pomiarowe przesuwane jest nad obiektem metalowym po raz pierwszy, pozycja obiektu oznaczana jest tylko zgrubnie. Kilkakrotne przesunięcie urządzenia pomiarowego nad obiektem metalowym sprawi, iż lokalizacja obiektu będzie coraz dokładniejsza. Po wielokrotnym przesunięciu urządzenia pomiarowego (bez odrywania go od podłożu) pozycja obiektu metalowego określona będzie dokładnie: Jeżeli lampka sygnalizacyjna **2** świeci się na czerwono i równocześnie rozlega się sygnał dźwiękowy, obiekt metalowy znajduje się w zasięgu czujnika. Gdy dźwięk sygnału osiągnął najwyższą częstotliwość, oznacza to, że obiekt metalowy znajduje się dokładnie pośrodku pod czujnikiem.

Polski | 9

Szukanie przewodów pod napięciem

Urządzenie pomiarowe wykrywa przewody, których napięcie leży pomiędzy 110 V, a 240 V i o standardowej częstotliwości (prąd zmienny o 50 lub 60 Hz). Inne przewody (prąd stały, wyższe/niskie częstotliwości lub napięcie), jak również przewody nieprzewodzące prądu elektrycznego nie są stuprocentowo lokalizowane. Są one jednak również wykazywane jako obiekty metalowe.

Wykrywanie przewodów znajdujących się pod napięciem uruchamia się automatycznie podczas każdego pomiaru. W przypadku znalezienia przewodu przewodzącego prąd, lampka sygnalizacyjna **2** świeci się na czerwono i równocześnie rozbrymiewa pulsując sygnał dźwiękowy o szybko następujących po sobie dźwiękach. Aby dokładniej zlokalizować przewód znajdujący się pod napięciem, należy kilkakrotnie przesunąć urządzenie pomiarowe nad badaną powierzchnią. Kilkakrotne przesunięcie urządzenia pomiarowego nad przewodem przewodzącym prąd spowoduje, iż przewód ten zostanie dokładnie zlokalizowany.

Szybsze znalezienie przewodów znajdujących się pod napięciem może nastąpić dzięki podłączeniu do poszukiwanego przewodu odbiorników prądu elektrycznego (np. lamp, urządzeń elektrycznych) i włączeniu ich.

Wskazówka: Należy zawsze zważyć na to, aby trzymać urządzenie pomiarowe pewnie i mocno, ręką bez rękawiczki, co pozwoli zagwarantować dobре uziemienie. Należy też zwracać uwagę, aby wszelkie drabiny, podesty i rusztowania były uziemione. Należy unikać drabin i rusztowań, których podpórki zabezpieczone są plastikowymi nakładkami. Nie należy nosić obuwia o właściwościach izolujących.

W określonych warunkach (jak na przykład za powierzchniami metalowymi lub za powierzchniami o dużej zawartości wody) może się zdarzyć, że przewody znajdujące się pod napięciem nie zostaną zlokalizowane. Jeżeli lampka sygnalizacyjna **2** świeci się na żółto lub na czerwono ponad większą powierzchnią, oznacza to, że materiał ekranowany jest elektrycznie i wynik detekcji przewodów znajdujących się pod napięciem nie jest wiarygodny.

Wskazówki dotyczące pracy

- ▶ Na dokładność wyników pomiarowych mogą zasadniczo wpływać określone warunki otoczenia. Zaliczają się do nich np. bliskość przyrządów, które wytwarzają silne pola magnetyczne lub elektromagnetyczne, wilgoć, materiały budowlane zawierające metal,

10 | Polski

materiały izolacyjne laminowane folią aluminiową, jak również tąpety przewodzące prąd lub płytki ceramiczne. Przed przystąpieniem do wiercenia, frezowania lub dokonywania cięć w ścianach, sufitach, podłogach należy dlatego skonsultować również inne źródła informacji (np. plany budowlane).

Wskazówka: Urządzenia pomiarowego nie należy chwytać w okolicach czujnika, gdyż mogłyby to wpłynąć na wyniki detekcji. Pozwoli to na uzyskanie dokładniejszych wyników.

Zaznaczanie obiektów

Zlokalizowane obiekty można, jeśli zaistnieje taka potrzeba, zaznaczyć. Zewnętrzne granice obiektu można określić kierując się zmianą koloru lampki sygnalizacyjnej **2** – z żółtego na czerwony. Środek obiektu metalowego można ustalić na podstawie wysokości sygnału dźwiękowego. Zlokalizowane miejsce należy zaznaczyć na ścianie za pomocą znaczników – górnego i bocznych **1**.

Lampka migła stale na zielono/żółto/czerwono

Jeżeli lampka sygnalizacyjna **2** świeci się na czerwono lub żółto, chociaż w pobliżu urządzenia pomiarowego nie ma żadnego obiektu metalowego, urządzenie pomiarowe należy odesłać do punktu serwisowego.

Konserwacja i serwis

Manualna kalibracja

Jeżeli lampka sygnalizacyjna **2** świeci się na czerwono lub żółto, chociaż w pobliżu urządzenia pomiarowego nie ma żadnego obiektu metalowego, urządzenie pomiarowe należy ponownie skalibrować.

- W tym celu należy włączyć urządzenie pomiarowe włącznikiem/wyłącznikiem **3**
- Wyjąć baterie z włączonego urządzenia pomiarowego
- Wyłączyć urządzenie pomiarowe włącznikiem/wyłącznikiem **3**, (podczas gdy baterie są wyjęte).
- Ponownie umieścić baterie w urządzeniu pomiarowym (zwracając przy tym uwagę na właściwą biegunowość!)

Polski | 11

- Usunąć z pobliża urządzenia pomiarowego wszelkie obiekty (także takie jak zegarek czy metalowe pierścionki) i unieść urządzenie pomiarowe w powietrzu.
- Włączyć urządzenie pomiarowe za pomocąłącznika/wyłącznika 3, a następnie przed upływem trzech sekund ponownie wyłączyć. Lampka sygnalizacyjna 2 urządzenia pomiarowego migła podczas tych trzech sekund powoli na czerwono, aby zasygnalizować gotowość do kalibracji.
- Urządzenie pomiarowe należy ponownie włączyć przed upływem 0,5 sekundy. Proces kalibracji jest uruchamiany i 6 sekund. Lampka sygnalizacyjna 2 migła podczas tych 6 sekund w szybkim tempie na zielono, podczas trwania procesu kalibracji. Po zakończeniu kalibracji urządzenie jest gotowe do eksploatacji, a lampka sygnalizacyjna 2 świeci się stałym zielonym światłem.

Wskazówka: Jeżeli kolejność wyłączania i ponownego włączania nie zostanie zachowana, kalibracja nie zostanie przeprowadzona. Lampka sygnalizacyjna 2 świeci się wówczas nadal na żółto lub na czerwono, choćż w pobliżu nie znajduje się żaden obiekt metalowy. W tym przypadku należy powtórzyć kalibrację.

Błędy – przyczyny i usuwanie

Przyczyna	Usuwanie błędu
Lampka sygnalizacyjna 2 nie świeci się	
Urządzenie pomiarowe nie jest włączone	Przesiąść włącznik/wyłącznik na pozycję „Włącz.“.
Urządzenie pomiarowe wyłączyło się samoczynnie	Włącznik/wyłącznik należy najpierw ustawić w pozycji „Wył.“, a na zakończenie w pozycji „Włącz.“.
Brak baterii lub baterie są niewłaściwie umieszczone	Włożyć baterie. Zwrócić uwagę na zachowanie prawidłowej bieguności.
Baterie są wyładowane lub do urządzenia włożono akumulatorki	Wymienić baterie. Nie stosować akumulatorów.

12 | Polski**Przyczyna Usuwanie błędu**

Lampka sygnalizacyjna 2 świeci się na żółto lub na czerwono, choć w pobliżu nie znajduje się żaden obiekt metalowy (ostrzeżenie przed metalowymi obiekttami)

Za wysoka/niska temperatura otoczenia	Urządzenie pomiarowe należy użytkować tylko w określonym zakresie temperatur, położonym między 0 °C – 40 °C.
Silne wahania temperatury	Odczekać, aż urządzenie pomiarowe dostosuje się do temperatury otoczenia.
Autokalibracja nie powiodła się	Przeprowadzić ręczną kalibrację urządzenia.

Lampka sygnalizacyjna 2 świeci się na żółto lub na czerwono, ponad większą płaszczyzną ściany (ostrzeżenie przed metalowymi obiekttami)

Wiele blisko siebie leżących obiektów metalowych	Zwrócić uwagę na wysokość tonu sygnału dźwiękowego, aby rozróżnić granice pomiędzy poszczególnymi obiekttami metalowymi. Zbyt blisko siebie położone obiekty nie można zlokalizować jako oddzielne obiekty.*
Metal jako materiał budowlany	W przypadku metalowych materiałów budowlanych (na przykład materiałów izolacyjnych oklejonych folią aluminiową, blach termoprzewodzących) wiarygodna detekcja nie jest możliwa.*
Autokalibracja nie powiodła się	Przeprowadzić ręczną kalibrację urządzenia.

Lampka sygnalizacyjna 2 migła na czerwono ponad większą płaszczyzną ściany (ostrzeżenie przed przewodem przewodzącym prąd)

Niewystarczające uziemienie ściany	Dotknąć wolną ręką ściany w odległości ok. 20 – 30 cm od urządzenia pomiarowego, aby uziemić ścianę.
------------------------------------	--

Nie zlokalizowano przewodu przewodzącego prąd

Przewód nie znajduje się pod napięciem, lub napięcie jest nietypowe	Skierować napięcie na przewód, na przykład włączając przyporządkowany temu przewodowi włącznik światła. Wiarygodna detekcja przewodów o napięciach zmiennych leżących poza zakresem 110 – 240 V, 50 – 60 Hz nie jest możliwa.*
---	--

Polski | 13

Przyczyna	Usuwanie błędu
Przewód leży zbyt głęboko	Głębokość detekcji jest uzależniona od materiału budowlanego i może być mniejsza niż maksymalna głębokość wykrywania.*
Przewód umieszczony jest w uziemionej rurze metalowej	Z pomocą urządzenia pomiarowego zlokalizować rurę metalową.
Urządzenie pomiarowe nie jest uziemione	Mocno ująć urządzenie pomiarowe rękoma bez rękawiczek. Nie stawać na izolowanych drabinach i rusztowaniach. Nie należy nosić obuwia o właściwościach izolujących.
Materiał budowlany ekranuje lub wilgotność powietrza jest zbyt wysoka	W przypadku metalowych lub wilgotnych materiałów budowlanych (na przykład przy wysokiej wilgotności powietrza) wiarygodna detekcja nie jest możliwa.*
Nie zlokalizowano obiektu metalowego	
Obiekt metalowy leży zbyt głęboko	Głębokość detekcji jest uzależniona od materiału budowlanego i może być mniejsza niż maksymalna głębokość wykrywania.*
Obiekt metalowy jest zbyt mały	Głębokość detekcji jest uzależniona od obiektu i może być mniejsza niż maksymalna głębokość wykrywania.*
Nieskoordynowane miganie na zielono, żółto i czerwono	
Zakłócenie spowodowane elektrycznymi lub magnetycznymi polami	Należy zachować odpowiednią odległość od urządzeń, które emittują silne elektryczne lub magnetyczne pola (na przykład komputer lub zasilacze impulsowe).
Wyniki pomiarowe niedokładne/niewiarygodne	
Obiekty metalowe w zasięgu czujnika zakłócające detekcję	Usunąć wszystkie obiekty metalowe (np. zegarek, bransoletkę, pierścionek, obrączkę itp.) z zasięgu czujnika. Nie chwytać urządzenia w okolicach czujnika.
Autokalibracja nie powiodła się	Przeprowadzić ręczną kalibrację urządzenia.

14 | Polski**Przyczyna Usuwanie błędu****Lampkamiga stale na zielono/zółto/czerwono,**

choćież w pobliżu nie ma żadnego obiektu metalowego ani przewodu przewodzącego prąd.

Urządzenie pomiarowe jest uszkodzone. Urządzenie pomiarowe należy odesłać do punktu serwisowego.

* Dlatego należy przed przystąpieniem do wiercenia, frezowania lub dokonywania cięć w ścianach, sufitach, podłogach skonsultować również inne źródła informacji (np. plany budowlane).

Konserwacja i czyszczenie

Zanieczyszczienia należy wycierać suchą, miękką ściereczką. Nie należy używać żadnych środków czyszczących lub rozpuszczalników.

Aby nie zakłócać funkcji pomiaru, nie wolno umieszczać w polu działania czujnika **6** na przedniej i tylniej stronie urządzenia, żadnych naklejek ani tabliczek, a w szczególności tabliczek metalowych.

Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

www.bosch-pt.com

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zapytaniach i zamówieniach części zamiennych, proszę podać koniecznie 10 cyfrowy numer katalogowy podany na tabliczce znamionowej urządzenia pomiarowego.

Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
E-Mail: bsc@pl.bosch.com

Česky | 15

Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
 (w cenie połączenia lokalnego)
 E-Mail: elektronarzedzia.info@pl.bosch.com
www.bosch.pl

Usuwanie odpadów

Urządzenia pomiarowe, osprzęt i opakowanie powinny zostać dostarczone do utylizacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
 Urządzeń pomiarowych i akumulatorów/baterii nie wolno wyrzucać do odpadów domowych!

Tylko dla państwa należących do UE:



Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE, niezdatne do użytku urządzenia pomiarowe, a zgodnie z europejską wytyczną 2006/66/WE uszkodzone lub zużyte akumulatory/baterie, należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

Česky

Bezpečnostní upozornění

Veškeré pokyny je třeba číst a dbát jich. TYTO POKYNY DOBŘE USCHOVEJTE.



- ▶ Měřící přístroj nechte opravit kvalifikovaným odborným personálem a jen originálními náhradními díly. Tím bude zajištěno, že bezpečnost přístroje zůstane zachována.
- ▶ Nepracujte s měřicím přístrojem v prostředí s nebezpečím výbuchu, v němž se nachází horlavé kapaliny, plyny nebo prach. V měřicím přístroji se mohou vytvářet jiskry, jež zapálí prach nebo plyny.

16 | Česky

Popis výrobku a specifikací

Určující použití

Měřicí přístroj je určen k detekci železných kovů (např. armovací ocel), neželezných kovů (např. měděné trubky) a vedení pod napětím ve zdech, stropech a podlahách.

Zobrazené komponenty

Číselná zobrazení zobrazených komponent se vztahuje na zobrazení měřicího přístroje na obrázkové straně.

- 1 Označovací pomůcka
- 2 Signální světlo
- 3 Spínač
- 4 Aretace krytu příhrádky pro baterie
- 5 Kryt příhrádky baterie
- 6 Oblast čidla

Technická data

Digitální detektor	PMD 7
Objednací číslo	3 603 F81 100
max. hloubka měření*:	
- železné kovy	70 mm
- neželezné kovy (měděná trubka)	60 mm
- měděné vodiče (elektrické)**	50 mm
Kalibrace	automatická
Vypínací automata po ca.	10 min
Provozní teplota	0 °C...+40 °C
Skladovací teplota	-20 °C...+70 °C
Relativní vlhkost vzduchu max.	80 %
Baterie	3 x 1,5 V AAA
Doba provozu (alkalicko-manganové baterie) ca.	5 h
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	0,1 kg

* v závislosti na materiálu a velikosti předmětů i materiálu a stavu podkladu (zdi, stropy, podlahy)

** menší hloubka měření u neelektrických vedení

► **Přesnost a hloubka detekce může být při nepříznivých vlastnostech podkladu horší.**

Česky | 17

Prohlášení o shodě CE

Na výhradní zodpovědnost prohlašujeme, že výrobek popsáný v části „Technická data“ odpovídá následujícím normám nebo normativním dokumentům:

EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 podle ustanovení
směrnic 2011/65/EU, 1999/5/ES.

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

PPA:
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.08.2013

Montáž

Nasazení/výměna baterií

Pro provoz měřicího přístroje doporučujeme použít alkalicko-manganové baterie.

Pro otevření krytu příhrádky pro baterie **5** zatlačte na aretaci **4** a kryt příhrádky pro baterie odklopěte. Vložte baterie. Dbejte přitom na správnou polaritu podle zobrazení na vnitřní straně příhrádky pro baterie.

- ▶ **Když měřicí přístroj delší dobu nepoužíváte, vyjměte z něj baterie.**
Při delším skladování mohou baterie zkorodovat nebo se samy vybit.

Provoz

Uvedení do provozu

- ▶ **Chraňte měřicí přístroj před vlhkem a přímým slunečním zářením.**
- ▶ **Nevystavujte měřicí přístroj žádným extrémním teplotám nebo teplotním výkyvům.** Nenechávejte jej např. delší dobu ležet v autě. Při větších teplotních výkyvech nechte měřicí přístroj nejdříve vytympero-

18 | Česky

vat, než jej uvedete do provozu. Při extrémních teplotách nebo teplotních výkyvech může být omezena přesnost přístroje.

► **Zabraňte prudkým nárazům nebo pádům měřícího přístroje.**

Zapnutí - vypnutí

► **Před zapnutím měřícího přístroje zajistěte, aby oblast čidla 6 nebyla vlhká.** Případně přístroj vytřete do sucha hadříkem.

Pro **zapnutí** měřícího přístroje posuňte vypínač 3 dolů.



Po krátkém vlastním testu je měřicí přístroj připraven k provozu. Připravnost k provozu je indikována svítící indikační kontrolkou 2. Pokud po zapnutí indikační kontrolka 2 nerozsvítí, musíte vyměnit baterie.

Pro **vypnutí** měřícího přístroje posuňte vypínač 3 nahoru.



Nenastane-li po dobu ca. 10 min. žádné měření, pak se měřicí přístroj kvůli šetření baterií automaticky vypne.

Upozornění: Pokud se měřicí přístroj automaticky vypnul, pak se vypínač 3 ještě nachází v poloze „ZAP“. Chcete-li jej znova zapnout, posuňte vypínač 3 nejprve do polohy „VYP“ a poté znova do polohy „ZAP“.

Druhy provozu

Měřicí přístroj detekuje objekty pod oblastí čidla 6.

► **Než budete vrtat, řezat nebo frézovat do zdi, měli byste se ujistit na základě jiných informačních zdrojů, že je práce bezpečná.** Protože se přesnost a hloubka detekce měřicího přístroje může snížit vlivem prostředí nebo vlastností zdi, hrozí nebezpečí, že se v oblasti pod čidlem nacházejí předměty, ačkoli žádný předmět není indikován (indikační kontrolka 2 svítí zeleně).

Indikační kontrolka	Vysvětlení
zeleně	nenalezen žádný předmět
žlutě	<ul style="list-style-type: none"> - v blízkosti čidla je kovový předmět - v oblasti čidla je malý nebo hluboko se nacházející kovový předmět nebo - omezení funkce čidla nepříznivými vlastnostmi zdi

Česky | 19

Indikační kontrolka	Vysvětlení
červeně a trvalý tón	v oblasti čidla nalezen kovový předmět
blikající červeně (rychle) a přerušovaná zvuková signifikace	nalezeno vedení pod napětím


Hledání kovových objektů

Po zapnutí se rozsvítí signální světlo **2** zeleně.

Položte měřicí přístroj na zkoumaný povrch a pohybujte jím do stran.

- Není-li v podkladu detekován kovový předmět, svítí indikační kontrolka **2** i nadále zeleně a neznamená žádný zvukový signál.
- Pokud se měřicí přístroj blíží ke kovovému předmětu, svítí indikační kontrolka **2** nejprve žlutě a při přiblížení ke kovovému předmětu začne svítit červeně. Když indikační kontrolka svítí červeně, zazní ještě zvukový signál, jehož výška se zvyšuje při dalším přiblížení ke kovovému předmětu.
- Nad kovovým předmětem svítí indikační kontrolka **2** červeně a zní zvukový signál s maximální výškou zvuku.

► I při žlutém svitu indikační kontrolky **2 se může pod oblastí čidla nacházet kovový předmět.** V blízkosti čidla se nacházejí malé nebo hluboko ležící kovové předměty, nebo vlastnosti zdí negativně ovlivňují výsledek měření.

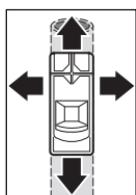

Při prvním přejetí je indikována poloha kovového předmětu pouze přibližně. Pokud přejedete měřicím přístrojem nad kovovým předmětem několikrát, bude se přesnost jeho detekce zvyšovat. Po několikátém přejetí (aniž byste zvedali měřicí přístroj z podkladu) můžete polohu kovového předmětu určit přesně: Svítí-li indikační kontrolka **2** červeně a zní-li zvukový signál, leží kovový předmět pod oblastí čidla. Když je výška zvukového signálu maximální, nachází se kovový předmět pod středem čidla.

Hledání elektrických vedení

Měřicí přístroj indikuje vedení, která jsou pod napětím mezi 110 V a 240 V a jejichž kmitočet odpovídá nejrozšířenější normě (střídavý proud s 50, příp. 60 Hz). Ostatní vedení (stejnosměrný proud, vyšší/nežší kmitočet nebo napětí) i vedení, která nejsou pod napětím, není možné spolehlivě najít, mohou ale případně být indikována jako kovové předměty.

20 | Česky

Hledání vedení pod napětím se provádí automaticky při každém měření. Je-li nalezeno vedení pod napětím, blíká indikační kontrolka **2** červeně a zazní přerušovaný zvukový signál v rychlém sledu. Pohybujte opakovaně měřicím přístrojem nad plochou a přesněji lokalizujte vedení pod napětím. Po několikátém přejetí je možné velmi přesně indikovat polohu vedení pod napětím.

Vedení pod napětím lze najít snadněji, je-li k hledanému vedení připojen zapnutý spotřebič (např. světla, přístroje).

Upozornění: Vždy dbejte na to, abyste měřicí přístroj drželi pevně v ruce bez rukavic, což umožní dobré uzemnění. Kromě toho dbejte na to, aby byly uzemněny žebříky/lešení. Nepoužívejte žebříky/lešení, jejichž opěry mají u země plastové krytky. Nenoste izolující obuv.

Za určitých podmínek (např. za kovovými povrchy nebo za povrchy s vysokým obsahem vody) nelze vedení pod napětím spolehlivě najít. Svítili nad větší oblastí indikační kontrolka **2** žlutě nebo červeně, potom materiál elektricky stíní hledání vedení pod napětím není spolehlivé.

Pracovní pokyny

► Výsledky měření mohou být omezeny určitými okolními podmínkami, což musí být zohledněno. K tomu patří např. blízkost zařízení, jež vytvářejí silná magnetická nebo elektromagnetická pole, vlnko, stavební materiály obsahující kov, izolační hmoty potažené hliníkem a též vodivé tapety nebo obkládačky. Respektujte proto před vrtáním, řezáním nebo frézováním do stěn, stropů a podlah i jiné informační zdroje (např. stavební plány).

Upozornění: Nedržte přístroj v oblasti čidla, abyste neovlivnili měření. Tak docílíte přesnějších výsledků měření.

Označení objektů

Pode potřebu si můžete nalezené předměty označit. Vnější hrany předmětu můžete najít na základě změny barvy indikační kontrolky **2** ze žluté na červenou. Střed kovového předmětu určíte na základě výšky zvukového signálu. Hledané místo si označte tužkou, přitom použijte rysky pro označení nahoře a na bocích **1**.

Trvalé blikání zeleně/žlutě/červeně

Bliká-li indikační kontrolka **2** střídavě zeleně, žlutě a červeně, i když není v blízkosti žádný kovový předmět nebo kabel pod napětím, musí se měřicí přístroj odeslat do servisu.

Česky | 21

Údržba a servis

Manuální kalibrace

Svíti-li indikační kontrolka **2** červeně nebo žlutě, ačkoli není v blízkosti měřicího přístroje žádný kovový předmět, musí se přístroj znovu zkalibrovat.

- K tomu jej zapněte vypínačem **3**.
- Ze zapnutého měřicího přístroje vyjměte jednu baterii.
- Při vyjmuté baterii vypněte měřící přístroj vypínačem **3**.
- Do měřicího přístroje znova vložte baterii (dodržujte polaritu!)
- Nyní odstraňte z blízkosti měřicího přístroje všechny předměty (také hodinky nebo prsten z kovu) a držte jej ve vzduchu.
- Vypínačem **3** zapněte měřící přístroj a během 3 sekund jej znova vypněte. Indikační kontrolka **2** měřicího přístroje během 3 sekund bliká červeně v pomalém sledu, čímž indikuje přípravenost ke kalibraci.
- Během 0,5 sekundy měřící přístroj znova zapněte. Spustí se kalibrace, která trvá cca 6 sekundy. Indikační kontrolka **2** bliká 6 sekundy zeleně v rychlém sledu, provádí se kalibrace. Poté je přístroj znova připraven k provozu a indikační kontrolka **2** svítí trvale zeleně.

Upozornění: Nedodržíte-li postup a pořadí vypnutí a opětovného zapnutí, kalibrace se neprovede. Indikační kontrolka **2** svítí i nadále buď žlutě nebo červeně, i když se v blízkosti nenachází žádný kov. V takovém případě kalibraci zopakujte.

Chyby – příčiny a nápomoc

Příčina	Řešení
Indikační kontrolka 2 nesvítí.	
Měřicí přístroj není zapnutý.	Posuňte vypínač do polohy „ZAP“.
Měřicí přístroj se sám vypnul.	Posuňte vypínač nejprve do polohy „VYP“ a poté do polohy „ZAP“.
Žádné nebo ne-správně vložené baterie	Vložte baterie. Dodržte polaritu.
Baterie vybité nebo vloženy akumulátory.	Vyměňte baterie. Nepoužívejte akumulátory.

22 | Česky**Příčina****Řešení**

Indikační kontrolka 2 svítí žlutě nebo červeně, ačkoli není v blízkosti kovů (varování před kovovými předměty).

Okolní teplota příliš vysoká/příliš nízká	Měřicí přístroj používejte pouze v definovaném teplotním rozsahu 0 °C – 40 °C.
Výrazná změna teploty	Počkejte, až měřicí přístroj dosáhne okolní teplotu.
Automatická kalibrace není úspěšná.	Provedte manuální kalibraci.

Indikační kontrolka 2 svítí nad velkou měřenou oblastí na zdi žlutě nebo červeně (varování před kovovými předměty).

Mnoho kovových předmětů nacházejících se blízko u sebe	Jednotlivé kovové předměty můžete od sebe rozepnout sledováním výšky vydávaného zvukového signálu. Kovové předměty nacházející se příliš blízko u sebe nelze samostatně detektovat.*
Kov jako stavební materiál	U kovových stavebních materiálů (např. izolační materiály potažené hliníkem, tepelně vodivé plechy) není spolehlivá detekce možná.*
Automatická kalibrace není úspěšná.	Provedte manuální kalibraci.

Indikační kontrolka 2 bliká nad velkou měřenou oblastí na zdi červeně (varování před kabelem pod napětím).

Nedostatečné uzemnění zdi	Dotkněte se volnou rukou zdi ve vzdálenosti 20 – 30 cm od měřicího přístroje, tak uzemníte zed'.
---------------------------	--

Česky | 23

Příčina	Řešení
Kabel pod napětím není nalezen.	
Kabel není pod napětím/netypické napětí	Kabel musí být pod napětím, např. zapnutím odpovídajících vypínačů světla. Detekci kabelů se střídavým napětím mimo rozsah 110 – 240 V, 50 – 60 Hz není možné provádět spolehlivě.*
Kabel je příliš hlboko.	Hloubka detekce závisí na stavebním materiálu a může být menší než maximální hloubka detekce.*
Kabel je veden uzemněnou kovovou trubkou.	Pro nalezení kovové trubky použijte měřicí přístroj.
Měřicí přístroj není uzemněn.	Držte měřicí přístroj bez rukavic. Nestůjte na izolujících žebřících nebo lešeních. Nenoste izolující obuv.
Odstínějící stavební materiál nebo vysoká vlhkost vzduchu	U kovových nebo vlhkých stavebních materiálů (např. při vysoké vlhkosti vzduchu) není spolehlivá detekce možná.*
Kovový předmět není nalezen.	
Kovový předmět je příliš hluboko.	Hloubka detekce závisí na stavebním materiálu a může být menší než maximální hloubka detekce.*
Kovový předmět je příliš malý.	Hloubka detekce závisí na předmětu a může být menší než maximální hloubka detekce.*
Nekoordinované zelené, žluté, červené blikaní	
Rušení elektrickými nebo magnetickými poli	Udržujte odstup od přístrojů vyzařujících silná elektrická nebo magnetická pole (např. počítače, spínané síťové zdroje).
Výsledky měření nepřesné/nevhodné	
Rušivé kovové předměty v oblasti čidla	Odstraňte všechny rušivé kovové předměty z oblasti čidla (např. hodinky, náramky, prsteny atd.). Nedotýkejte se přístroje v blízkosti čidla.
Automatická kalibrace není úspěšná.	Proveďte manuální kalibraci.



24 | Česky

Příčina

Řešení

Trvalé blikání zeleně/žluté/červeně,

ačkoli není v blízkosti žádný kovový předmět nebo kabel pod napětím.

Měřicí přístroj je Zašlete měřicí přístroj do servisu.
vadný.

* Před vrtáním, řezáním nebo frézováním do zdi, stropu nebo podlah proto použivejte také další informační zdroje (např. stavební plány).

Údržba a čištění

Nečistoty otřete suchým, měkkým hadříkem. Nepouživejte žádné čistící prostředky nebo rozpouštědla.

Aby nebyla ovlivněna funkce měření, nesmí být v oblasti čidla **6** na přední a zadní straně měřicího přístroje umístěny žádné nálepky nebo štítky, zvláště ne štítky z kovu.

Zákaznická a poradenská služba

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům najdete i na:

www.bosch-pt.com

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednací číslo podle typového štítku měřicího přístroje.

Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com

www.bosch.cz

Zpracování odpadu

Měřicí přístroje, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Neodhazujte měřicí přístroje a akumulátory/baterie do domovního odpadu!



Slovensky | 25

Pouze pro země EU:

Podle evropské směrnice 2012/19/EU musejí být neupotřebitelné měřicí přístroje a podle evropské směrnice 2006/66/ES vadné nebo opotřebované akumulátory/baterie rozebrané shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Změny vyhrazeny.

Slovensky

Bezpečnostné pokyny



**Starostlivo si prečítajte a dodržiavajte všetky pokyny.
TIETO POKYNY SI DOBRE USCHOVAJTE.**

- ▶ Merací prístroj nechávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky. Tým sa zaručí, že bezpečnosť meracieho prístroja zostane zachovaná.
- ▶ Nepracujte s týmto meracím prístrojom v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prípadne výbušný prach. V tomto meracom prístroji sa môžu vytvárať iskry, ktoré by mohli uvedený prach alebo výparu zapáliti.

Popis produktu a výkonu

Používanie podľa určenia

Merací prístroj je určený na hľadanie železných kovov (napr. výstužová ocel), neželezných kovov (napr. medené rúry) a vedení pod napätiom uložených v stenách, stropoch a podlahách.

26 | Slovensky

Vyobrazené komponenty

Čislovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie meracieho prístroja na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- 1** Označovacia pomôcka
- 2** Signálna žiarovka
- 3** Vypínač
- 4** Aretácia veka priehradky na batérie
- 5** Viečko priehradky na batérie
- 6** Priestor senzora

Technické údaje

Digitálny hľadací prístroj	PMD 7
Vecné číslo	3 603 F81 100
max. vyhľadávacia hĺbka*:	
- Železné kovy	70 mm
- Neželezné kovy (medená rúrka)	60 mm
- Medené elektrické vedenia (pod napäťom) **	50 mm
Kalibrácia	automaticky
Vypínacia automatika po cca	10 min
Prevádzková teplota	0 °C ... + 40 °C
Skladovacia teplota	- 20 °C ... + 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu max.	80 %
Batéria	3 x 1,5 V AAA
Životnosť batérie (alkalicko-mangánová batéria) cca	5 h
Hmotnosť podla EPTA-Procedure 01/2003	0,1 kg

* v závislosti od materiálu a veľkosti objektov, ako aj materiálu a stavu podkladu (steny, stropy, podlahy)

** malá vyhľadávacia hĺbka pri elektrickom vedení, ktoré nie je pod prúdom

► **Výsledok merania so zreteľom na presnosť a hĺbku vyhľadávania môže byť pri nepriaznivých pomeroch podkladu horší.**

Slovensky | 27


Vyhľásenie o konformite

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok opísaný v časti „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi normami alebo normatívnymi dokumentmi:

EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 podľa ustanovení
smerníc 2011/65/EÚ, 1999/5/ES.

Henk Becker Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Head of Product Certification
Engineering PT/ETM9

PPA:

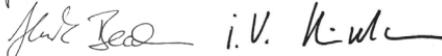

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.08.2013

Montáž

Vkladanie/výmena batérií

Na prevádzku meracieho prístroja sa odporúča používať alkalické mangánové batérie.

Ak chcete otvoriť viečko priezradky na batérie **5**, zatlačte na aretáciu **4** a viečko priezradky na batérie jednoducho odklopte. Vložte príslušné batérie. Dajte pozor na správne položanie podľa vyobrazenia na vnútorej strane priezradky na batérie.

- **Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, batérie z neho vyberte.** Batérie môžu pri dlhšom skladovaní skorodovať alebo sa vybiť.

Používanie

Uvedenie do prevádzky

- **Merací prístroj chránte pred vlhkou a pred priamym slnečným žiarením.**
- **Merací prístroj nevystavujte extrémnym teplotám ani žiadnemu kohlianiu teplôt.** Nenechávajte ho odložený dlhší čas napr. v motorovom



28 | Slovensky

vozidle. V prípade väčšieho rozdielu teplôt nechajte najprv merací prístroj pred jeho použitím temperovať na teplotu prostredia, v ktorom ho budete používať. Pri extrémnych teplotách alebo v prípade kolísania teplôt môže byť negatívne ovplyvnená precinost meracieho prístroja.

► Zabráňte prudkým nárazom alebo pádom meracieho prístroja.

Zapínanie/vypínanie

► Pred zapnutím meracieho prístroja zabezpečte, aby priestor senzora 6 nebol vlhký. Vyutierajte merací prístroj v prípade potreby do sucha handričkou.

Na **zapnutie** meracieho prístroja posuňte vypínač 3 nadol.



Po krátkej samodiagnostickej skúške je merací prístroj pripravený na prevádzku. Prevádzková pohotovosť je indikovaná svietiacou indikačnou kontrolkou 2. Ak sa po zapnutí indikačná kontrolka 2 nerozsvieti, vymeňte batériu.

Na **vypnutie** meracieho prístroja posuňte vypínač 3 nahor.



Ak sa v priebehu cca 10 minút nevykonáva žiadne meranie, kvôli zamezeniu vybijania batérií sa merací prístroj automaticky vypne.

Upozornenie: Po automatickom vypnutí meracieho prístroja sa nachádza vypínač 3 ešte v polohе „zap“. Keď chcete merací prístroj znova zapnúť, posuňte vypínač 3 najprv do polohy „vyp.“ a potom do polohy „zap“.

Druhy prevádzky

Merací prístroj zistuje objekty pod priestorom senzora 6.

► Pred vŕtaním, pilením alebo frézovaním do steny by ste si mali preštudovať aj informácie z iných zdrojov, aby ste sa uistili, že vám nehrdzí nebezpečenstvo. Keďže presnosť a hĺbka vyhľadávania meracieho prístroja sa môže vplyvom okolia alebo pomerne steny obmedziť, môže hrozíť nebezpečenstvo, že v oblasti snímania senzora sa nachádzajú nejaké objekty, hoci prístroj neindikuje žiadnen objekt (indikačná kontrolka 2 svieti zeleným svetlom).



Slovensky | 29

Indikačná kontrolka	Vysvetlenie
zelená	neníjdený žiadnený objekt
žltá	<ul style="list-style-type: none"> - kovový objekt v blízkosti senzora - žiadnený alebo hlboko nachádzajúci sa kovový objekt v oblasti snímania senzora alebo - obmedzenie snímania senzora nepriaznivými pomermi steny
červená a neprerušovaný tón	nájdený kovový objekt v oblasti snímania senzora
červená blikanie (rýchlo) a pulzujúci sled tónov	nájdené vedenie pod napäťom


Hľadanie kovových objektov

Po zapnutí sa rozsvieti signálna žiarovka **2** zeleným svetlom.

Priložte merací prístroj na skúmaný povrch a pohybujte ním do strán.

- Ak sa v podklade nenájde žiadnený kovový objekt, potom nadálej svieti indikačná kontrolka **2** zeleným svetlom a nezáazne žiadnený signálny tón.
- Ak sa merací prístroj blíži ku kovovému objektu, indikačná kontrolka **2** svieti najprv žltým svetlom a pri priblížení sa ku kovovému objektu sa zmení na červené svetlo. Hneď ako sa indikačná kontrolka rozsvieti červeným svetlom, zaznie súčasne signálny tón, ktorého výška pri ďalšom približovaní sa ku kovovému objektu narastá.
- Nad kovovým objektom svieti indikačná kontrolka **2** červeným svetlom a znie signálny tón v maximálnej výške.

- **Aj pri žltom svetle indikačnej kontroly **2** sa môže pod oblasťou snímania senzora nachádzať kovový objekt.** Malé alebo hlboko ležiace kovové objekty sa nachádzajú v blízkosti senzora alebo pomery steny nepriaznivo ovplyvňujú výsledok merania.

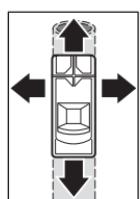

Pri prvom snímaní sa len zhruba naznačí poloha kovového objektu. Keď sa meracím prístrojom prejde po nad kovový objekt viackrát, objekt sa nasníma vždy presnejšie a presnejšie. Po viacnásobnom snímaní (bez nadvihnutia meracieho prístroja z podkladu) sa môže poloha kovového objektu zobraziť presne: Ak svieti indikačná kontrolka **2** červeným svetlom a zaznie signálny tón, kovový objekt sa nachádza pod oblasťou snímania senzora. Keď je signálny tón najvyšší, kovový objekt sa nachádza pod stredom senzora.

30 | Slovensky**Hľadanie elektrických vedení pod napäťom**

Merací prístroj indikuje vedenia, ktoré sú pod napäťom 110 V až 240 V a ktorých frekvencia zodpovedá štandardu (striedavý prúd s frekvenciu 50, príp. 60 Hz). Iné vedenia (jednosmerný prúd, vyššia/nízka frekvencia alebo napätie) a vedenia, ktoré nie sú pod napäťom, sa nedajú spoľahlivo nájsť, avšak v takom prípade sa indikujú ako kovové objekty.

Hľadanie vedení pod napäťom sa uskutoční automaticky pri každom mera- ní. Ak sa našlo nejaké vedenie pod napäťom, bliká indikačná kontrolka **2** červeným svetlom a zaznie pulzujúci signálny tón v rýchлом sledze. Pohybujte meracím prístrojom opakovane nad plochou, aby ste presnejšie lokalizovali vedenie pod napäťom. Po opakovane snímaní môže byť poloha vedenia pod napäťom indikovaná veľmi presne.

Vedenia pod napäťom možno nájsť jednoduchšie, keď sú elektrické spotrebiče (napr. svetlá, prístroje) pripojené k vedeniu a zapnuté.

Upozornenie: Vždy dbajte na to, aby ste merací prístroj držali pevne v ruke bez rukavíc, aby bolo umožnené dobré uzemnenie. Okrem toho nezabudnite, že rebríky/lešenia musia byť uzemnené. Nepoužívajte rebríky/lešenia, ktorých podpery dotykajúce sa podlahy majú plastové koncovky. Nepoužívajte izolujúcu obuv.

Za určitých podmienok (ako napr. za kovovými objektmi alebo za povrchmi s vysokým obsahom vody) sa môže stat, že vedenia pod napäťom sa ne- nájdú. Ak svieti indikačná kontrolka **2** žltým alebo červeným svetlom nad väčšou oblastou, potom materiál poskytuje elektrické tienenie a hľadanie vedení pod napäťom nie je spoľahlivé.

Pokyny na používanie

- **Principiálne môžu byť výsledky merania negatívne ovplyvnené určitými vonkajšími podmienkami okolia merania. Sem patrí napr. blízkosť prístrojov, ktoré vytvárajú okolo seba silné magnetické alebo elektromagnetické polia, d'alej vlhkosť, stavebné materiály, ktoré obsahujú kov, izolačné materiály ako aj vodivé tapety alebo obkladačky kaširované hliníkovou fóliou a pod.** Pred vŕtaním, pílením alebo pred frézovaním do stien, stropov alebo podláh využite aj iné zdroje informácií (napríklad stavebné plány).

Upozornenie: Nedržte prístroj v oblasti snímania senzora, aby ste neovplyvnili meranie. Docielia sa tým presnejšie výsledky.

Slovensky | 31

Označovanie objektov

V prípade potreby môžete nájdené objekty označiť. Vonkajšie hrany objektu môžete nájsť na základe zmeny farby indikačnej kontrolky **2** zo žltej na červenú. Stred kovového objektu môžete zistiť na základe výšky tónu. Označte hľadané miesto ceruzkou pomocou hornej alebo na bočných označovacích pomocok **1**.

Trvalé blikanie zelená/žltá/červená

Ak bliká indikačná kontrolka **2** striedavo zeleným, žltým a červeným svetlom, aj keď v blízkosti nie je žiadен kovový objekt alebo kábel pod napäťom, meraci prístroj zašlite do servisu.

Údržba a servis

Manuálna kalibrácia

Ak svieti indikačná kontrolka **2** červeným alebo žltým svetlom, hoci sa v blízkosti meracieho prístroja nenachádza žiadny kov, je potrebné vykonať znova kalibráciu meracieho prístroja.

- Merací prístroj zapnite vypínačom **3**
- Vyberte batériu zo zapnutého meracieho prístroja
- Kým je batéria vybratá, vypnite merací prístroj vypínačom **3**.
- Znova vložte batériu do meracieho prístroja (Pozor na polaritu!)
- Teraz odstraňte všetky objekty z blízkosti meracieho prístroja (aj náramkové hodinky alebo prstene z kovu) a držte ho vo vzduchu.
- Zapnite merací prístroj vypínačom **3** a po 3 sekundách ho znova vypnite. Indikačná kontrolka **2** meracieho prístroja bliká 3 sekundy v pomalom sledu červeným svetlom, čím indikuje pripravenosť na kalibráciu.
- V priebehu 0,5 sekundy znova merací prístroj zapnite. Spustí sa kalibrácia a trvá asi 6 sekundy. Indikačná kontrolka **2** bliká 6 sekundy v rýchлом sledu zeleným svetlom, prebieha kalibrácia. Potom je prístroj znova pripravený na prevádzku a indikačná kontrolka **2** svieti ne prerušované zeleným svetlom.

Upozornenie: Ak sa poradie vypnutia a opäťovného zapnutia nedodrží, kalibrácia sa neuskutoční. Indikačná kontrolka **2** svieti nadálej žltým alebo červeným svetlom, hoci sa v blízkosti nenachádza žiadny kov.
V takomto prípade zopakujte kalibráciu.

32 | Slovensky**Poruchy – príčiny a ich odstránenie**

Príčina	Odstránenie
Indikačná kontrolka 2 nesvetí	
Merací prístroj nie je zapnutý	Posuňte vypínač do polohy „zap“.
Merací prístroj sa sám vypol	Posuňte vypínač najprv do polohy „vyp.“ a potom do polohy „zap“.
Chýbajú batérie alebo sú nesprávne vložené	Vložte batérie. Dbajte na správnu polaritu.
Batérie sú vybité alebo sú vložené akumulátory	Vymeňte batérie. Nepoužívajte akumulátory.
Indikačná kontrolka 2 svieti žltým alebo červeným svetlom, hoci v blízkosti nie je žiadens kov (výstraha pred kovovými objektmi)	
Teplota okolia je preliš vysoká/nízka	Merací prístroj používajte len v špecifikovanom teplotnom rozsahu 0 °C – 40 °C.
Prudká zmena teploty	Počkajte, kým sa merací prístroj prispôsobí teplote okolia.
Automatická kalibrácia neúspešná	Uskutočnite manuálnu kalibráciu.
Indikačná kontrolka 2 svieti žltým alebo červeným svetlom nad veľkou meranou oblasťou na stene (výstraha pred kovovými objektmi)	
Veľa blízko seba ležiacich kovových objektov	Dávajte pozor na výšku tónu, aby ste odlišili jednotlivé kovové predmety. Príliš blízko ležiace kovové objekty sa nedajú zvlášť detegovať.*
Kov ako stavený materiál	Ak sú prítomné kovové stavebné materiály (napr. hliníkom kašírované izolačné materiály, teplovodivé plechy), nie je možná spoľahlivá deteckcia.*
Automatická kalibrácia neúspešná	Uskutočnite manuálnu kalibráciu.
Indikačná kontrolka 2 bliká červeným svetlom nad veľkou meranou oblasťou na stene (výstraha pre káblami pod napäťím)	
Nedostatočné uzemnenie steny	Dotknite sa voľnou rukou steny vo vzdialosti 20 – 30 cm od meracieho prístroja, aby ste uzemnili stenu.

Slovensky | 33

Príčina	Odstránenie
Kábel pod napäťom sa nenájde	
Žiadne/netypické napätie v kabli	Dajte kábel pod napätie, napr. zapnutím príslušného vypínača svetla. Detekcia kálov so striedavým napäťom mimo rozsahu 110 – 240 V, 50 – 60 Hz nie je spoľahlivo možná.*
Kábel leží veľmi hlboko	Hĺbka vyhľadávania závisí od stavebného materiálu a môže byť menšia ako maximálne hĺbka vyhľadávania.*
Kábel prebieha v uzemnenej kovo-vej rúrke	Na nájdenie kovovej rúrky použite merací prístroj.
Merací prístroj nie je uzemnený	Merací prístroj chyťte pevne bez rukavíc. Nestojte na izolovaných rebríkoch a lešeniaci. Nepoužívajte izolujúcu obuv.
Tieniaci stavebný materiál alebo vysoká vlhkosť vzduchu	Ak ide o kovové alebo vlhké kovové materiály (napr., pri vysokej vlhkosti vzduchu), nie je možná spoľahlivá detekcia.*
Kovový objekt nenájdený	
Kovový objekt leží veľmi hlboko	Hĺbka vyhľadávania závisí od stavebného materiálu a môže byť menšia ako maximálne hĺbka vyhľadávania.*
Kovový objekt je príliš malý	Hĺbka vyhľadávania závisí od predmetu a môže byť menšia ako maximálne hĺbka vyhľadávania.*
Nekoordinované blikanie zeleného, žltého a červeného svetla	
Rušenie elektrickými alebo magnetickými poľami	Udržiavajte dostatočnú vzdialenosť od prístrojov vyžarujúcich silné elektrické alebo magnetické polia (napr. počítače, spínacie zdroje).
Výsledky merania nepresné/nejasné	
Rušivé kovové objekty v oblasti snímania senzora	Odstraňte kovové objekty (napr. hodinky, náramok, prsteň atď.) z oblasti snímania senzora. Nechyťajte prístroj v blízkosti senzora.
Automatická kalibrácia neúspešná	Uskutočnite manuálnu kalibráciu.

34 | Slovensky**Príčina Odstránenie**

Trvalé blikanie zelená/žltá/červená,
v blízkosti nie je žiaden kovový objekt alebo kábel pod napäťom.

Merací prístroj Zašlite merací prístroj do servisu.
chybný

* Preto si pred vrátením, plnením alebo frézovaním do stien, stropov alebo podlôh preštudujte aj iné zdroje informácií (napr. stavebné plány).

Údržba a čistenie

Znečistenia utrite suchou mäkkou handričkou. Nepoužívajte žiadne čistiacce prostriedky ani rozpúšťadlá.

Aby nebola funkcia merania negatívne ovplyvnená, nesmiete do priestoru senzora **6** na prednej ani na zadnej strane meracieho prístroja umiestňovať žiadne nalepky alebo štítky, predovšetkým žiadne štítky z kovového materiálu.

Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

www.bosch-pt.com

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.

Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

Slovakia

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: servis.naradia@sk.bosch.com

www.bosch.sk

Likvidácia

Výrobok, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie.

Neodhadzujte opotrebované meracie prístroje ani akumulátory/batérie do komunálneho odpadu!

Magyar | 35

Len pre krajiny EÚ:

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ sa musia už ne-použiteľné meracie prístroje a podľa európskej smernice 2006/66/ES sa musia poškodené alebo opotrebované akumulátory/batérie zbierať separované a treba ich dávať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

Magyar**Biztonsági előírások**

**Olvassa el valamennyi és tartsa be valamennyi előírást.
KÉRJÜK GONDOSAN ÓRIZZE MEG EZEKET AZ ELŐÍRÁSOKAT.**

- ▶ A mérőműszert csak szakképzett személyzet csak eredeti pótál-katrészek felhasználásával javíthatja. Ez biztosítja, hogy a mérőműszer biztonságos műszer maradjon.
- ▶ Ne dolgozzon a mérőműszerrel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. A mérőműszerben szikrák keletkezhetnek, amelyek a port vagy a gözöket meggyújthatják.

A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása**Rendeltetésszerű használat**

A mérőműszer vasfémek (például betonacél), színesfémek (például vörösrézcső) valamint feszültség alatt álló vezetékek falakban, mennyezetekben és padlókban való keresésére szolgál.

36 | Magyar**Az ábrázolásra kerülő komponensek**

Az ábrázolásra kerülő alkatrészek számozása a mérőműszernek az ábrákat tartalmazó oldalon található ábráira vonatkozik.

- 1** Jelölési segédvonal
- 2** Jelzőlámpa
- 3** Be-/kikapcsoló
- 4** Az elemtartó fiók fedelének reteszélése
- 5** Az elemtartó fedele
- 6** Érzékelő tartomány

Műszaki adatok


Univerzális keresőkészülék	PMD 7
Cikkszám	3 603 F81 100
Legnagyobb felvételi mélység*:	
- Vasfémek	70 mm
- Vason kívüli fémek (rézcsövek)	60 mm
- Vörösrézvezetékek (feszültség alatt) **	50 mm
Kalibrálás	automatikus
Automatikus kikapcsolás kb.	10 perc
Üzemi hőmérséklet	0 °C ... + 40 °C
Tárolási hőmérséklet	- 20 °C ... + 70 °C
A levegő megengedett legmagasabb nedves-ségtartalma, max.	80 %
Elemek	3 x 1,5 V AAA
Üzemelési időtartam (alkáli-mangán-elemek) kb.	5 h
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	0,1 kg
* a tárgyak anyagától és méretétől valamint az alapfelület (falak, mennyezetek, padlók) anyagától és állapotától függően	
** feszültségmentes vezetékeknél a behatolási mélység kisebb	
► A mérési eredmény pontossága és az észlelési mélység rossz felületű alap esetén rosszabb lehet.	

Magyar | 37

Megfelelőségi nyilatkozat

Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki Adatok” alatt leírt termék megfelel a következő szabványoknak vagy normatív dokumentumoknak:
 EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
 EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
 EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 a 2011/65/EU,
 1999/5/EK irányelvek rendelkezései értelmében.

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

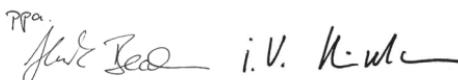

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen
 Leinfelden, 26.08.2013

Összeszerelés

Elemek behelyezése/kicserélése

A mérőműszer üzemeltetéséhez alkáli-mangán-elemek alkalmazását javasoljuk.

Az **5** elemfiók fedélének felnyitásához nyomja meg a **4** reteszeltést és hajtsa fel az elemfiók fedelét. Tegye be az elemeket. Ekkor ügyeljen az elemfiók belső oldalán ábrázolt helyes polaritásra.

- ▶ **Vegye ki az elemeket a mérőműszerből, ha azt hosszabb ideig nem használja.** Az elemek egy hosszabb tárolás során korrodálhatnak, vagy maguktól kimerülhetnek.

Üzemeltetés

Üzembevitel

- ▶ **Óvja meg a mérőműszert a nedvességtől és a közvetlen napsugárzás behatásától.**
- ▶ **Ne tegye ki a mérőműszert extrém hőmérsékleteknek vagy hőmérsékletengedélyezésnek.** Például ne hagyja hosszabb ideig a

38 | Magyar

mérőműszert egy autóban. Nagyobb hőmérséklettingadozások után hagyja a mérőműszert temperálódni, mielőtt azt ismét üzembe venné. Extrém hőmérsékletek vagy hőmérséklet ingadozások befolyásolhatják a mérőműszer mérési pontosságát.

- **Ügyeljen arra, hogy a mérőműszer ne eshessen le és ne legyen kitéve erősebb lökéseknek vagy ütéseknek.**

Be- és kikapcsolás

- A mérőműszer bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a 6 érzékelő tartomány nem nedves. Szükség esetén egy kendővel dörzsölje szárazra a mérőműszert.



A mérőműszer **bekapcsolásához** tolja el lefelé a **3** be-/kikapcsolót.

A mérőműszer egy rövid önenlőrzés után üzemkész. Az üzemkészsegét a világító **2** jelzőlámpa jelzi. Ha a **2** jelzőlámpa a bekapcsolás után nem gyullad ki, az elemeket ki kell cserélni.



A mérőműszer **kikapcsolásához** tolja el felfelé a **3** be-/kikapcsolót.

Ha kb. 10 percig nem hajt végre mérést a mérőműszerrel, a műszer az elem kímélésére automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha a mérőműszer automatikusan lekapcsolásra került, akkor a **3** be-/kikapcsoló még a „Be” helyzetben van. A mérőműszer ismételt bekapcsolásához először tolja el a **3** be-/kikapcsolót a „Ki” helyzetbe, majd ismét a „Be” helyzetbe.

Üzemmódotk

A mérőműszer a **6** érzékelő tartomány alatt elhelyezkedő tárgyat észleli.

- **Mielőtt egy falban fúrna, fűrészselne vagy marna, még más információforrások használatával is biztosítsa be magát a veszélyek ellen.** Mivel a mérőműszer pontosságát és észlelési mélységét a környezeti hatások vagy a fal minősége lecsökkenheti, fennáll annak a veszélye, hogy van az érzékelő tartományban valamilyen tárgy, de a készülék nem jelez tárgyat (a **2** jelzőlámpa zöld színben világít).

Magyar | 39

Jelzőlámpa	Magyarázat
zöld	nem talált tárgyat
sárga	<ul style="list-style-type: none"> - fémtárgy az érzékelő közelében - kicsi vagy mélyen fekvő fémtárgy az érzékelő tartományában vagy - a hátrányos falminőség befolyásolja az érzékelőt
piros és folyamatos hangjelzés	a készülék az érzékelő tartományban fémtárgyat talált
piros lámpa villog (gyorsan) és pulzáló hangsorozat	a készülék feszültség alatt álló vezetéket talált


Fémtárgyak keresése

A bekapcsolás után a **2** jelzőlámpa zöld színben világít.

Tegye fel a mérőműszert a megvizsgalandó felületre és mozgassa oldalra.

- Ha az alapban nem észlelhető fémtárgy, a **2** jelzőlámpa továbbra is zöld színben világít és nem hangzik fel hangjelzés.
- Ha a mérőműszer egy fémtárgyhoz közeledik, a **2** jelzőlámpa először sárga színben kezd világítani, majd a fémtárgyhoz való további közeledés során pirosra vált át. Mihelyt a jelzőlámpa pirosra vált, kiegészítőleg felhangzik egy hangjelzés, melynek magassága a fémtárgyhoz való további közeledés során egyre magasabb lesz.
- Egy fémtárgy felett a **2** jelzőlámpa piros színben világít és a hangjelzés is a legmagasabb hangon hangzik fel.

► **Ha a 2 jelzőlámpa sárga színben világít, szintén lehet egy fémtárgy az érzékelő tartomány alatt.** Kicsi vagy mélyen fekvő fémtárgyak helyezkednek el az érzékelő közelében, vagy a fal minősége befolyásolja a mérési eredményt.

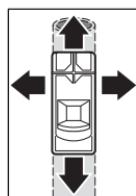

Az első áthaladás során a fémtárgy helyzete csak durván kerül kijelzésre. Ha a mérőműszerrel többször áthalad a fémtárgy felett, a tárgy felismerése egyre pontosabb lesz. öbbszöri áthaladás után (anélkül, hogy a mérőműszert felemelné az alapról) a fémtárgyak helyzetét pontosan ki lehet jelezni: Ha a **2** jelzőlámpa piros színben világít és a hangjelzés is felhangzik, a fémtárgy az érzékelő tartomány alatt fekszik. Amikor a hangjelzés magassága a legnagyobb, a fémtárgy az érzékelő közepe alatt van.

40 | Magyar

Feszültség alatt álló vezetékek keresése

A mérőműszer olyan vezetékeket jelez ki, amelyekben 110 V és 240 V közötti feszültség van és amelyek frekvenciája megfelel a széles körben elterjedt szabványnak (váltakozó áram, 50, illetve 60 Hz). Más vezetékeket (egyenáram, magasabb/alacsonyabb frekvencia vagy feszültség) valamint feszültségmentes vezetékeket nem lehet megbízhatóan megtalálni, de a készülékek ezeket adott esetben fejtárgyként kijelzi.

A feszültség alatt álló vezetékek keresése minden egyes mérés során automatikusan végrehajtásra kerül. Ha a készülék egy feszültség alatt álló vezetéket talál, a **2** jelzőlámpa piros színben villog és felhangzik egy pulzáló, gyors hangsorozat. Mozgassa el a mérőműszert ismételt a felület felett, hogy pontosan lokalizálja a feszültség alatt álló vezetéket. Többszöri áthaladás után a feszültség alatt álló vezeték helyzetét nagyon pontosan ki lehet jelezni.

A készülék a feszültség alatt álló vezetékeket könnyebben megtalálja, ha a keresett vezetékhű áramfogyasztók (például lámpák, készülékek) vannak csatlakoztatva és be vannak kapcsolva.

Megjegyzés: Mindig ügyeljen arra, hogy a mérőműszert kesztyű nélkül, szorosan fogja a kezében, ez jó földelést biztosít. Ügyeljen ezen kívül arra, hogy a létrák/állványok is földelve legyenek. Kerülje el az olyan létrákat/állványokat, amelyek támasztóelemei a padlónál egy műanyag sapkával vannak ellátva. Ne viseljen szigetelő cipőt.

Bizonyos feltételek mellett (mint például fémfelületek vagy magas víztartalmú felületek mögött) a feszültség alatt álló vezetékeket nem lehet biztonságosan megtalálni. Ha a **2** jelzőlámpa egy nagyobb terület felett sárga vagy piros színben világít, akkor az anyag elektromos árnyékoló hatású és a feszültség alatt álló vezetékek keresése nem megbízható.

Munkavégzési tanácsok

- A mérési eredményekre bizonyos környezeti feltételek a mérési elv következtében hatással lehetnek. Ezek közé tartoznak például a mérés közelében található, villamos, vagy mágneses mezőket gerjesztő készülékek, nedvesség, fémet tartalmazó építőanyagok, alumíniummal kasírozott szigetelő anyagok valamint vezetőképes tapéták vagy csempék. A falakban, mennyezetekben és padlóborításokban végrehajtandó fűrás, fűrészelés vagy marás megkezdése előtt használjon ezért más információforrásokat (pl. építési tervet) is.

Magyar | 41

Megjegyzés: Ne tartsa a készüléket az érzékelő tartománynál fogva, nehogy befolyásolja a mérést. Így pontosabb mérési eredményeket lehet elérni.

Tárgyak megjelölése

A megtalált tárgyat szükség esetén meg lehet jelölni. Egy tárgy külső élét a **2** jelzőlámpának sárgáról pirosra való átváltása jelzi. A fémtárgy közepenek helyzetét a hangmagasság alapján lehet megállapítani. Jelölje meg a keresett helyet egy csappal a felső és az oldalsó **1** jelölési segédvonalon.

Tartós zöld/sárga/piros villogás

Ha a **2** jelzőlámpa akkor is váltakozva zöld, sárga és piros színben villog, amikor nincs sem fémtárgy, sem feszültség alatt álló kábel a közelében, a mérőműszert be kell küldeni szervizre.

Karbantartás és szerviz

Kézi kalibráció

Ha a **2** jelzőlámpa akkor is sárga vagy és piros színben világít, amikor nincs fémtárgy a közelében, a mérőműszert újra kell kalibrálni.

- Ehhez kapcsolja be a **3** be-/kikapcsolóval a mérőműszert
- Vegye ki az egyik elemet a bekapcsolt mérőműszerből
- Kapcsolja ki a **3** be-/kikapcsolóval a mérőműszert, miközben az elem ki van véve.
- Tegye ismét be az elemeket a mérőműszerbe (ügyeljen a helyes polaritásra!)
- Most távolítson el minden fémtárgyat a mérőműszer közeléből (a karórától és a fémgyűrűt is), és tartsa a levegőbe a mérőműszert.
- Kapcsolja be a mérőműszert a **3** be-/kikapcsolóval, majd 3 másodpercen belül kapcsolja azt ismét ki. A mérőműszer **2** jelzőlámpája ezen a 3 másodpercen belül lassan, piros színben villog, és ezzel jelzi, hogy készen áll a kalibráció végrehajtására.
- Most 0,5 másodpercen belül kapcsolja ismét be a mérőműszert. Ezzel kiválta a kalibrációt, ez ezután körülbelül 6 másodpercig tart. A **2** jelzőlámpa 6 másodpercig gyorsan, zöld színben villog, ez alatt a kalibráció végrehajtásra kerül. Ezután a berendezés ismét üzemkész és a **2** jelzőlámpa tartósan, zöld színben világít.

42 | Magyar

Megjegyzés: Ha a kikapcsolást és az ismételt bekapcsolást nem tartja be, a kalibráció nem kerül végrehajtásra. A **2** jelzőlámpa továbbra is sárga vagy piros színben világít, pedig nincs fém a közelében. Ismételje meg ebben az esetben a kalibrációt.

Hiba – Okok és elhárításuk

A hiba oka	Elhárítás módja
A 2 jelzőlámpa nem világít	
A mérőműszer nincs bekapcsolva	Tolja el a be-/kikapcsolót a „Be” helyzetbe.
A mérőműszer saját magától kikapcsolódott	Tolja el a be-/kikapcsolót először a „Ki” majd ismét a „Be” helyzetbe.
Nincsenek elemek a mérőműszerben, vagy az elemekethibás helyzetben helyezték be	Tegyén be elemeket. Ügyeljen a helyes polaritásra.
Az elemek üresek vagy akkumulátorokat tettek be	Cserélje ki újakra az elemeket. Akkumulátorokat ne használjon.
A 2 jelzőlámpa sárga vagy piros színben világít, pedig nincs fém a közelében (fémtárgyakra való figyelmeztetés)	
A környezeti hőmérséklet túl magas/túl alacsony	A mérőműszeret csak a megadott 0 °C – 40 °C hőmérséklet tartományban használja.
Erős hőmérséklet-változás	Várja meg, amíg a mérőműszer felveszi a környezeti hőmérsékletet.
Az automatikus kalibráció nem volt sikeres	Hajtson végre egy kézi kalibrációt.

Magyar | 43

A hiba oka**Elhárítás módja****A 2 jelzölámpa a falon egy nagy mérési területen sárga vagy piros színben világít (fémtárgyakra való figyelmeztetés)**

Sok, egymáshoz közel elhelyezkedő fémtárgy	Ügyeljen a hangjelzés magasságára, hogy meg tudja különböztetni az egyes fémtárgyakat. A túl közel egymás mellett fekvő fémtárgyakat nem lehet külön-külön detektálni.*
Fém mint építőanyag	Fémes építőanyagok (például alumíniummal kásorozott hangszerelő anyagok, hővezető lemezek) esetén nincs lehetőség az anyagok megbízható észlelésére.*
Az automatikus kalibráció nem volt sikeres	Hajtson végre egy kézi kalibrációt.

A 2 jelzölámpa egy nagy mérési terület felett mindenhol villog a falon (figyelmeztetés egy feszültség alatt álló kábelre)

A fal földelése nem kielégítő	Érintse meg a szabad kezével a falat 20 – 30 cm-re a mérőműszertől, hogy így leföldelje a falat.
-------------------------------	--

A készülék nem találja a feszültség alatt álló kábelt

Nincs feszültség/a tipikustól eltérő feszültség a kábelben	Kapcsoljon feszültséget a kábelre, például kapcsolja be a hozzárendelt lámpakapcsolót. A 110 – 240 V-on és 50 – 60 Hz-en kívüli tartományban a váltakozó feszültség alatt álló kábel nem lehet megbízhatónan detektálni.*
A kábel túl mélyen fekszik	Az észlelési mélység az építőanyagtól függ, és kisebb is lehet, mint a maximális észlelési mélység.*
A kábel egy földelt fémcsoportban van lefektetve	Használja a mérőműszert a fémcso megkeresésére.
A mérőműszer nincs földelve	Fogja meg szorosan kesztyű nélkül a mérőműszert. Ne álljon szigetelő leítrára vagy állványra. Ne viseljen szigetelő cipót.
Árnyékoló hatású építőanyag vagy magas a levegő nedvességtartalma	Fémes vagy nedves építőanyagok (például magas nedvességtartalmú levegő) esetén nincs lehetőség az anyagok megbízható észlelésére.*

44 | Magyar

A hiba oka	Elhárítás módja
A készülék nem találja a fémtárgyat	
A készülék nem találja a fémtárgyat	Az észlelési mélység az építőanyagtól függ, és kisebb is lehet, mint a maximális észlelési mélység.*
A fémtárgy túl kicsi	Az észlelési mélység a tárgytól függ, és kisebb is lehet, mint a maximális észlelési mélység.*
Koordinálatlan zöld, sárga, piros villogás	
Elektromos vagy mágneses mezők okozta üzemzavar	Tartson be egy nagyobb távolságot az olyan készüléktől, amelyek erős elektromos vagy mágneses mezőket sugároznak ki (például számítógép, kapcsolós hálózati tápegységek).
A mérési eredmények pontatlanok/nem plauzibilisek	
Zavaró fémtárgyak vannak az érzékelő tartományban	Távolítsa el minden zavaró fémtárgyat (például órát, karpercet, gyűrűt stb.) az érzékelő tartományból. A készüléket ne az érzékelő közelében fogja meg.
Az automatikus kalibráció nem volt sikeres	Hajtsa végre egy kézi kalibrációt.
Tartós zöld/sárga/piros villogás, pedig nincs fém vagy feszültség alatt álló kábel a közelben.	
A mérőműszer meghibásodott	Küldje be szervizelésre a mérőműszert.
* Ezért a falakban, mennyezetekben vagy padlókban végzendő fúrás, fűrészelés vagy marás megkezdése előtt nézzen utána más információforrásokban (például építési tervezet) is.	

Karbantartás és tisztítás

A szennyeződéseket egy száraz, puha kendővel törölje le. Ne használjon tisztító- vagy oldószereket.

A mérési funkció befolyásolásának megelőzésére a **6** érzékelő tartományban a mérőműszer első és hátsó oldalára semmiféle ragasztós címkét és táblát (mindenek előtt fémtáblát) felrakni tilos.

Magyar | 45

Vevőszolgálat és használati tanácsadás

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékkalatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatók:

www.bosch-pt.com

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, okvetlenül adjon meg a mérőműszer típusablán található 10-jegyű rendelési számot.

Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út. 120.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

Eltávolítás

A mérőműszereket, a tartozékokat és a csomagolást a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra előkészíteni.

Ne dobja ki a mérőműszereket és az akkumulátorokat/elemeket a háztáti szemetbe!

Csak az EU-tagországok számára:



Az elhasznált mérőműszerekre vonatkozó 2012/19/EU európai irányelvnek és az elromlott vagy elhasznált akkumulátorokra/elemekre vonatkozó 2006/66/EK európai irányelvnek megfelelően a már nem használható akkumulátorokat/elemeket külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

A változtatások jogá fenntartva.



Русский

Указания по безопасности



Прочтите и выполняйте все указания. СОХРАНИТЕ ЭТИ УКАЗАНИЯ.

- ▶ Ремонт Вашего измерительного инструмента поручайте только квалифицированному персоналу, используя только оригинальные запасные части. Этим обеспечивается безопасность измерительного инструмента.
- ▶ Не работайте с измерительным инструментом во взрывоопасной среде, поблизости от горючих жидкостей, газов и пыли. В измерительном инструменте могут образоваться искры, от которых может воспламениться пыль или пары.

Описание продукта и услуг

Применение по назначению

Измерительный инструмент предназначен для поиска черных металлов (напр., стальной арматуры), цветных металлов (напр., медных труб) и электропроводки под напряжением в стенах, потолках и полу.

Изображенные составные части

Нумерация представленных составных частей выполнена по изображению измерительного инструмента на странице с иллюстрациями.

- 1 Паз для маркировки
- 2 Сигнальная лампочка
- 3 Выключатель
- 4 Фиксатор крышки батарейного отсека
- 5 Крышка батарейного отсека
- 6 Сенсорная зона

Русский | 47

Технические данные

Цифровой детектор	PMD 7
Товарный №	3 603 F81 100
Глубина обнаружения, макс. *:	
– черные металлы	70 мм
– цветные металлы (медная труба)	60 мм
– медные кабели (под напряжением) **	50 мм
Калибровка	автоматическая
Автоматическое выключение прибл. через	10 мин
Рабочая температура	0 °C ... + 40 °C
Температура хранения	-20 °C ... + 70 °C
Относительная влажность воздуха не более	80 %
Батарейки	3 x 1,5 В AAA
Продолжительность работы (щелочно-марганцевые батарейки), ок.	5 h
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	0,1 кг

* в зависимости от материала и размера объектов, а также материала и состояния основания (стен, потолков, пола)

** меньшая глубина обнаружения, если электрокабель не находится под напряжением

► При неблагоприятных свойствах основания результат измерения может оказаться с точки зрения точности и глубины исследования хуже.

Заявление о соответствии


Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в «Технических данных» продукт отвечает следующим нормам и нормативным документам:

EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
 EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
 EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 в соответствии с
 предписаниями Директив 2011/65/EU, 1999/5/EC.

**48 | Русский**

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

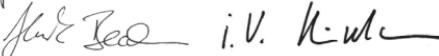PP^a


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.08.2013

Сборка

Установка/замена батареек

В измерительном инструменте рекомендуется использовать щелочно-марганцевые батарейки.

Для открытия батарейного отсека **5** нажмите фиксатор **4** в направлении стрелки и снимите крышку. Вложите поставленные с инструментом батареи. Следите при этом за правильной направленностью полюсов в соответствии с изображением на внутренней стенке отсека.

► **Извлекайте батарейки из измерительного инструмента, если Вы продолжительное время не будете работать с ним.** При длительном хранении возможна коррозия или саморазрядка батареек.

Работа с инструментом

Эксплуатация

- **Защищайте измерительный инструмент от влаги и прямых солнечных лучей.**
- **Не подвергайте измерительный инструмент воздействию экстремальных температур и температурных перепадов.** В частности, не оставляйте его на длительное время в машине. При больших перепадах температуры сначала дайте измерительному инструменту стабилизировать свою температуру, прежде чем начинать работать с ним. Экстремальные температуры и температурные перепады могут отрицательно влиять на точность измерительного инструмента.
- **Избегайте сильных толчков и падений измерительного инструмента.**

Русский | 49

Включение/выключение

- ▶ Перед включением измерительного инструмента убедитесь в сухом состоянии сенсорной зоны **6**. При необходимости вытрите измерительный инструмент насухо тряпкой.



Чтобы **включить** измерительный инструмент, передвиньте выключатель **3** вниз.

После короткого самотестирования измерительный инструмент готов к работе. О готовности к работе свидетельствует свечение сигнальной лампочки **2**. Если после включения сигнальная лампочка **2** не загорается, нужно заменить батарейки.



Чтобы **выключить** измерительный инструмент, передвиньте выключатель **3** вверх.

Если в течение прибл. 10 минут не выполняется никакое измерение, то инструмент автоматически выключается для сбережения заряда батарей.

Указание: Если измерительный инструмент отключился автоматически, выключатель **3** еще находится в положении «Вкл.». Чтобы опять включить измерительный инструмент, сдвиньте выключатель **3** сначала в положение «Выкл.» и затем опять в положение «Вкл.».

Режимы работы

Измерительный инструмент обнаруживает объекты, находящиеся под сенсорной зоной **6**.

- ▶ **Прежде чем осуществлять сверление, распиливание или фрезерование в стене, Вам необходимо обезопасить себя информацией из других источников.** Поскольку точность и глубина измерения измерительного инструмента могут снизиться под влиянием условий окружающей среды или в результате свойств стены, существует опасность того, что в сенсорной зоне находятся объекты, а индикатор их не показывает (сигнальная лампочка **2** светится зеленым цветом).

50 | Русский

Сигнальная лампочка	Пояснение
зеленый	объектов не найдено
желтый	<ul style="list-style-type: none"> - металлический объект вблизи датчика - небольшой или глубоко залегающий металлический объект в сенсорной зоне или - снижение функциональной способности датчика в результате неблагоприятных свойств стены
красный и непрерывный звуковой сигнал	металлический объект найдет в сенсорной зоне
красный (быстро) мигающий и пульсирующий звуковой сигнал	найдена проводка под напряжением


Обнаружение металлических объектов

После включения сигнальная лампочка **2** светится зеленым светом.

Приставьте измерительный инструмент к исследуемой поверхности и водите им из стороны в сторону.

- Если в основании металлических объектов не найдено, сигнальная лампочка **2** по-прежнему светится зеленым цветом и звуковой сигнал не подается.
 - При приближении измерительного инструмента к металлическому объекту сигнальная лампочка **2** светится желтым цветом и переключается при приближении к металлическому объекту на красный. Как только сигнальная лампочка загорится красным цветом, дополнительно подается звуковой сигнал, высота которого при дальнейшем приближении к металлическому объекту повышается.
 - Над металлическим объектом сигнальная лампочка **2** светится красным цветом и звуковой сигнал подается на максимальной высоте.
- **При желтой сигнальной лампочке 2 под сенсорной зоной также может находиться металлический объект.** Вблизи датчика находятся небольшие или глубоко залегающие металлические объекты или на результате измерения отрицательно сказываются свойства стены.

Русский | 51

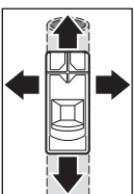

При первом прохождении положение металлического объекта отображается лишь приблизительно. При многократном прохождении измерительного инструмента над металлическим объектом объект распознается все более точно. При многократном проведении (не отрывая измерительный инструмент от основания) положение металлического объекта отображается точно: если сигнальная лампочка **2** светится красным цветом и раздается звуковой сигнал, металлический объект находится под сенсорной зоной. При максимальной высоте звукового сигнала металлический объект находится под центром датчика.

Поиск электропроводки под напряжением

Измерительный инструмент отображает проводку с напряжением от 110 В до 240 В и с распространенной частотой (переменный ток 50 или 60 Гц). Другая проводка (постоянный ток, более высокая/более низкая частота или более высокое/более низкое напряжение), а также проводка, не находящаяся под напряжением, обнаруживается не надежно, однако инструмент может отображать ее как металлические предметы.

Поиск проводки под напряжением производится автоматически при каждом измерении. При нахождении проводки под напряжением сигнальная лампочка **2** мигает красным цветом и подается часто пульсирующий звуковой сигнал. Опять проведите измерительным инструментом по поверхности, чтобы более точно локализовать проводку под напряжением. После многократного прохождения положение проводки под напряжением может отображаться с большой точностью.

Поиск проводки под напряжением облегчается, если к искомой проводке подключены и включены потребители (напр., светильники, приборы).

Указание: Следите за тем, чтобы Вы крепко держали измерительный инструмент в руках без перчаток, что необходимо для хорошего заземления. Кроме того, следите за тем, чтобы стремянки/леса были заземлены. Не используйте стремянки/леса с пластмассовыми под пятниками. Не одевайте изолированную обувь.

При определенных условиях (напр., за металлическими поверхностями или за поверхностями с высоким содержанием воды) поиск проводки под напряжением производится не надежно. Если сигнальная лампочка **2** светится желтым или красным цветом на большом

52 | Русский

участке, это значит, что материал создает электрическое экранирование и поиск проводки производится не надежно.

Указания по применению

► В силу принципа работы измерительного инструмента некоторые условия окружающей среды могут влиять на результаты измерения. Сюда относится, напр., близость приборов, излучающих сильные магнитные или электромагнитные поля, влага, строительные материалы с содержанием металла, изоляционные материалы, кашированные алюминием, токопроводящие обои или плитка. Поэтому, прежде чем начать сверлить, пилить или фрезеровать в стенах, потолке или полу, примите во внимание также и другие источники информации (напр., строительные чертежи).

Указание: Не беритесь крепко за инструмент в зоне датчика, чтобы не влиять на результат измерения. Этим обеспечиваются более точные результаты измерения.

Маркировка объектов

При необходимости найденные объекты можно пометить. Наружный край объекта можно найти по переключению сигнальной лампочки **2** с желтого на красный. Середину металлического объекта можно найти по высоте звукового сигнала. Пометьте найденное место карандашом на верхней и боковой насечке для маркировки **1**.

Постоянное мигание зеленым/желтым/красным

Если сигнальная лампочка **2** мигает попеременно зеленым, желтым и красным, даже если поблизости нет металлического объекта или проводки под напряжением, измерительный инструмент нужно отдать в мастерскую.

Техобслуживание и сервис

Ручная калибровка

Если сигнальная лампочка **2** светится красным или желтым, хотя поблизости нет металла, измерительный инструмент нужно заново калибровать.

- Для этого включите измерительный инструмент с помощью выключателя **3**.
- Извлеките батарейку из включенного измерительного инструмента.

Русский | 53

- Выключите измерительный инструмент с помощью выключателя **3**, при этом в измерительном инструменте не должно быть батарейки.
- Снова вставьте батарейку в измерительный инструмент (следите за направлением полюсов!)
- Уберите все объекты, находящиеся вблизи измерительного инструмента (включая наручные часы и металлические кольца), и поднимите измерительный инструмент в воздух.
- Включите измерительный инструмент с помощью выключателя **3** и в течение 3 секунд опять выключите его. В подтверждение готовности к калибровке сигнальная лампочка **2** измерительного инструмента медленно мигает на протяжении 3 с красным цветом.
- Опять включите измерительный инструмент в течение 0,5 с. Калибровка начинается и продолжается прибл. 6 с. Сигнальная лампочка **2** быстро мигает в течение 6 с зеленым цветом, идет калибровка. После этого инструмент опять готов к работе и сигнальная лампочка **2** светится непрерывно зеленым цветом.

Указание: При несоблюдении очередности выключений и повторных включений калибровка не производится. Сигнальная лампочка **2** по-прежнему светится желтым или красным цветом, хотя вблизи нет меттала. В таком случае повторите калибровку.

Неисправность – Причины и устранение

Причина	Устранение
Сигнальная лампочка 2 не светится	
Измерительный инструмент не включен	Передвиньте выключатель в положение «Вкл.».
Измерительный инструмент самопроизвольно выключился	Передвиньте выключатель сначала в положение «Выкл.» и затем в положение «Вкл.».
Отсутствуют или не правильно вставлены батарейки	Установите батарейки. Следите за направлением полюсов.
Батарейки сели или установлены аккумуляторные батареи	Поменяйте батарейки. Не используйте аккумуляторные батареи.



54 | Русский

Причина	Устранение
Сигнальная лампочка 2 светится желтым или красным цветом, хотя вблизи нет металла (предупреждение о металлических объектах)	
Температура окружающей среды слишком высока/слишком низкая	Используйте измерительный инструмент только в указанном температурном диапазоне 0 °C – 40 °C.
Сильные перепады температуры	Подождите, пока измерительный инструмент не нагреется/не охладится до температуры окружающей среды.
Автоматическая калибровка не прошла успешно	Произведите ручную калибровку.
Сигнальная лампочка 2 светится желтым или красным цветом на большом участке стены (предупреждение о металлических объектах)	
Многочисленные, тесно расположенные металлические объекты	Следите за высотой звукового сигнала, по которой можно различать отдельные металлические объекты. Слишком близко расположенные металлические объекты нельзя локализовать раздельно.*
Металл в качестве строительного материала	При металлических стройматериалах (напр., кашнированных алюминием изоляционных материалах, теплопроводных листах) надежное обнаружение не возможно.*
Автоматическая калибровка не прошла успешно	Произведите ручную калибровку.
Сигнальная лампочка 2 мигает красным цветом на большом участке стены (предупреждение о проводке под напряжением)	
Недостаточное заземление стены	Прикоснитесь свободной рукой к стене на расстоянии 20 – 30 см от измерительного инструмента в целях заземления стены.



Русский | 55

Причина	Устранение
Проводка под напряжением не найдена	
Проводка не под напряжением/не под типичным напряжением	Подайте напряжение на проводку, напр., включив соответствующий выключатель освещения. Обнаружение проводки с переменным напряжением, выходящим за рамки 110 – 240 В, 50 – 60 Гц, производится не надежно.*
Проводка пролегает слишком глубоко	Глубина измерения зависит от строительного материала и может быть меньшей чем максимальная глубина измерения.*
Проводка проложена в заземленной металлической трубе	Найдите с помощью измерительного инструмента металлическую трубу.
Измерительный инструмент не заземлен	Крепко держите измерительный инструмент без перчаток. Не стойте на изолированных стремянках или лесах. Не одевайте изолированную обувь.
Экранирующий стройматериал или высокая влажность воздуха	При металлических или влажных стройматериалах надежное обнаружение не возможно.*
Металлический объект не найден	
Металлический объект расположен слишком глубоко	Глубина измерения зависит от строительного материала и может быть меньшей чем максимальная глубина измерения.*
Металлический объект слишком маленький	Глубина измерения зависит от объекта и может быть меньше чем максимальная глубина измерения.*
Некоординированное мигание зеленым, желтым и красным цветом	
Помехи от электрических или магнитных полей	Сохраняйте дистанцию от приборов, излучающих сильные электрические или магнитные поля (напр., компьютеров, импульсных блоков питания).

56 | Русский

Причина	Устранение
Результаты измерения неточные/невероятные	
Мешающие металлические объекты в зоне датчика	Удалите все мешающие металлические объекты (напр., часы, браслеты, кольца и пр.) из сенсорной зоны. Никогда не беритесь за инструмент вблизи датчика.
Автоматическая калибровка не прошла успешно	Произведите ручную калибровку.
Постоянное мигание зеленым/желтым/красным, несмотря на то, что вблизи нет металла и проводки под напряжением.	
Измерительный инструмент неисправен	Отправьте измерительный инструмент в мастерскую.

* По этой причине примите во внимание перед сверлением, распиливанием или фрезерованием в стенах, потолках или полу также и другие источники информации (напр., строительные чертежи).

Техобслуживание и очистка

Вытирайте загрязнения сухой и мягкой тряпкой. Не применяйте никакие очищающие средства или растворители.

Чтобы не искажать процесс измерения, нельзя располагать наклейки или таблички, в особенности таблички из металла, в сенсорной зоне **6** с передней и задней стороны измерительного инструмента.

Сервис и консультирование на предмет использования продукции

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

www.bosch-pt.com

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительного нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке измерительного инструмента.

Русский | 57

Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

Россия

ООО «Роберт Бош»

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

ул. Академика Королева, стр. 13/5

129515, Москва

Россия

Тел.: 8 800 100 8007

E-Mail: pt-service.ru@bosch.com

Полную информацию о расположении сервисных центров Вы можете получить на официальном сайте www.bosch-pt.ru либо по телефону справочно-сервисной службы Bosch 8-800-100-8007 (звонок бесплатный).

Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

ул. Тимирязева, 65А-020

220035, г. Минск

Беларусь

Тел.: +375 (17) 254 78 71

Тел.: +375 (17) 254 79 15/16

Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

Официальный сайт: www.bosch-pt.by

58 | Русский**Казахстан**

ТОО «Роберт Бош»

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

г. Алматы

Казахстан

050050

пр. Райымбека 169/1

уг. ул. Коммунальная

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.power-tools.ka@bosch.com

Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Утилизация

Отслужившие свой срок измерительные инструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

Не выбрасывайте измерительные инструменты и аккумуляторные батареи/батарейки в бытовой мусор!

Только для стран-членов ЕС:

В соответствии с европейской директивой 2012/19/EU отслужившие измерительные инструменты и в соответствии с европейской директивой 2006/66/ЕС поврежденные либо отработанные аккумуляторы/батарейки нужно собирать отдельно и сдавать на экологически чистую рекуперацию.

Возможны изменения.

Українська

Вказівки з техніки безпеки



**Прочитайте і виконуйте усі вказівки. ДОБРЕ
ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ.**

- Віддавайте свій вимірювальний прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин. Тільки за таких умов Ваш вимірювальний прилад і надалі буде залишатися безпечним.
- Не працуйте з вимірювальним приладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу. У вимірювальному приладі можуть утворюватися іскри, від яких може займатися пил або пари.

Опис продукту і послуг

Призначення

Вимірювальний інструмент призначений для пошуку чорних металів (напр., арматурної сталі), кольоворових металів (напр., мідних труб) і проводки під напругою в стінах, стелях і підлозі.

Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення вимірювального приладу на сторінці з малюнком.

- 1 Зарубка
- 2 Сигнальна лампочка
- 3 Вимикач
- 4 Фіксатор секції для батарейок
- 5 Кришка секції для батарейок
- 6 Сенсорна зона

60 | Українська

Технічні дані

Детектор	PMD 7
Товарний номер	3 603 F81 100
Макс. глибина чутливості*:	
- чорні метали	70 мм
- кольорові метали (мідні труби)	60 мм
- мідна проводка (електрична)**	50 мм
Калібрування	автоматичне
Автоматичне вимикання прибл. через	10 хвил.
Робоча температура	0 °C... +40 °C
Температура зберігання	-20 °C... +70 °C
Відносна вологість повітря макс.	80 %
Батарейки	3 x 1,5 В AAA
Тривалість роботи (лужно-марганцеві- батарейки), прибл.	5 h
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	0,1 кг
* в залежності від матеріалу і розміру об'єктів, а також матеріалу і стану основи (стін, стель і підлоги)	
** менша глибина чутливості на проводку вимкненої електромережі	
► При несприятливих властивостях основи результат вимірювання може з точки зору точності і глибини вимірювання погіршуватися.	

Заява про відповідність CE

Ми заявляємо під нашу одноособову відповіальність, що описаний у «Технічних даних» продукт відповідає таким нормам і нормативним документам:

EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
 EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
 EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 відповідно до положень Директив 2011/65/EU, 1999/5/EC.

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

Henk Becker *i.V. Helmut Heinzelmann*

2 609 140 997 | (23.9.13)

Bosch Power Tools

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.08.2013

Монтаж

Вставлення/заміна батарейок

У вимірювальному інструменті рекомендується використовувати лужно-марганцеві батареї.

Щоб відкрити кришку секції для батарейок **5**, натисніть на фіксатор **4** і зніміть кришку. Встроміть батарейки. Слідкуйте при цьому за правильним розташуванням полюсів, як це показано всередині секції для батарейок.

- **Виймайте батарейки з вимірювального інструменту, якщо Ви тривалий час не будете користуватися ним.** При тривалому зберіганні батарейки можуть кородувати або саморозряджатися.

Експлуатація

Початок роботи

- **Захищайте вимірювальний прилад від вологи і сонячних променів.**
- **Не допускайте впливу на вимірювальний прилад екстремальних температур та температурних перепадів.** Зокрема, не залишайте його на тривалий час в машині. Якщо вимірювальний прилад зазнав впливу перепаду температур, перш ніж вмикати його, дайте йому стабілізувати свою температуру. Екстремальні температури та температурні перепади можуть погрішувати точність вимірювального приладу.
- **Уникайте сильних поштовхів та падіння вимірювального приладу.**

Вмикання/вимикання

- **Перед вмиканням вимірювального приладу перевірте, щоб сенсорна зона **6** не була вологовою.** Якщо необхідно, витріть вимірювальний прилад ганчіркою.



Щоб **увімкнути** вимірювальний інструмент, посуньте вимикач **3** донизу.

62 | Українська

Після короткого самотестування вимірювальний інструмент готовий до роботи. Про готовність до роботи свідчить світіння сигнальної лампочки **2**. Якщо сигнальна лампочка **2** після увімкнення не світиться, Вам треба поміняти батарейки.



Щоб **вимкнути** вимірювальний інструмент, посуньте вимикач **3** угору.

Якщо протягом прибл. 10 хвил. не здійснюється ніяких вимірювань, приклад – для заощадження батарейок – автоматично вимикається.

Вказівка: Якщо вимірювальний інструмент автоматично вимкнувся, вимикач **3** ще знаходиться в положенні «Увімк.». Щоб знову увімкнути вимірювальний інструмент, посуньте вимикач **3** спочатку в положення «Вимк.» і після цього знову в положення «Увімк.».

Режими роботи

Вимірювальний прилад розпізнає об'єкти в межах сенсорної зони **6**.

- ▶ **Перш ніж свердлiti, розплюювати або фрезерувати в стiнi, Вам потрiбно пiдстражуватися iнформацiєю з iнших джерел.**

Оскiльки точнiсть i глибина вимiрювання вимiрювального інструмента може пiд впливом зовнiшнiх умов або властивостей стiни погiршуватися, iснує можливiсть того, що в сенсорнiй зонi знаходяться об'єкти, хоча iндикатор i не вiдображає iх (сигнальна лампочка **2** свiтиться зеленим кольором).

Сигнальна лампочка	Пояснення
зелений	об'єктів не знайдено
жовтий	<ul style="list-style-type: none"> - металевий об'єкт поблизу вiд датчика - невеликий або глибоко розташований металевий об'єкт в сенсорнiй зонi або - погiршення функцiональної здатностi датчика з причин несприятливих властивостей стiни
червоний i безперервний звуковий сигнал	металевий об'єкт знайдений в сенсорнiй зонi
червоний (швидко) мигаючий i пульсуючий звуковий сигнал	знайдена проводка пiд напругою


Пошук металу

Після увімкнення сигнальна лампочка **2** світиться зеленим кольором.

Приставте вимірювальний інструмент до обстежуваної поверхні і водіть ним з боку в бік.

- Якщо в основі металевих об'єктів не знайдено, сигнальна лампочка **2** продовжує світитися зеленим кольором і звуковий сигнал не лунає.
- При наближенні вимірювального інструменту до металевого об'єкту сигнальна лампочка **2** загоряється спочатку жовтим кольором і перемикається при подальшому наближенні до металевого об'єкту на червоний колір. Тільки-но сигнальна лампочка загоряється червоним кольором, додатково лунає звуковий сигнал, висота якого зростає по мірі наближення до металевого об'єкту.
- Над металевим об'єктом сигнальна лампочка **2** горить червоним кольором і звуковий сигнал лунає на максимальній висоті.

► При жовтій сигнальній лампочці 2 металевий об'єкт також може знаходитися під сенсорною зоною. Невеличкі або глибоко розташовані металеві об'єкти знаходяться поблизу від датчика або властивості стіни негативно впливають на результат вимірювання.

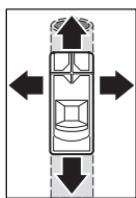

При першому проходженні положення металевого об'єкта відображається лише приблизно. При багаторазовому проведенні вимірювальним інструментом над металевим об'єктом об'єкт розпізнається все точніше. При багаторазовому проведенні (не відриваючи вимірювальний інструмент від основи) положення металевого об'єкта відображається точно: якщо сигнальна лампочка **2** світиться червоним кольором і лунає звуковий сигнал, металевий об'єкт знаходитьться в сенсорній зоні. Якщо звуковий сигнал подається на максимальній висоті, металевий об'єкт знаходитьться в центрі датчика.

Пошук електропроводки

Вимірювальний інструмент знаходить проводку з напругою між 110 В і 240 В і розповсюджену частотою (змінний струм 50/60 Гц). Інша проводка (постійний струм, більш висока/більш низька частота або напруга), а також проводка без напруги, знаходиться не надійно, але її інструмент може відображати в якості металевого об'єкта.

64 | Українська

Пошук проводки під напругою здійснюється автоматично при кожному вимірюванні. Якщо знайдена проводка під напругою, сигнальна лампочка **2** мигає червоним кольором і подається часто пульсуючий звуковий сигнал. Ще раз проведіть вимірювальним інструментом по поверхні, щоб більш точно локалізувати проводку під напругою. При багаторазовому проведенні положення проводки під напругою відображається з великою точністю.

Пошук проводки під напругою полегшується, якщо до шуканої проводки під'єднані і увімкнуті електропسоживачі (напр., світильники, прилади).

Вказівка: Слідкуйте за тим, щоб Ви міцно тримали вимірювальний інструмент в руці без рукавиці для забезпечення доброго заземлення. Крім того, слідкуйте за тим, щоб драбини/ліси були заземлені. Не використовуйте драбини/ліси із пластмасовими підп'ятниками. Не вдягайте ізольоване взуття.

За певних умов (напр., під металевими поверхнями або під поверхнями з великим вмістом води) надійно знайти проводку під напругою не можливо. Якщо сигнальна лампочка **2** світиться жовтим або червоним кольором на великій ділянці, це свідчить про те, що матеріал створює електричне екраниування і пошук проводки під напругою не надійний.

Вказівки щодо роботи

- Зважаючи на принцип роботи приладу, певні оточуючі умови можуть позначитися на результатах вимірювання. До них відносяться, наприклад, близькість приладів, що генерують сильні магнітні або електромагнітні поля, волога, будівельні матеріали, що містять метал, ізоляційні матеріали, покріті алюмінієм, електропровідні шпалери та кахлі. Тому перед свердлінням, розпилюванням або фрезеруванням у стінах, стелі або підлозі зважайте також і на інші джерела інформації (наприклад, на будівельні плани).

Вказівка: Не тримайте інструмент міцно в зоні датчика, щоб не впливати на вимірювання. Цим забезпечуються більш точні результати вимірювання.

Українська | 65

Позначення об'єктів

За необхідністю знайдені об'єкти можна позначити. Зовнішні краї об'єкта визначаються по зміні кольору сигнальної лампочки **2** з жовтого на червоний. Середина металевого об'єкта визначається по висоті звукового сигналу. Позначте шукане місце олівцем на верхній і бокових зарубках **1**.

Постійне мигання зеленим/жовтим/червоним

Якщо сигнальна лампочка **2** мигає поперемінно зеленим, жовтим і червоним, хоча поблизу немає металевих об'єктів та проводки під напругою, вимірювальний інструмент треба відправити в майстерню.

Технічне обслуговування і сервіс

Ручне калібрування

Якщо сигнальна лампочка **2** світиться червоним або жовтим кольором, хоча поблизу від вимірювального інструменту немає металу, вимірювальний інструмент потребує повторного калібрування.

- Для цього увімкніть вимірювальний інструмент вимикачем **3**.
- Вийміть батарейку з увімкнутого вимірювального інструменту.
- Вимкніть вимірювальний інструмент, з якого була вийнята батарейка, вимикачем **3**.
- Знову покладіть батарейку у вимірювальний інструмент (слідкуйте за напрямленістю полосів!)
- Тепер приберіть усі об'єкти поблизу вимірювального інструменту (включаючи наручні годинники і кільца з металів) і підніміть вимірювальний інструмент у повітря.
- Увімкніть вимірювальний інструмент вимикачем **3** і протягом 3 с знову увімкніть його. Сигнальна лампочка **2** повільно мигає протягом 3 с червоним кольором, що свідчить про готовність до калібрування.
- Протягом 0,5 с знову увімкніть вимірювальний інструмент. Розпочинається калібрування, яке триває протягом прибл. 6 с. Сигнальна лампочка **2** швидко мигає протягом 6 с зеленим кольором, здійснюються калібрування. Після цього інструмент знову готовий до роботи і сигнальна лампочка **2** безперервно світиться зеленим кольором.

Вказівка: При недотриманні послідовності вимикань і повторних вимикань калібрування не здійснюється. Сигнальна лампочка **2** продовжує світитися жовтим або червоним кольором, хоча поблизу немає металу. В цьому випадку повторіть калібрування.

66 | Українська**Неполадки – причини і усунення**

Причина	Що робити
Сигнальна лампочка 2 не світиться	
Вимірювальний інструмент не увімкнений	Посуньте вимикач в положення «Увімк.».
Вимірювальний інструмент мимоволі вимкнувся	Посуньте вимикач спочатку в положення «Вимк.» і потім в положення «Увімк.».
Немає батарейок або батарейки вstromлені неправильно	Встроміть батарейки. Слідкуйте за напрямленістю полюсів.
Батарейки розрядилися або вstromлені акумуляторні батареї	Помінайте батарейки. Не використовуйте акумуляторні батареї.
Сигнальна лампочка 2 світиться жовтим або червоним кольором, хоча поблизу немає металу (попередження про металеві об'єкти)	
Температура зовнішнього середовища занадто висока/занадто низька	Використовуйте вимірювальний інструмент лише в зазначеному температурному діапазоні 0 °C – 40 °C.
Сильний перепад температури	Зачекайте, поки вимірювальний інструмент не нагріється/не охолоне до температури зовнішнього середовища.
Автоматичне колібрування не було здійснене успішно	Здійсніть ручне колібрування.

Українська | 67

Причина Що робити**Сигнальна лампочка 2 світиться жовтим або червоним кольором на великій ділянці стіни** (попередження про металеві об'єкти)

Чисельні близько розташовані металеві об'єкти	Слідкуйте за висотою звукових сигналів, щоб розрізняти окремі металеві об'єкти. Занадто близько розташовані металеві об'єкти не можна локалізувати окремо.*
Металевий будівельний матеріал	При металевих будівельних матеріалах (напр., ізоляційні матеріали, кашировані алюмінієм, або теплопровідні металеві листи) надійний пошук не можливий.*
Автоматичне колібрування не було здійснене успішно	Здійсніть ручне калібрування.

Сигнальна лампочка 2 мигає червоним кольором на великій ділянці стіни (попередження про проводку під напругою)

Недостатнє заземлення стіни	Приставте вільну руку до стіни на відстані 20 – 30 см від вимірювального інструменту для заземлення стіни.
-----------------------------	--

Інструмент не знаходить проводку під напругою

Проводка не під напругою/не під типовою напругою	Подайте напругу на проводку, увімкнувши, напр., відповідний вимикач освітлення. Надійний пошук проводки із змінним струмом за межами 110 – 240 В, 50 – 60 Гц не можливий.*
Проводка знаходитьться занадто глибоко	Глибина вимірювання залежить від будівельного матеріалу і може бути меншою за максимальну глибину вимірювання.*
Проводка прокладена в металевій трубі	Знайдіть за допомогою вимірювального інструменту металеву трубу.
Вимірювальний інструмент не заземлений	Міцно тримайте вимірювальний інструмент без рукавиць. Не стійте на ізольованих драбинах/лісах. Не вдягайте ізольоване взуття.
Будівельний матеріал, що створює екранування, або висока вологість	При металевих або вологих будівельних матеріалах (напр., при високій вологості) надійний пошук не можливий.*

68 | Українська

Причина	Що робити
Інструмент не знаходить металевих об'єктів	
Металевий об'єкт знаходиться занадто глибоко	Глибина вимірювання залежить від будівельного матеріалу і може бути меншою за максимальну глибину вимірювання.*
Металевий об'єкт занадто малий	Глибина вимірювання залежить від об'єкту і може бути меншою за максимальну глибину вимірювання.*
Некоординоване бліминання зеленим, жовтим і червоним кольором	
Перешкоди від електричних або магнітних полів	Тримайтеся на відстані від пристрій, які випромінюють сильні електричні або магнітні поля (напр., комп'ютерів, імпульсних блоків живлення).
Результати вимірювання не точні/не вірогідні	
Металеві об'єкти, що створюють перешкоди, в зоні датчика	Приберіть усі металеві об'єкти, що створюють перешкоди (напр., годинники, браслети, кільця тощо), із сенсорної зони. Не беріться за інструмент поблизу датчика.
Автоматичне колібрування не було здійснене успішно	Здійсніть ручне колібрування.
Постійне мигання зеленим/жовтим/червоним, хоча поблизу немає металу або проводки під напругою.	
Вимірювальний інструмент несправний	Відправте вимірювальний інструмент в майстерню.

*З цієї причини перш, ніж свердлiti, розпилювати або фрезерувати в стінах, стелях або підлозi, зважайте також і на іншi джерела iнформацiї (напр., будiвельнi плани).

Технiчне обслуговування i очищення

Стирайте забруднення сухою, м'якою ганчіркою. Не використовуйте мийнi засоби i розчинники.

Щоб не впливати на вимірювання, в сенсорнiй зонi **6** на передньому i задньому боцi приладу не повинно бути наклейок або табличок, зокрема, з металu.

Українська | 69

Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

www.bosch-pt.com

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та пристроя до неї.

При будь-яких запитаннях і замовленні запчастин, будь ласка, обов'язково зазначайте 10-значний товарний номер, що знаходиться на заводській таблиці вимірювального приладу.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош».

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Використання контрафактної продукції небезпечно в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

Україна

ТОВ «Роберт Бош»

Сервісний центр електроінструментів

вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60

Україна

Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

Утилізація

Вимірювальні прилади, пристрій і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте вимірювальні інструменти та акумуляторні батареї/батарейки в побутове сміття!



70 | Қазақша

Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU та європейської директиви 2006/66/ЕС відпрацьовані вимірювальні прилади, пошкоджені або відпрацьовані акумуляторні батареї/батарейки повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

Можливі зміни.

Қазақша

Қауіпсіздік нұсқаулары



Барлық құсқаулықтарды оқып орындау керек.
Осы НҰСҚАУЛЫҚТАРДЫ ТОЛЫҚ ОРЫНДАҢЫЗ.

- ▶ Өлшеу құралын тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндөтіңіз. Сол арқыны өлшеу құрал қауіпсіздігін сақтайсыз.
- ▶ Жанатын сыйықтықтар, газдар немесе шаштықтар жарылыс қаупі бар ортада өлшеу құралын пайдаланбаңыз. Өлшеу құралы үшкін шығарып, шаңды жандырып, өрт түдүруы мүмкін.

Өнім және қызмет сипаттамасы


Тағайындалу бойынша қолдану

Осы өлшеу құралы қабырға, тәбе және еденде қара метал (мысалы арматуралық болат), түсті метал (мысалы мыс құбырларды) және тоқ еткізетін сымдарды іздеуге арналған.

Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамастар нөмірі сүреттер бар беттегі өлшеу құралының сипаттамасына қатысты.

- 1 Таңбалаяу
- 2 Сигнал шамы

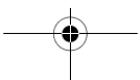

Қазақша | 71

- 3 Қосқыш/өшіріш
- 4 Батарея бөлімі қақлағының құлпы
- 5 Батарея бөлімі қақлағы
- 6 Сенсор аймағы

Техникалық мәліметтер

Сандық локатор	PMD 7
Өнім нөмірі	3 603 F81 100
макс. өлшеу тереңдігі*:	
– Қара метал	70 мм
– Түсті метал (мыс құбыр)	60 мм
– Мыс сымдар (тоқ өткізетін)**	50 мм
Калибрлеу	автоматты
Өшіріу автоматикасы шамамен төмендегіден соң.	10 мин
Жұмыс температурасы	0 °C...+40 °C
Сақтау температурасы	-20 °C...+70 °C
Салыстырмалы ауа ылғалдығы макс.	80 %
Батарея	3 x 1,5 В AAA
Пайдалану узақтығы (алкалин марганец батареясы) шам.	5 h
EPTA-Procedure 01/2003 құжатына сай салмағы	0,1 кг
* Объекттердің материалы мен көлеміне және табанның (қабырга, тәбе, еден) материалына және күйіне байланысты	
** тоқ өткізбейтін сымдарда өлшеу тереңдігі кішірек	
► Табан күйі дұрыс болмаса, өлшеу және анықтау тереңдігі дұрыс болмайды.	

Сәйкестік мәлімдемесі


„Техникалық мәліметтер“ де сипатталған өнім төмендегі ереже немесе нормативті құжаттарға сай екендігіне толықтай кепілдік береміз: 2011/65/EU, 1999/5/EС ережелеріндегі анықтамалары бойынша

EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02.

72 | Қазақша

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

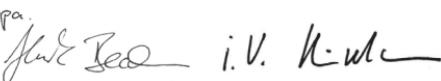

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.08.2013

Жинау

Батареяны салу/алмастыру

Өлшеу құралы жұмыс істеуі үшін алкалин марганец батареясын пайдалану ұсынылады.

Батарея белімінің қақлағын **5** ашу үшін күлпyn **4** басып, батарея белімінің қақлағын ашыңыз. Батареяны салыңыз. Батарея белімінің ішіндегі сүреттілгендей полюстардың дұрыс орналасуын қамтамасыз етіңіз.

► **Ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, батареяны өлшеу құралынан алып қойыңыз.** Ұзақ жатқан батареялар зарядын жоғалтуы немесе тот басуы мүмкін.

Пайдалану

Пайдалануға ендіру

- **Өлшеу құралын сыздан және тікелей күн сәүлелерінен сақтаңыз.**
- **Өлшеу құралына айрықша температура немесе температура тербелулері асер етпеуді тиіс.** Оны мысалы автокөліктे ұзақ уақыт қалдырмаңыз. Үлкен температура тербелулері жағдайында алдымен өлшеу құралын температурасын дұрыстап соң пайдаланыңыз. Айрықша температура немесе температура тербелулері кезінде өлшеу құралының дәлдігі төменделуі мүмкін.
- **Өлшеу құралын қатты соққыдан немесе құлаудан сақтаңыз.**

Қазақша | 73

Қосу/өшіру

- Өлшеу құралын қосудан алдын сенсор аймағының **6 ылғал** болмауына көз жеткізіңіз. Қажет болса, өлшеу құралын шүберекпен құрғатып сүртіңіз.



Өлшеу құралын **қосу** үшін қосқыш/өшіргішті **3 төмен** жылжытыңыз.

Қысқа сынақтан соң өлшеу құралы жұмыс істеуге дайын. Жұмыс істеуге дайындығын сигнал шамының **2 жануы** білдіреді. Қосудан соң сигнал шамы **2 жанбаса**, батареяны ауыстыру қажет.



Өлшеу құралын **өшіру** үшін қосқыш/өшіргішті **3 жоғары** жылжытыңыз.

Егер шамамен 10 мин соң өлшеу орындалмаса, өлшеу құралы батерия зарядын сақтау үшін автоматты өшеді.

Ескертпе: Егер өлшеу құралы автоматты өшсе, қосқыш/өшіргіш „Косулы“ күйде болады. Өлшеу құралын қайта қосу үшін қосқыш/өшіргішті **3 алдымен „Өшірулі“** күйіне жылжытып, сосын „Косулы“ күйіне жылжытыңыз.

Пайдалану түрлері

Өлшеу құралы сенсор аймағының астындағы заттарды сезеді **6**.

- **Қабырғаны бүрғылау, аралау немесе фрезамен өндеуден алдын басқа ақпарат көздері арқылы қауіптерден сақтануыңыз қажет.** Өлшеу құралының дәлдігінә және анықтау терендігінә қоршау немесе қабырға сипаты әсер етіп, сенсор аймағының астында зат түрүп, индикатор ешқандай затты көрсетпелеу қаупі орын алуды мүмкін (сигнал шамы **2 жасыл жанып тұр**).

Сигнал шамы	Түсіндірме
жасыл	ешқандай зат табылмады
сары	<ul style="list-style-type: none"> - сенсор жанында металды зат - сенсор аймағында кіші немесе терең жатқан металды зат немесе - қабырға сипаты себебінен сенсор зақымдануы

74 | Қазақша


Сигнал шамы	Түсіндірme
Қызыл және ұзақдыбыс	сенсор аймағында метал зат табылды
Қызыл жылылықтап түр (жылдам) және жүріп түрған дыбыс	тоқ өткізетін сым табылды

Метал заттарды іздеу

Қосудан соң сигнал шамы **2** жасыл жаңып тұрады.

өлшеу құралын тексерілтін бетке қойып, шетіне жылжытыңыз.

- Егер табанды метал заты табылмаса сигнал шамы **2** жасыл жаңып ешқандай сигнал дыбысы шықпайды.
- Егер өлшеу құралы метал затына жақындаса, алдымен сары сигнал шамы **2** жаңып, метал затына жақынданғанда қызыл ренге өзгереді. Сигнал шамы қызыл жаңында қосымша сигнал дыбысы шығып, металға жақынданған сайын дыбыс күшнейеді.
- Метал объектінде сигнал шамы **2** қызыл жаңып, сигнал дыбысы максималды жоғарылықпен шығады.
- **Сигнал шамы 2 сары болғанда да сенсор аймағы астында металды зат болуы мүмкін.** Яғни, сенсорға жақын шағын немесе үлкен терендікте метал заттарының болғаны не болмаса қабырга сипатының үқалп еткени.

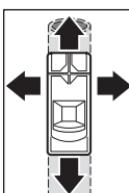

Бірінші өткізуде метал заттың орналасқан жері шамамен көрсетіледі. Егер метал заты үстінен өлшеу құралын бірнеше рет өткізсе, затты нақты анықтауға болады. Бірнеше рет өткізуден соң (өлшеу құралын табандан көтермей) метал заттың орналасқан жері анық көрсетіледі: қызыл сигнал шамы **2** жаңып, сигнал дыбысы шықса, метал заттың сенсор аймағының астында жатқаны.

Дыбыстың күштегінен метал заттың сенсор ортасының астында жатқанының белгісі.

Тоқ өткізетін сымдарды іздеу

Өлшеу құралы 110 В пен 240 В арасындағы тоқты өткізетін және жиілігі кең тараған стандарттақ сый болатын (айнымалы тоқ 50 немесе 60 Гц) сымдарды көрсетеді. Басқа сымдар (тұрақты тоқ, жоғары/төмен жиілік немесе құаттылық) және тоқ өткізбейтін сымдар сенімді түрде анықталмай, метал заттары болып көрсетіледі.

Қазақша | 75

Тоқ өткізетін сымдарды әр өлшеуде автоматты ретте іздейсіз. Егер тоқ өткізетін сым табылса, сигнал шамы 2 қызыл жанып, сигнал дыбысы жылдам шығады. Өлшеу аспабын аймақ үстінен қайта өткізіп тоқ өткізетін сым жерін нақтырақ анықтаңыз. Бірнеше өткізуден соң тоқ өткізетін сым түрган жері анық көрсетілуі мүмкін.

Тоқ өткізетін сымдар электр заттарына (мысалы электр шамы, аспаптар) ізделген сымга біріктіріліп қосылғаннан соң оңай табылады.

Ескертпе: Өлшеу аспабын қолғапсыз қолмен ұстап жерге қосу мүмкіндігін қамтамасыз етіңіз. Басқыш/қаңқалардың жерге қосылуына көз жеткізіңіз. Ол үшін қабырға және еденде пластмассалы бұқтырмалары бар басқыш/қаңқаларды пайдаланбаңыз. Оқшауландырылған аяқ күмін кименіз.

Кей жағдайларда (мысалы, метал беттер астында немесе ылғалды көп сініретін беттер артында) тоқ өткізетін сымдар сенімді табылмайды.

Улken аймақ бетінде сигнал шамы 2 сары немесе қызыл жанса материалы электр тоғын өткізетін сымды бірден табу ықтималдылығы аз болады.

Пайдалану нұсқаулары

- ▶ Өлшеу нәтижелерінің сапасы арнаны қоршаша жағдайында төмендеу ықтимал. Бұл мысалы, күшті магнит немесе электромагнит өрісін туыннататын құралдардың жақындығын, ылғалды, металды қамтитын құрылыш, фольгамен оралған тежеу материалдарының және тоқ өткізетін түсқағаздардың немесе плиткалардың болуының белгісі. Сондықтан қабырға, тәбе немесе еденде бұрғылау, арапалау немесе фрезамен өңдеуден алдын қосымша мәлімет көздерін оқыңыз (мысалы құрылыш жоспарын).

Ескертпе: Құралды сенсор аймағында ұстамаңыз, әйтпесе өлшеу нәтижесіне асер етеді. Осы шаралар арқылы сапалы өлшеу нәтижелеріне жетуге болады.

Заттарды белгілеу

Табылған заттарды қажет болса, белгілеуге болады. Заттың сыртқы шеттерін сигнал шамының 2 сарыдан қызылға ауысуынан табуға болады. Метал заттың ортасын дыбыстың күшеюінен анықтауга болады. Изделген орынды маркермен жоғарғы және бүйір таңбалай арқылы 1 белгілеу қажет.

76 | Қазақша**Жасыл/сары/қызыл ұзақ жыптылықтау**

Ешқандай метал заты немесе тоқ еткізетін кабель жақын болмаса да сигнал шамы **2** кезегімен ауысып жасыл, сары және қызыл шаммен жыптылықтаса, өлшеу құралын қызмет көрсету орталығына тапсыру керек.

Техникалық күтім және қызмет**Қолмен калибрлеу**

Өлшеу құралын жақын жерде ешқандай метал болмаса да, сигнал шамы **2** қызыл немесе сары жанса, өлшеу құралын қайта калибрлеу керек.

- Ол үшін өлшеу құралын қосқыш/өшіргішпен **3** қосыңыз
- Батареяларды қосулы өлшеу құралынан алып қойыңыз
- Батареясы алынған өлшеу құралын қосқыш/өшіргішпен **3** өшіріңіз.
- Батареяларды өлшеу құралына қайта салыңыз (полюстарына назар аударыңыз!)
- Өлшеу құралының жанынан барлық заттарды (қол сағатын немесе метал шеңберді) алып тастап, оны ауда ұстаңыз.
- Өлшеу құралын қосқыш/өшіргішпен **3** қосып, 3 секундтан соң қайта өшіріңіз. Өлшеу құралының сигнал шамы **2** 3 секунд жай ретте қызыл жанып калибрлеуге дайындығын көрсетеді.
- Өлшеу құралын 0,5 секундтan соң қайта қосыңыз. Калибрлеу шамамен 6 секунд орындалады. Сигнал шамы **2** 6 секунд жылдам жасыл жыптылықтап калибрлеу орындалады. Сонын қурал жұмыс істеуге дайын болып сигнал шамы **2** үздіксіз жасыл жанады.

Ескертпе: Егер өшіру мен қайта қосу реттілігі орындалмаса калибрлеу орындалмайды. Сигнал шамы **2** метал жақын болмаса да сары немесе қызыл жанып түр. Бұл жағдайда калибрлеуді қайталаңыз.

Қазақша | 77

Ақаулар – Себептері және шешімдері

Себебі	Шешімі
Сигнал шамы 2 жаңбай түр	
Өлшеу құралы қосылмаған	Қосқыш/өшіргішті „Қосулы“ күйіне жылжтыңыз.
Өлшеу құралы өзі ешті	Қосқыш/өшіргішті алдымен „Өшірулі“ күйіне, сосын „Қосулы“ күйіне жылжтыңыз.
Батарея жоқ немесе батареялар дұрыс салынбаған	Батареяларды салыңыз. Полюстарына назар аударыңыз.
Батареялар бос немесе аккумулятор салынған	Батареяларды ауыстырыңыз. Аккумулятор пайдаланбаңыз.
Сигнал шамы 2 сары немесе қызыл жаңып түр, жақында метал болмаса да (Метал заттар ескертпесі)	
Қоршау температурасы өте жогары/өте төмен	Өлшеу құралын тек 0 °C – 40 °C арнағы температура аймағында пайдаланыңыз.
Температураның күрт өзгерүі	Өлшеу құралы орта температурасына икемделгенше күте түрыңыз.
Автокалибрлеу сатсіз орындалған	Қолмен калибрлеуді орындаңыз.
Сигнал шамы 2 қабырғада үлкен аймақта сары немесе қызыл жаңып түр (метал заттар ескертуі)	
Тығыз тұрған метал заттар	Сигнал дыбысының жоғарылығына назар аударып, метал заттарын айырыңыз. Бір біріне тығыз жатқан метал заттар бөлек анықталмайды.*
Метал құрылым материалын ретіндегі	Құрылым материалында метал болса (мысалы фольгамен оралған тежеу материалдары, ыстық өткізгіштер) оны сенімді анықтауды орындау мүмкін емес.*
Автокалибрлеу сатсіз орындалған	Қолмен калибрлеуді орындаңыз.

78 | Қазақша**Себебі****Шешімі**

Сигнал шамы 2 қабырғадағы үлкен өлшеу аймағында қызыл жанып тұр (Тоқ еткізетін кабель ескертпесі)

Қабырғадағы кабель жерге дұрыс қосылмаған Бос қолыңызben өлшеу құралынан 20 – 30 см қашықтығында қабырғаны ұстап оны жерге қосыңыз.

Тоқ еткізетін кабель табылмады

Кабельде тоқ жок/әдегірі емес Тиісті шырақ ешіргішін қосып кабельде тоқ еткізіңіз. 110 – 240 В, 50 – 60 Гц аймағынан тыс болған айнымалы тоқ кабелін сенімді анықтау мүмкін болмайды.*

Кабель өте терен жатыр Анықтау тереңдігі құрылыш материалына байланысты болып, максималды анықтау тереңдігінен кіші болуы мүмкін.*

Кабель жерге қосылған метал құбырында орналасқан Олшеу құралы арқылы метал құбырын підаланыңыз.

Өлшеу құралы жерге қосылмаған Олшеу құралын қолғапсыз қолмен ұстаңыз. Оқшауландырылған басқыштарда немесе қанқаларда турмаңыз. Оқшауландырылған аяқ киімін кименіз.

Қалқалайтын құрылыш материалы немесе жоғары аяу ылғалдығы Метал немесе ылғал құрылыш материалдарында (мысалы жоғары аяу ылғалдылығында) анықтау сенімді болмайды.*

Метал зат табылмады

Метал заты өте терен жатыр Анықтау тереңдігі құрылыш материалына байланысты болып максималды анықтау тереңдігінен кіші болуы мүмкін.*

Метал зат өте майда Анықтау тереңдігі затқа байланысты болып максималды анықтау тереңдігінен кіші болуы **МҮМКІН.***

Қазақша | 79

Себебі	Шешімі
Жасыл, сары, қызыл шамдардың жыптылықтауы	
Электр немесе магнит ерісі ақаулары	Күшті электр немесе магнит ерісін туындағатын аспаптардан алыс тұрыңыз (мысалы компьютер, импульстік тоқ көзі).
Өлшеу нәтижелері дұрыс емес/түсінікті емес	
Сенсор аймағындағы кедергі жасайтын метал заттар	Барлық кедергі жасайтын метал заттарды (мысалы сағат, білезік, жүзік) сенсор аймағынан алыстаңыз. Өлшеу құралын сенсорға жақын ұстамаңыз.
Автокалибрлеу сәтсіз орындалған	Қолмен калибрлеуді орындаңыз.
Жасыл/сары/қызыл шамдардың үзақ жыптылықтауы жақында метал немесе тоқ өткізетін кабель болмаса да.	
Өлшеу құралы	Өлшеу құралын қызмет көрсету орталығына тапсырыңыз.
* Сол ушін қабырға, тәбе немесе еденде бұрылау, арапала немесе фрезамен өңдеуден алдын басқа мәлімет көздеріне де назар аударыңыз (мысалы құрылыш жоспарлары).	

Қызмет көрсету және тазалау

Ластануларды құрғақ, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз. Жұғыш заттарды немесе еріткіштерді пайдаланбаңыз.

Өлшеу функциясына әсер етпеу үшін сенсор аймағында **6** өлшеу құралының алдыңғы және артқы жағында ешқандай жапсырма немесе тақталар, әсіреле ешқандай метал тақталары болмауы қажет.

Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану көңестері

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сыйбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

www.bosch-pt.com

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиянақты жауап береді.



80 | Қазақша

Сурақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде олшеу құралының зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Буш“ фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

ЕСКЕРТУ! Зансыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығының зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді зансыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен кудаланады.

Қазақстан

ЖШС „Роберт Буш“

Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек даныбылы

Коммунальная көшесінің бүрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.power-tools.ka@bosch.com

Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Кәдеге жарату

Олшеу құралын, оның жабдықтары мен қантамасын қоршаған ортаны қорғайтын кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.

Олшеу құралдарын және аккумуляторларды/батареяларды үй қоқысына тастамаңыз!

Тек қана ЕО елдері үшін:



Еуропа 2012/19/EU ережесі бойынша жарамсыз өлшеу құралдары және Еуропа 2006/66/ЕС ережесі бойынша зақымдалған немесе ескі аккумулятор/батареялар бөлек жиналып, кәдеге жаратылуы қажет.

Техникалық өзгерістер енгізу құбығы сақталады.

Română

Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii



Citiți și respectați toate instrucțiunile. PĂSTRAȚI ÎN CONDIȚII BUNE PREZENTELE INSTRUCȚIUNI.

- ▶ Nu permiteți repararea aparatului de măsură decât de către personal de specialitate corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale. Numai în acest mod poate fi garantată siguranța de exploatare a aparatului de măsură.
- ▶ Nu lucrați cu aparatul de măsură în mediu cu pericol de explozie în care se află lichide, gaze sau pulberi inflamabile. În aparatul de măsură se pot produce scânteie care să aprindă praful sau vaporii.

Descrierea produsului și a performanțelor

Utilizare conform destinației

Aparatul de măsură este destinat detectării metalelor feroase (de exemplu oțel beton), metalelor neferoase (de exemplu țevi de cupru) cât și conductorilor sub tensiune îngropăți în perete, plafona și pardoseli.

Elemente componente

Numerotarea componentelor ilustrate se referă la schița de la pagina grafică.

- 1 Orificiu de marcăre
- 2 Lumină de semnalizare
- 3 Întrerupător pornit/oprit
- 4 Dispozitiv de blocare compartiment baterie
- 5 Capac compartiment baterie
- 6 Sector senzor

82 | Română

Date tehnice

Detector digital	PMD 7
Număr de identificare	3 603 F81 100
Adâncime maximă de detectare*:	
- Metale feroase	70 mm
- Metale neferoase (țeavă de cupru)	60 mm
- Conductori de cupru (aflați sub tensiune)**	50 mm
Calibrare	automată
Deconectare automată după aprox.	10 min
Temperatură de lucru	0 °C...+40 °C
Temperatură de depozitare	-20 °C...+70 °C
Umiditate relativă maximă a aerului	80 %
Baterii	3 x 1,5 V AAA
Durată de funcționare (baterii alcălaine cu mangan) aprox.	5 h
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003	0,1 kg

* în funcție de materialul și mărimea obiectelor cât și de starea substratului (perete, plăfoane, pardoseli)

** adâncime de detectare mai mică la conductele și conductorii care nu sunt sub tensiune

► Rezultatele măsurării, anume precizia și adâncimea de detectare, pot fi influențate negativ în cazul unei stări nefavorabile a substratului.

Declarație de conformitate 

Declaram pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice“ corespunde următoarelor standarde sau documente normative:
EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 conform dispozițiilor directivelor 2011/65/UE, 1999/5/CE.

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9




2 609 140 997 | (23.9.13)

Bosch Power Tools

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.08.2013

Montare

Montarea/schimbarea bateriilor

Pentru funcționarea aparatului de măsură se recomandă utilizarea bateriilor alcaline.

Pentru deschiderea capacului compartimentului bateriei **5** apăsați dispozitivul de blocare **4** și ridicați capacul compartimentului bateriei. Introdeșteți bateria. Respectați polaritatea corectă conform schiței din interiorul compartimentului bateriei.

- **Scoateți bateriile din aparatul de măsură atunci când urmează să nu-l folosiți o perioadă mai lungă de timp.** Bateriile se pot coroda sau autodescărca în caz de depozitare mai îndelungată.

Funcționare

Punere în funcțiune

- **Feriți aparatul de măsură de umezelă și de expunere directă la radiații solare.**
- **Nu expuneți aparatul de măsură unor temperaturi sau unor variații extreme de temperatură.** De ex. nu-l lăsați prea mult timp în autoturism. În cazul unor variații mai mari de temperatură lăsați mai întâi aparatul să se acomodeze înainte de a-l pune în funcțiune. Temperaturile sau variațiile extreme de temperatură pot afecta precizia aparatului de măsură.
- **Evitați șocurile puternice sau căderile aparatului de măsură.**

Conecțare/deconectare

- **Înainte de conectarea aparatului de măsură asigurați-vă că zona senzorului **6** nu este umedă.** Dacă este necesar, uscați aparatul de măsură prin ștergere cu o lavetă.



Pentru **conectarea** aparatului de măsură împingeți în jos între-rupătorul Pornit/Oprit **3**.

84 | Română

După un scurt autotest, aparatul de măsură este gata de funcționare. Disponibilitatea pentru funcționare este semnalizată prin aprinderea lămpii de semnalizare **2**. Dacă, după conectare, lampa de semnalizare **2** nu se aprinde, trebuie să schimbați bateriile.



Pentru **deconectarea** aparatului de măsură împingeți în sus întrerupătorul Pornit/Oprit **3**.

Dacă după aproximativ 10 min. nu are loc nicio măsurare, aparatul de măsură se deconectează automat pentru menajarea bateriei.

Indicație: După ce aparatul de măsură s-a deconectat automat, întrerupătorul Pornit/Oprit **3** se mai află încă în poziția „Pornit“. Pentru a conecta din nou aparatul de măsură, împingeți mai întâi întrerupătorul Pornit/Oprit **3** în poziția „Oprit“ și apoi din nou în poziția „Pornit“.

Moduri de funcționare

Aparatul de măsură detectează obiecte situate sub zona senzorului **6**.

► **Înainte de a găuri, tăia sau freza în perete, ar trebui să vă asigurați împotriva pericolelor consultând și alte surse de informare.** Deoarece precizia și adâncimea de detectare a aparatului de măsură pot fi diminuate de influențele mediului sau de starea peretelui, este posibil ca în zona senzorului să existe obiecte, cu toate că afișajul nu indică niciun obiect (lampa de semnalizare **2** luminează verde).

Lampă de semnalizare	Explicație
verde	nu a fost detectat niciun obiect
galben	<ul style="list-style-type: none"> - obiect metalic în apropierea senzorului - obiect metalic mic sau adânc îngropat în zona senzorului sau - afectarea senzorului de starea nefavorabilă a peretelui
roșu și semnal sonor continuu	a fost detectat un obiect metalic în zona senzorului
clipește (rapid) roșu și succesiune pulsatorie de sunete	a fost detectat un conductor sub tensiune

Română | 85


Detectarea obiectelor metalice

După conectare, lampa de semnalizare **2** luminează verde.

Puneți aparatul de măsură pe suprafață care trebuie scanată și deplasați-l lateral.

- Dacă în substrat nu este detectat niciun obiect metalic, atunci lampa de semnalizare **2** luminează în continuare verde și nu se aude niciun semnal sonor.
- Când aparatul de măsură se apropie de un obiect metalic, lampa de semnalizare **2** luminează mai întâi galben, iar pe măsură ce aparatul se apropie mai mult de obiectul metalic, culoarea luminii emise devine roșie. Imediat ce lampa de semnalizare luminează roșu, în mod suplimentar va fi emis un semnal sonor, a cărui intensitate va crește pe măsură ce aparatul se apropie mai mult de obiectul metalic.
- Deasupra unui obiect metalic, lampa de semnalizare **2** luminează roșu și se aude un semnal sonor de intensitate maximă.

► **Şi în cazul în care lampa de semnalizare **2** luminează galben, este posibil ca sub zona senzorului să se afle un obiect metalic.** Obiectele metalice mici sau îngropate adânc în substrat, aflate în apropierea senzorului, sau starea peretelui afectează rezultatul măsurării.

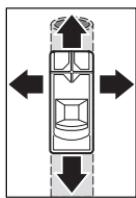

La prima parcurgere, poziția obiectului metalic este indicată numai aproximativ. Dacă se trece de mai multe ori cu aparatul pe deasupra obiectului metalic, detectarea obiectului va fi din ce în ce mai precisă. După mai multe parcurgeri (fără a ridica aparatul de măsură de pe substrat) poziția obiectului metalic poate fi indicată exact: dacă lampa de semnalizare **2** luminează roșu și se aude un semnal sonor, înseamnă că obiectul metalic se află sub zona senzorului. Când intensitatea semnalului sonor este maximă, obiectul metalic este situat sub centrul senzorului.

Detectarea conductorilor sub tensiune

Aparatul de măsură localizează conductori aflați sub o tensiune cuprinsă între 110 V și 240 V și de o frecvență corespunzătoare standardului larg răspândit (current alternativ de 50 respectiv 60 Hz). Alți conductori (current continuu, frecvență sau tensiune mai înaltă/mai joasă) cât și conductorii care nu se află sub tensiune nu pot fi detectați fiabil, ei fiind eventual semnalizați numai ca obiecte metalice.

86 | Română

Căutarea conductorilor sub tensiune are loc automat, la fiecare măsurare. Dacă nu sunt detectați conductori sub tensiune, lampa de semnalizare **2** clipește roșu și se aude un semnal sonor pulsatoriu, de cadență rapidă. Deplasați în mod repetat aparatul de măsură deasupra suprafeței scanate, pentru a localiza mai precis conductorul sub tensiune. După mai multe parcurgeri a suprafeței scanate, conductorul sub tensiune poate fi semnalizat foarte precis.

Conductorii sub tensiune pot fi detectați mai ușor dacă la conductorul care trebuie localizat sunt racordată consumatorii electrici (de exemplu lămpi, aparatură electrică), iar acești consumatori sunt în funcțiune.

Indicație: Aveți întotdeauna grija să țineți strâns aparatul de măsură în mâini, fără mănuși, pentru a asigura o bună împământare. În plus, țineți seama de faptul că, scările/schelele trebuie să fie legate la pământ. Evitați în acest sens scările/schelele ale căror picioare de sprijin pe sol sunt prevăzute cu capace de protecție din plastic. Nu purtați încălțăminte izolantă. În anumite condiții (ca de exemplu în spatele suprafețelor de metal sau a suprafețelor cu un conținut ridicat de apă) conductorii sub tensiune nu pot fi detectați în mod sigur. Dacă, deasupra unei zone mai mari, lampa de semnalizare **2** luminează galben sau roșu, atunci înseamnă că materialul respectiv ecranizează electric iar detectarea conductorilor sub tensiune nu este sigură.

Instrucțiuni de lucru

► **În baza principiului de funcționare, rezultatele de măsurare pot fi influențate negativ de anumite condiții de mediu. Printre acestea se numără de ex. apropierea de apareate care generează câmpuri magnetice sau electromagnetice puternice, umezeala, materiale de construcții care conțin metale, materiale de izolație caserate cu folie de aluminiu deasemeni tapet sau plăci de faianță conductibile.** De aceea, înainte de a găuri, tăia sau freza în perete, plafoane sau podele, aveți în vedere și alte surse de informații (de ex. planurile de construcție).

Indicație: Nu prindeți aparatul de măsură în zona senzorului pentru a nu influența măsurarea. Astfel veți obține rezultate de măsurare mai precise.

Marcarea obiectelor

Dacă este necesar, puteți marca obiectele detectate. Puteți localiza mușchii exterioare ale unui obiect orientându-vă după schimbarea culorii luminii emise de lampa de semnalizare **2** din galben în roșu. Puteți stabili

centrul obiectului metalic prin intermediul intensității sunetului emis de aparat. Marcați locul dorit cu un creion pe reperul de marcăre superior și pe cele laterale **1**.

Clipire continuă verde/galben/roșu

Dacă lampa de semnalizare **2** clipește alternativ verde, galben și roșu, chiar atunci când în apropiere nu există niciun obiect metalic sau niciun cablu sub tensiune, aparatul de măsură trebuie trimis la service.

Întreținere și service

Calibrare manuală

Dacă lampa de semnalizare **2** luminează roșu sau galben, deși în apropierea aparatului de măsură nu există niciun metal, aparatul de măsură trebuie recalibrat.

- Conectați în acest scop aparatul de măsură acționând întrerupătorul Pornit/Oprit **3**
- Extrageți o baterie din aparatul de măsură conectat
- Deconectați aparatul de măsură acționând întrerupătorul Pornit/Oprit **3** cu bateria scoasă.
- Introduceți din nou bateriile în aparatul de măsură (respectați polaritatea!)
- Înăpărtați acum toate obiectele din apropierea aparatului de măsură (și ceasul de mână sau inelul de metal) și ridicați aparatul în aer.
- Conectați acum aparatul de măsură acționând întrerupătorul Pornit/Oprit **3** și după 3 secunde deconectați-l din nou. Lampa de semnalizare **2** a aparatului de măsură clipește roșu în cadență lentă în intervalul celor 3 secunde, indicând disponibilitatea pentru calibrare.
- După 0,5 secunde reconectați aparatul de măsură. Calibrarea este declanșată și durează aproximativ 6 secunde. Lampa de semnalizare **2** clipește verde în cadență rapidă timp de 6 secunde, se efectuează calibrarea. După aceasta aparatul de măsură este din nou gata de funcționare iar lampa de semnalizare **2** luminează continuu verde.

Indicație: Dacă nu se respectă succesiunea dintre deconectare și reconectare, calibrarea nu va avea loc. Lampa de semnalizare **2** va lumina în continuare galben sau roșu, cu toate că în apropiere nu există niciun obiect metalic. Repetați în acest caz procedura de calibrare.

Defecțiuni – cauze și remedieri

Cauză	Remediere
Lampa de semnalizare 2 nu luminează	
Aparatul de măsură nu este conectat	Împingeți întrerupătorul Pornit/Oprit în poziția „Pornit“.
Aparatul de măsură s-a deconectat de la sine	Împingeți întrerupătorul Pornit/Oprit mai întâi în poziția „Oprit“ și apoi în poziția „Pornit“.
Bateriile nu au fost introduse deloc sau au fost introduse greșit	Introduceți bateriile. Respectați polaritatea.
Bateriile sunt descărcate sau au fost introduse duși acumulatori	Schimbați bateriile. Nu folosiți acumulatori.
Lampa de semnalizare 2 luminează galben sau roșu, cu toate că în apropiere nu există niciun obiect metalic (avertizare referitoare la obiecte metalice)	
Temperatura ambientă prea ridicată/prea scăzută	Folosiți aparatul de măsură numai în intervalul specificat al temperaturilor 0 °C – 40 °C.
Variatie puternică de temperatură	Așteptați până când aparatul de măsură s-a acordat cu temperatura ambientă.
Autocalibrare eşuată	Efectuați o calibrare manuală.
Lampa de semnalizare 2 luminează galben sau roșu la parcuregerea unui domeniu mare de măsurare pe perete (avertizare referitoare la obiecte metalice)	
Multe obiecte metalice, foarte apropiate între ele	Făți atenție la intensitatea semnalului sonor, pentru a distinge între diferențele obiectelor metalice. Obiectele metalice prea apropiate între ele nu pot fi detectate separat.*
Metal ca material de construcții	În cazul materialelor de construcții metalice (de exemplu materiale de izolație cașerate cu folie de aluminiu, tablă termoconductoare) nu este posibilă o detectare fiabilă.*
Autocalibrare eşuată	Efectuați o calibrare manuală.

Română | 89

Cauză**Remediere**

Lampa de semnalizare 2 clipește roșu la parcurgerea unui domeniu mare de măsurare pe perete (avertizare referitoare la cablu sub tensiune)

Împământare insuficientă a peretelui	Atingeți cu mâna liberă peretele la o distanță de 20 – 30 cm de aparatul de măsură pentru a lega la pământ peretele.
--------------------------------------	--

Nu este detectat cablul sub tensiune

Nu există tensiune/tensiune netipică în cablu	Puneți cablul sub tensiune, de exemplu acționând comutatorul de lumină aferent. Detectarea fiabilă a cablurilor conductoare de curent alternativ în afara intervalului 110 – 240 V, 50 – 60 Hz nu este posibilă.*
---	---

Cabul este situat prea adânc	Adâncimea de detectare depinde de materialul de construcții respectiv și poate fi mai mică decât adâncimea maximă de detectare.*
------------------------------	--

Cabul este protejat în tub metalic cu împământare	Folosiți aparatul de măsură pentru a localiza tubul metalic.
---	--

Aparatul de măsură nu este legat la pământ	Tineți strâns aparatul de măsură cu mâinile fără mănuși. Nu staționați pe scări sau schele izolante. Nu purtați încălțăminte izolantă.
--	--

Material de construcție care ecranează sau umiditate ridicată a aerului	În cazul materialelor de construcții metalice sau umede (de exemplu umiditate ridicată a aerului) nu este posibilă o detectare fiabilă.*
---	--

Obiectul metalic nu a fost detectat

Obiectul metalic este situat prea adânc	Adâncimea de detectare depinde de materialul de construcții respectiv și poate fi mai mică decât adâncimea maximă de detectare.*
---	--

Obiectul metalic este prea mic	Adâncimea de detectare depinde de obiectul respectiv și poate fi mai mică decât adâncimea maximă de detectare.*
--------------------------------	---

90 | Română

Cauză	Remediere
Clipire necordonată în culorile verde, galben, roșu	
Perturbare cauzată de câmpuri electrice sau magnetice	Păstrați distanța față de aparatelor care generează câmpuri electrice sau magnetice puternice (de exemplu computere, alimentatoare).
Rezultate de măsurare imprecise/neplauzibile	
Obiecte metalice perturbatoare în zona senzorului	Îndepărtați toate obiectele metalice perturbatoare (de exemplu, ceas, brătară, inel etc.) din zona senzorului. Nu atingeți aparatul în zona senzorului.
Autocalibrare eşuată	Efectuați o calibrare manuală.
Clipire continuă verde/galben/roșu, cu toate că în aproiere nu există niciun meal sau niciun cablu sub tensiune.	
Aparat de măsură defect	Trimiteți aparatul de măsură la service. * De aceea, înainte de a găuri, tăia sau freza în pereți, plafoane sau pardoseli, aveți în vedere și alte surse de informare (de exemplu planuri de construcție).

Întreținere și curățare

Ștergeți impuritățile cu o lavetă uscată, moale. Nu folosiți detergenți sau solventi.

Pentru a nu influența funcția de măsurare, în zona senzorului **6** pe partea anterioară și posterioară a aparatului de măsură, nu este permisă aplicarea de etichete sau plăcuțe indicatoare, în special cele de metal.

Asistență clienți și consultanță privind utilizarea

Serviciul de asistență clienți vă răspunde la întrebări privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la:

www.bosch-pt.com

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu placere la întrebări privind produsele noastre și accesoriiile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați ne-aparăt numărul de identificare format din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului aparatului dumneavoastră de măsură.

Български | 91

România

Robert Bosch SRL
 Centru de service Bosch
 Str. Horia Măcelaru Nr. 30 – 34
 013937 Bucureşti
 Tel. service scule electrice: (021) 4057540
 Fax: (021) 4057566
 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
 Tel. consultanță clienti: (021) 4057500
 Fax: (021) 2331313
 E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com
www.bosch-romania.ro

Eliminare

Aparatele de măsură, accesoriiile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

Nu aruncați aparatele de măsură și acumulatorii/bateriile în gunoiul menajer!

Numai pentru ţările UE:

Conform Directivei Europene 2012/19/UE aparatele de măsură scoase din uz și, conform Directivei Europeene 2006/66/CE, acumulatorii/bateriile defecte sau consumate trebuie colectate separat și dirijate către o stație de reciclare ecologică.

Sub rezerva modificărilor.

Български**Указания за безопасна работа**

Необходимо е да прочетете и спазвате стриктно всички указания. Съхранявайте тези указания на сигурно място.

92 | Български

- ▶ **Допускайте измервателният уред да бъде ремонтиран само от квалифицирани техници и само с използване на оригинални резервни части.** С това се гарантира запазването на функциите, осигуряващи безопасността на измервателния уред.
- ▶ **Не работете с измервателния уред в среда с повищена опасност от експлозии, в която има леснозапалими течности, газове или прахове.** В измервателния уред могат да възникнат искри, които да възпламенят праха или парите.

Описание на продукта и възможностите му

Предназначение на уреда

Измервателният уред е предназначен за откриване на черни метали (напр. арматурно желязо), цветни метали (напр. медни тръби), както и проводници под напрежение, скрити в стени, тавани и подове.

Изобразени елементи

Номерирането на елементите се отнася до изображението на измервателния уред на страницата с фигуриите.

- 1 Надрез за помощна маркировка
- 2 Светлинен индикатор
- 3 Пусков прекъсвач
- 4 Бутон за застопоряване на капака на гнездото за батерии
- 5 Капак на гнездото за батерии
- 6 Сензорна зона

Технически данни

Уред за откриване на метал и дърво		PMD 7
Каталожен номер		3 603 F81 100
макс. дълбочина на сканиране*:		
– черни метали		70 mm
– цветни метали (медна тръба)		60 mm
– медни сплави (под електрическо напрежение)**		50 mm

* в зависимост от материала и големината на обекта, както и материала и състоянието на основата (стена, таван, под)

** по-малка дълбочина на откриване при проводници без напрежение

- ▶ **При неблагоприятна структура на основата резултатът от измерването може и да е по-лош по отношение на точност и дълбочина на откриване.**

Български | 93

Уред за откриване на метал и дърво		PMD 7
Калибриране		автоматично
Автоматично изключване след прибл.		10 min
Работен температурен диапазон		0 °C... + 40 °C
Температурен диапазон за съхраняване		-20 °C... + 70 °C
Относителна влажност на въздуха, макс.		80 %
Батерии		3 x 1,5 V AAA
Продължителност на работа (алкално-манганови батерии), прибл.		5 h
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003		0,1 kg

* в зависимост от материала и големината на обекта, както и материала и състоянието на основата (стена, таван, под)

** по-малка дълбочина на откриване при проводници без напрежение

► При неблагоприятна структура на основата резултатът от измерването може да е по-лош по отношение на точност и дълбочина на откриване.

Декларация за съответствие

С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в раздела «Технически данни» продукт съответства на следните стандарти и нормативни документи:

EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,

EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,

EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 съгласно изискванията на Директива 2011/65/EC, 1999/5/EO.

Henk Becker

Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann

Head of Product Certification
PT/ETM9

ppa:




Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.08.2013



Монтиране

Поставяне/смяна на батерии

За захранване на измервателния уред се препоръчва използването на алкално-магнанови батерии.

За отваряне на капака на гнездото за батерии **5** натиснете бутона **4** и отворете капака нагоре. Поставете батерии. При това внимавайте полярността им да е правилна, както е показано на изображението от вътрешната страна на капака.

- ▶ **Когато не използвате уреда продължително време, изваждайте батерите от него.** При продължително съхранение батерите могат да кородират или да се разредят.

Работа с уреда

Пускане в експлоатация

- ▶ Предпазвайте измервателния прибор от овлажняване и директно попадане на слънчеви лъчи.
- ▶ Не излагайте измервателния уред на екстремни температури или резки температурни промени. Напр. не го оставяйте продължително време в автомобил. При големи температурни разлики оставяйте измервателният уред да се темперира, преди да го включите. При екстремни температури или големи температурни разлики точността на измервателния уред може да се влоши.
- ▶ Избягвайте силни удари върху измервателния уред; внимавайте да не го изпускате.

Включване и изключване

- ▶ Преди включване на измервателния уред се уверете, че сензорната зона **6** не е влажна. При необходимост подсушете уреда с мека кърпа.



За **Включване** на измервателния уред преместете пусковия прекъсвач **3** надолу.

След кратък автоматичен тест измервателният уред е готов за работа. Готовността за работа се сигнализира чрез светене на сигналната лампа **2**. Ако след включване сигналната лампа **2** не светва, трябва да замените батерии.

Български | 95

За **Изключване** на измервателния уред преместете пусковия прекъсвач **3** нагоре.

Ако в продължение на прибл. 10 min не бъде извършено измерване, измервателният уред се изключва автоматично за предпазване на батерията.

Упътване: Ако измервателният уред се е изключил автоматично, пусковият прекъсвач **3** се намира в позиция «Включено». За да включите измервателния уред, първо преместете пусковия прекъсвач **3** до позиция «Изключено» и след това го върнете отново в позиция «Включено».

Режими на работа

Уредът открива обекти, намиращи се под сензорната зона **6**.

► **Преди да пробивате или режете в стената трябва да се осигурите срещу евентуални опасности и с помощта на други източници на информация.** Тъй като точността и дълбината на откриване на обекти могат да бъдат влошени от фактори на околната среда или структурата на основата, съществува опасността в зоната на сензорите да се намират обекти, въпреки че индикаторът не показва наличието им (сигналната лампа **2** свети със зелена светлина).

Сигнална лампа	Обяснение
зелено	не е намерен обект
жълто	<ul style="list-style-type: none"> - метален обект в близост до сензора - малък или намиращ се надълбоко обект в зоната на сензора - възпрепятстване на сензора вследствие на неблагоприятна структура на стената
червено и непрекъснат звуков сигнал	открит е метален обект в зоната на сензора
мигашо червено и пулсиращ звуков сигнал	открити са проводници под напрежение

96 | Български


Откриване на метални обекти

След включване светлинният индикатор **2** свети със зелена светлина.

Допрете измервателния уред до изследваната повърхност и го премествайте странично.

- Когато в основата не може да бъде открит метален обект, сигналната лампа **2** продължава да свети със зелена светлина и не се чува звукова сигнализация.
- Когато измервателният уред приближи метален обект, първоначално сигналната лампа **2** светва с жълта светлина, която с приближаване до обекта преминава в червена. Когато сигналната лампа светне с червена светлина, се чува звуков сигнал, който при намаляване на разстоянието до обекта става по-висок.
- Над металния обект сигналната лампа **2** свети с червена светлина и звуковият сигнал е с максимална височина.

► Също и при жълта светлина на сигналната лампа **2 в зоната под сензора може да се намира метален обект.** В близост до сензора се намират малки или по-дълбоко разположени обекти или структурата на стената влошава резултата от измерването.

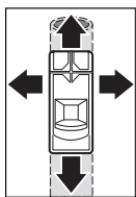

При първото преминаване позицията на металния обект се показва само грубо. Когато преминете с измервателния уред многократно над металния обект, разпознаването му става все по-точно. След многократно преминаване над обекта (без да повдигате измервателния уред от основата) позицията на металния обект може да бъде определена точно: когато сигналната лампа **2** свети с червена светлина и се чува звуков сигнал, металният обект се намира в зоната на сензора. В позицията, в която звуковият сигнал е най-висок, металният обект се намира под средата на сензора.

Откриване на проводници под напрежение

Измервателният уред различава проводници, които са под напрежение между 110 V и 240 V и чиято честота съответства на широко разпространените стандарти (променлив ток с честота 50 Hz или 60 Hz). Проводници с други параметри на тока (прав ток, по-висока/по-ниска честота или напрежение), както и проводници, които не са под напрежение не могат да бъдат откривани с достатъчна надеждност, като в някои случаи те се изобразяват като метални обекти.

Български | 97

Търсенето на проводници под напрежение се извършва автоматично при всяко измерване. Ако бъде открит проводник под напрежение, сигналната лампа **2** светва с червена светлина и се чува пулсиращ звуков сигнал с бърза последователност. За да локализирате по-точно проводника под напрежение, преминавайте неколократно с измервателния уред върху него. След неколократно преминаване по-знатията на проводника под напрежение може да бъде определена много точно.

Проводници под напрежение могат да бъдат откривани по-лесно, ако към тях бъдат включени консуматори (напр. лампи или уреди).

Упътване: За да осигурявате добро заземяване на уреда, винаги го дръжте здраво, без да използвате ръкавици. Освен това имайте предвид, че евентуално ползвани стълби/скелета трябва да бъдат заземени. Затова избягвайте стълби/скелета, чито крака са с поставени пластмасови или гумени капачки. Не носете обувки с изолиращи подметки.

При определени обстоятелства (напр. зад метални повърхности или зад повърхности с високо съдържание на вода) проводници под напрежение не могат да бъдат откривани надеждно. Ако сигналната лампа **2** свети с жълта светлина върху голяма площ, това е указание, че има екраниране и откриването на проводници под напрежение не е надеждно.

Указания за работа

► **Поради принципа на работа точността на резултатите от измерването може да бъде влошена от определени условия на околната среда. В това число влизат напр. близостта на уреди, които създават силни магнитни или електромагнитни полета, повишената влажност, съдържащи метал строителни елементи, каширани с алуминий изолационни материали, както и провеждащи електричество талети или плочки.** Затова, преди да пробивате, режете или прокопавате канали в стени, тавани или подове, отчитайте и информацията от други източници (напр. строителни планове).

Упътване: Не дръжте измервателния уред в зоната на сензора, за да не пречите на измерването. Тази мярка помага за постигането на по-добри резултати при измерването.

98 | Български

Маркиране на обекти

При необходимост можете да маркирате мястото на открити обекти. Можете да определите външните ръбове на открит обект чрез смяната на цвета на сигналната лампа **2** от жълто на червено. Центъра на металния обект можете да определите въз основа на височината на звуковия сигнал. Маркирайте определеното място с молив, като използвате надрезите за маркиране **1** горе и встрани.

Непрекъснато мигане зелено/жълто/червено

Ако сигналната лампа **2** мига последователно със зелена, жълта и червена светлина, когато в близост няма метален обект или проводник под напрежение, измервателният уред трябва да бъде предаден за ремонт в оторизиран сервис.

Поддържане и сервиз

Ръчно калибиране

Ако сигналната лампа **2** свети с жълта или червена светлина, въпреки че в близост няма метал, измервателният уред трябва да бъде калибриран отново.

- За целта първо включете измервателния уред с пусковия прекъсвач **3**
- Извадете батерията от включения измервателен уред.
- Докато батерията е извлечена, изключете пусковия прекъсвач **3** на измервателния уред.
- Отново поставете батерията в уреда (внимавайте за полярността й!)
- След това премахнете всички намиращи се наблизо метални предмети (включително ръчни часовници и метални пръстени), повдигнете и задръжте измервателния уред във въздуха.
- Включете измервателния уред с пусковия прекъсвач **3** за до 3 секунди и след това го изключете. През трите секунди, в които е включен, сигналната лампа **2** на измервателния уред мига бавно с червена светлина, с което указва готовността му за калибиране.
- В рамките на 0,5 секунди включете измервателния уред отново. Стартира се калибиране, което продължава прибл. 6 секунди. През 6 секунди, в които се извършва калибирането, сигналната лампа **2** мига бързо със зелена светлина. След това измервателният уред е готов за работа и сигналната лампа **2** започва да свети с непрекъсната зелена светлина.

Упътване: Ако последователността на изключване и включване не бъде спазена, не се извршва калибиране. Сигналната лампа **2** продължава да свети с жълта или червена светлина, въпреки че в близост няма метален обект. В такъв случай повторете процедурата за калибриране.

Грешки – причини за възникване и начини за отстраняването им

Причина	Отстраняване
Сигналната лампа 2 не свети	
Измервателният уред не е включен	Преместете пусковия прекъсвач до позиция «Включено».
Измервателният уред се е изключил автоматично	Преместете пусковия прекъсвач първо в позиция «Изключено» и след това отново в позиция «Включено».
Няма поставени батерии или батериите са поставени неправилно	Поставете батерии. Внимавайте за поляритета на батериите.
Батериите за изхабени или са поставени акумулаторни батерии	Заменете батериите. Не използвайте акумулаторни батерии.
Сигналната лампа 2 свети с жълта или червена светлина, въпреки че в близост няма метал (предупреждение за метални предмети)	
Околната температура е твърде висока или твърде ниска	Използвайте измервателния уред само в посочения температурен интервал от 0 °C – 40 °C.
Рязка промяна на температурата	Изчакайте, докато измервателният уред се темперира.
Необходимо е калибиране	Изпълнете ръчно калибиране.

100 | Български

Причина	Отстраняване
Сигналната лампа 2 свети с жълта или червена светлина в голяма зона от стената (предупреждение за метални предмети)	
Много близко разположение метални обекти	За да различите отделните метални обекти, обърнете внимание на височината на звуковия сигнал. Метални обекти, които са твърде наблизо един до друг, не могат да бъдат детектирани поотделно.*
Използван е метал като строителен материал	При метални строителни елементи (напр. каширани с алуминиева фолио изолационни плоскости, пренасящи топлина метални листове) не е възможно надеждно откриване на обекти.*
Необходимо е калибиране	Изпълнете ръчно калибиране.
Сигналната лампа 2 свети с жълта или червена светлина в голяма зона от стената (предупреждение за проводници под напрежение)	
Недостатъчно добро заземяване на стената	За да заземите стената, я допрете пътно с ръка на разстояние прибл. 20 – 30 cm от измервателния уред.
Не се открива проводник под напрежение	
Проводникът не е под напрежение или напрежението е нетипично	Подайте напрежение на кабела, напр. като включите ключ за осветление. Откриването на проводници с променливо напрежение извън диапазона 110 – 240 V, 50 – 60 Hz не е надеждно.*
Кабельт е разположен твърде надълбоко	Дълбочината на откриване зависи от строителния материал и може да бъде по-малка от посочената максимална дълбочина на откриване.*
Кабельт преминава през заземена метална тръба	Използвайте измервателния уред за локализиране на металната тръба.
Измервателният уред не е заземен	Захванете здраво измервателния уред без ръкавици. Не стойте върху изолирани стълби или скелета. Не работете с обувки с изолираща подметка.
Основата е от екраниращ материал или влажността на въздуха е твърде висока	При метални или влажни строителни материали (напр. вследствие на висока влажност на въздуха) не е възможно надеждно откриване на обекти.*

Български | 101

Причина	Отстраняване
Не се открива метален обект	
Металният обект е твърде надълбоко	Дълбочината на откриване зависи от строителния материал и може да бъде по-малка от посочената максимална дълбочина на откриване.*
Металният обект е твърде малък	Дълбочината на откриване зависи от обекта и може да бъде по-малка от посочената максимална дълбочина на откриване.*
Некоординирано мигане със зелена, жълта и червена светлина	
Смущение от електрически или магнитни полета	Дръжте на разстояние уреди, излъчващи силни електрически или магнитни полета (напр. компютри, контактори).
Резултатите от измерването са неточни/ненадеждни	
Наличие на пречещи метални обекти в зоната на сензора	Отстранете от зоната в близост до сензора смущаващи измерването метални обекти (напр. ръчни часовници, гривни, пръстени и т.н.). Не захващайте измервателния уред в близост до сензора.
Необходимо е калибиране	Изпълнете ръчно калибиране.
Непрекъснато мигане зелено/жълто/червено, въпреки че в близост няма метал или проводник под напрежение.	
Измервателният уред е повреден	Изпратете го за ремонт в оторизиран сервис.

* Затова преди пробиване, рязане или фрезоване в стени, тавани или подове попърсете информация и от други източници (напр. строителни чертежи).

Поддържане и почистване

Избръсвайте замърсявания със суха мека кърпа. Не използвайте почистващи препарати или разтворители.

Зада не повлияете на способността за измерване на уреда, в сензорната зона **6**, на предната страна и на гърба на уреда не трябва да се залякат фирмени табелки, особено табелки от метал.

102 | Български**Сервиз и технически съвети**

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервисен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

www.bosch-pt.com

Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

Моля, при поръчка на резервни части и когато имате въпроси винаги посочвайте 10-цифренния каталожен номер, изписан на табелката на измервателния уред.

Роберт Бош ЕООД – България

Бош Сервиз Център

Гаранционни и извънгаранционни ремонти

бул. Черни връх 51-Б

FPI Бизнес център 1407

1907 София

Тел.: (02) 9601061

Тел.: (02) 9601079

Факс: (02) 9625302

www.bosch.bg

Бракуване

Измервателния уред, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат подложени на екологична преработка за усвояване на съдържащите се в тях суровини.

Не изхърляйте измервателни уреди и акумулаторни батерии/батерии при битовите отпадъци!

Само за страни от ЕС:

Съгласно Европейска директива 2012/19/ЕС измервателни уреди и съгласно Европейска директива 2006/66/EО акумулаторни или обикновени батерии, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях суровини.

Правата за изменения запазени.

Македонски

Безбедносни напомени



Сите упатства треба да се прочитаат и да се внимава на нив. ДОБРО ЧУВАЈТЕ ГИ ОВИЕ УПАТСТВА.

- ▶ Мерниот уред смее да се поправа само од страна на квалификуван стручен персонал со оригинални резервни делови. Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на мерниот уред.
- ▶ Не работете со мерниот уред во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина. Мерниот уред создава искри, кои може да ја запалат правта или пареата.

Опис на производот и моќноста

Употреба со соодветна намена

Мерниот уред е наменет за барање на железни метали (на пр. армиран челик), нежелезни метали (на пр. цевки од бакар) како и струјни кабли во сидови, плафони и подови.

Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на мерните апарати на графичката страница.

- 1 Помош со ознаки
- 2 Сигнални светла
- 3 Прекинувач за вклучување/исклучување
- 4 Фиксирање на поклопецот на преградата за батерија
- 5 Поклопец на преградата за батеријата
- 6 Поле на сензор



Технички податоци

Дигитален детектор	PMD 7
Број на дел/артикл	3 603 F81 100
макс. регистрирање на длабочина*:	
- Железни метали	70 мм
- Нежелезни метали (бакарна цевка)	60 мм
- Бакарни кабли (спроводници)**	50 мм
Калибрација	автоматска
Автоматика за исклучување по околу	10 мин
Температура при работа	0 °C... + 40 °C
Температура при складирање	-20 °C... + 70 °C
релативна влажност на воздухот макс.	80 %
Батерија	3 x 1,5 V AAA
Времетраење (алкално-манганска батерија) околу.	5 h
Тежина согласно EPTA-Procedure 01/2003	0,1 кг
* во зависност од материјалот и големината на објектот како и материјалот и состојбата на подлогата (сидови, плафони, подови)	
** помала длабочина на регистрација кај кабли кои не спроведуваат струја	
► Резултатот од мерението може да биде полош во поглед на точноста и регистрирањето на длабочината доколку својствата на подлогата се неповолни.	

Изјава за сообразност

Изјавуваме на наша одговорност, дека описаните производи во „Технички податоци“ се во согласност со следните норми или нормативни документи:

EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
 EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
 EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 според одредбите на регулативите 2011/65/EU, 1999/5/EC.



Македонски | 105

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

*PPa.
Henk Becker i. V. Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.08.2013

Монтажа

Вметнување/менување на батеријата

За работа на мерниот уред, се препорачува користење на алкално-мангански батерии.

За отворање на поклопецот на преградата за батерии **5** притиснете на блокадата **4** и отворете го поклопецот на преградата за батерии.

Ставете ги батериите. Притоа внимавајте на правилната позиција на половите на батериите во зависност од приказот на внатрешната страна од преградата за батерии.

- ▶ **Извадете ги батериите од мерниот уред, доколку не е користен подолго време.** При подолго складирање, батериите може да кородираат или да се испразнат.

Употреба

Ставање во употреба

- ▶ **Заштитете го мерниот уред од влага и директно изложување на сончеви зраци.**
- ▶ **Не го изложувајте мерниот уред на екстремни температури или осцилации во температурата.** Напр. не го оставајте долго време во автомобилот. При големи осцилации во температурата, оставете го мерниот уред најпрво да се аклиматизира, пред да го ставите во употреба. При екстремни температури или осцилации во температурата, прецизноста на мерниот уред може да се наруши.
- ▶ **Избегнувајте ги ударите и превртувањата на мерниот уред.**

106 | Македонски**Вклучување/исклучување**

- **Пред вклучување на мерниот уред, проверете, дали полето на сензорот 6 е влажно.** Доколку е влажно, исушете го мерниот уред со крпа.



За **Вклучување** на мерниот уред притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување 3 надолу.

По краткиот тест, мерниот уред е спремен за работа. Подготвеноста за ставање во употреба ќе биде прикажана со светење на сигналните светла 2. Доколку по вклучувањето, сигналните светла 2 не светат, мора да го продолжите рокот на батериите.



За **Исклучување** на мерниот уред притиснете на прекинувачот за вклучување/исклучување 3 надолу.

Доколку по околу 10 мин, не се изврши мерење, мерниот уред автоматски се исклучува заради нега на батериите.

Напомена: Доколку мерниот уред автоматски се исклучил, прекинувачот за вклучување/исклучување 3 сè уште се наоѓа во позиција „Вклучено“. За повторно да го вклучите мерниот уред, турнете го прекинувачот за вклучување/исклучување 3 во позиција „Исклучено“ и потоа повторно во позиција „Вклучено“.

Видови употреба

Мерниот уред детектира објекти во границите на полето на сензорот 6.

- **Пред да дупчите во сид, сечете или глодате, треба да се заштитите од опасности и со помош на други извори на информации.**

Бидејќи прецизноста и длабочината на регистрација на мерниот уред може да се намали поради околните влијанија или својствата на сидот, постој опасност, да има објекти во полето на сензорот, иако приказот не покажува објект (сигналните светла 2 светат зелено).

Сигнални светла	Објаснување
зелено	не е пронајден објект
жолто	<ul style="list-style-type: none"> – метален објект во близина на сензорот – мал или метален објект што е длабоко поставен во полето на сензорот или – пречки на сензорот поради неповољни својства на сидот

Македонски | 107

Сигнални светла	Објаснување
црвено и непрекинат тон	пронајден е метален објект во полето на сензорот
црвено трепкаво (брзо) и пулсирачки тон	пронајден е струен кабел


Барање на метални објекти

По вклучувањето, сигналните светла **2** светат зелено.

Поставете го мерниот уред на површината која треба да се провери и движете го странично.

- Доколку во внатрешноста нема метален објект, сигналните светла **2** светат зелено и не се слуша сигнален тон.
- Доколку мерниот уред се приближува кон метален објект, сигналните светла **2** светат жолто и со доближувањето до металниот објект преминуваат во црвено светло. Веднаш штом сигналните светла засветат со црвена боја, дополнително се слуша сигнален тон, а со приближувањето до металниот објект се засилува јачината на тонот.
- Над метален објект сигналните светла **2** светат црвено и се слуша сигнален тон со максимална јачина на звукот.

► **Исто така, при жолто светло **2** може да постои метален објект под полето на сензорот.** Малите или металните објекти што се длабоко поставени се наоѓаат во близина на сензорот, или својствата на сидот го нарушуваат мерниот резултат.

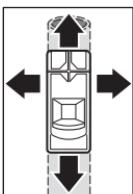

При првото преминување со уредот, грубо се прикажува позицијата на металниот објект. Доколку поминете повеќе пати со мерниот уред преку металниот објект, ќе се прецизира препознавањето на објектот. Доколку поминете повеќе пати (без да го подигате мерниот уред) може точно да се прикаже позицијата на металниот објект: Доколку сигналните светла **2** светат црвено и се слуша

сигнален тон, има метален објект под полето на сензорот. Доколку висината на сигналниот тон е на највисоко ниво, металниот објект се наоѓа под средината на сензорот.

108 | Македонски

Барање на струјни кабли

Металниот уред прикажува кабли, кои спроведуваат напон меѓу 110 V и 240 V и чија фреквенција одговара на пошироко користениот стандард (наизменична струја со 50 одн. 60 Hz). Другите кабли (истосмерна струја, повисока/пониска фреквенција или напон) како и каблите што не спроведуваат струја не може точно да се одредат, но ќе се прикажат како метални објекти.

При секое мерење, автоматски се врши барање на струјни кабли. Доколку се пронајде струен кабел, сигналните светла **2** трепкаат црвено и се слуша пулсирачки брз сигнален тон. Повторете го движењето над површината со мерниот уред, за поточно да ги лоцирате струјните кабли. Доколку поминете повеќе пати, позицијата на струјниот кабел ќе се прикаже попрецизно.

Струјните кабли може полесно да се пронајдат (напр. светла, уреди) доколку истите се приклучени и вклучени на кабелот што се бара.

Напомена: Постојано внимавајте на тоа, цврсто да го држите мерниот уред во длакната без ракавици, зада овозможите добро заземување. Освен тоа, внимавајте на тоа дека каблите/конструкциите мора да бидат заземени. Притоа, избегнувајте кабли/конструкции чии потпори на дното имаат пластични капачини. Не носете изолирани обувки.

Под одредени околности (како напр. метални површини или зад површини со голема содржина на вода) струјните кабли не може да се пронајдат со сигурност. Доколку над голема површина, сигналните светла **2** светат жолто или црвено, материјалот електрично се заштитува и барањето на струјни кабли не е прецизно.

Совети при работењето

- **Мерните резултати може да бидат нарушени поради одредени околности и услови. Овде спаѓаат напр. близина на уреди, кои создаваат јаки магнетни или електромагнетни полниња, влага, градежни материјали што содржат метал, изолациони материјали со каширана фолија како и спроводливи тапети и плоочки.** Затоа, пред дупчењето, сечењето или глодаштето во сидови, плафони или подови, проверете и други извори на информации (напр. градежни планови).

Напомена: Не го држете уредот во полето на сензорот, зада не влијае на мерењето. Така ќе добиете попрецизни резултати од мерењето.

Обележување на објекти

Принајдениот објект, по потреба може да го обележите. Надворешните работи на еден објект може да ги пронајдете преку менувањето на сигналите светла **2** од жолто во црвено. Средината на металниот објект може да ја утврдите со помош на висината на тонот. Местото што го барате обележете го со молив на горните и страничните обележувачи **1**.

Постојано трепкање зелено/жолто/црвено

Доколку сигналното светло **2** трепка наизменично зелено, жолто и црвено, иако нема метален објект или струен кабел во близина, мерниот уред мора да се прати на сервис.

Одржување и сервис

Рачна калибрација

Доколку сигналните светла **2** светат црвено или жолто, иако не се наоѓа метал во близина на мерниот уред, мерниот уред мора одново да се калибрира.

- Вклучете го мерниот уред со прекинувачот за вклучување/исклучување **3**
- Извадете една батерија од вклучениот мерен уред
- Исклучете го мерниот уред со прекинувачот за вклучување/исклучување **3** додека е извадена батеријата.
- Повторно ставете ги батериите во мерниот уред (внимавајте на половите!)
- Отстранете ги сите објекти во близина на мерниот уред (и рачните часовници или прстенот од метал) и држете ги во воздух.
- Вклучете го мерниот уред со прекинувачот за вклучување/исклучување **3** и во рок од 3 секунди повторно вклучете го. Сигналните светла **2** на мерниот уред полека трепкаат црвено 3 секунди, за да ја покажат подготвеноста за калибрација.
- Повторно вклучете го мерниот уред во рок од 0,5 секунди. Калибрацијата се активира и трае околу 6 секунди. Кога сигналните светла **2** брзо трепкаат зелено 6 секунди, значи дека се врши калибрација. Потоа уредот е подгатвен за работа и сигналните светла **2** светат непрекинато зелено.

Напомена: Доколку редоследот на исклучување и повторно вклучување се прекине, нема да се изврши калибрација. Сигналните светла **2** и понатаму светат или жолто или црвено, иако нема метал во близина. Во овој случај повторете ја калибрацијата.

110 | Македонски

Дефект – Причини и помош

Причина	Помош
Сигналните светла 2 не светат	
Мерниот уред не е вклучен	Турнете го прекинувачот во позиција „Вклучено/исклучено“.
Мерниот уред сам се исклучил	Турнете го прекинувачот во позиција „Исклучено“ и потоа во позиција „Вклучено“.
Нема батерији или батериите погрешно се поставени	Ставете ги батериите. Внимавајте на половите.
Батериите се празни или ставени внатре	Продолжете го рокот на батериите. Не користете батерији.
Сигналните светла 2 светат жолто или црвено, иако нема метал во близина (предупредување за метални објекти)	
Околната температура е превисока/прениска	Користете го мерниот уред само во наведените граници на температура од 0 °C – 40 °C.
Голема променана температурата	Причекајте додека мерниот уред не се прилагоди на околната температура.
Автоматската калибрација не е успешна	Извршете рачна калибрација.
Сигналните светла 2 светат жолто или црвено над големото мерно поле на ѕидот (предупредување за метални објекти)	
Многу метални објекти, поставени тесно еден до друг	Внимавајте на висината на тонот, зада направите разлика меѓу поединечните метални објекти. Металните објекти што се претесно поставени еден до друг не може одделно да се лоцираат.*
Метал како градежен материјал	Кај металните градежни материјали (напр. изолациони материјали со каширана фолија, лимови што спроведуваат топлина) не е возможно прецизно лоцирање.*
Автоматската калибрација не е успешна	Извршете рачна калибрација.

Македонски | 111

Причина	Помош
Сигналните светла 2 трепкаат црвено над големото мерно поле на сидот (предупредување за струјни кабли)	
Недоволно заземјување на сидот	Со вашата слободна дланка допрете го сидот на растојание од 20 – 30 см од мерниот уред за да го заземите сидот.
Не е пронајден струен кабел	
Нема/нетипичен напон на кабелот	Доведете напон во кабелот, на пр. така што ќе го вклучите односниот прекинувач за светло. Лоцирањето на кабли со наизменичен напон вон границите на 110 – 240 V, 50 – 60 Hz не е можно да се изврши прецизно.*
Кабелот е поставен предлабоко	Длабочината на регистрација зависи од градежниот материјал и може да биде помала од максималната длабочина на регистрација.*
Кабелот поминува во заземјена метална цевка	Употребете го мерниот уред за да ја најдете металната цевка.
Мерниот уред не е заземјен	Фатете го цврсто мерниот уред без ракавици. Не стојте на изолирани кабли или конструкции. Не носете изолирани обувки.
Заштитен градежен материјал или висока влажност на воздухот	Не е возможно прецизно лоцирање на метални или влажни градежни материјали (на пр. при висока влажност на воздухот).*
Металниот објект не е пронајден	
Металниот објект е поставен предлабоко	Длабочината на регистрација зависи од градежниот материјал и може да биде помала од максималната длабочина на регистрација.*
Металниот објект е премал	Длабочината на регистрација зависи од објектот и може да биде помала од максималната длабочина на регистрација.*
Некоординирано трепкање на зелена, жолта и црвена боја	
Пречка поради електрични или магнетни полиња	Држете растојание од уреди што зрачат со јаки електрични или магнетни полиња (на пр. компјутер, уреди приклучен на струја).

112 | Македонски

Причина	Помош
Мерните резултати се неточни/неуверливи	
Метални објекти што пречат во полето на сензорот	Отстранете ги сите метални објекти што пречат (напр. часовник, нараквици, прстен итн.) од полето на сензорот. Не го допирајте апаратот во близина на сензорот.
Автоматската калибрација не е успешна	Извршете рачна калибрација.

Постојано трепкање зелено/жолто/црвено,
ако нема метал или струен кабел во близина.

Мерниот уред е дефектен
Пратете го мерниот уред на сервис.

* Затоа, пред дупчењето, сечењето или глодањето во сидови, плафони или подови, проверете и други извори на информации (напр. градежни планови).

Одржување и чистење

Избришете ги нечистотите со сува, мека крпа. Не користете средства за чистење или раствори.

За да не се наруши мерната функција, во полето на сензорот **6** на предната и задната страна на мерниот уред не смее да има налепници и спецификациони плочки, особено не плочки од метал.

Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:

www.bosch-pt.com

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на полначот.

Srpski | 113

Македонија

Д.Д.Електрис

Сава Ковачевиќ 47Н, број 3

1000 Скопје

Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk

Интернет: www.servis-bosch.mk

Тел./факс: 02/ 246 76 10

Моб.: 070 595 888

Отстранување

Мерните уреди, опремата и амбалажите треба да се отстраниат на еколошки прифатлив начин.

Не ги фрлајте мерните уреди и батериите во домашната канта за јубре!

Само за земји во рамки на ЕУ

Според европската регулатива 2012/19/EU
мерните уреди што се вон употреба и дефектните
или искористените батерии според регулативата
2006/66/EC мора одделно да се соберат и да се
рециклираат за повторна употреба.

Се задржува правото на промена.

Srpski**Upustva o sigurnosti**

**Sva uputstva se moraju čitati i na njih obraćati pažnja.
ČUVAJTE OVA UPUTSTVA DOBRO.**



- ▶ **Neka Vam merni alat popravlja stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Time se obezbeđuje, da sigurnost mernog alata ostaje sačuvana.
- ▶ **Ne radite sa mernim alatom u okolini gde postoji opasnost od eksplozije, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** U mernom alatu se mogu proizvesti varnice, koje bi zapalile prašinu ili isparenja.



Opis proizvoda i rada

Upotreba koja odgovara svrsi

Merni alat je namenjen za pretragu metala koji sadrže gvožde (npr. armaturni čelik), metala koji ne sadrže gvožde (npr. bakarne cevi) kao i kablova koji provode napon u zidovima, tavanicama i podovima.

Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slike odnosi se na prikaz mernog alata na grafičkoj stranici.

- 1 Pomoć za obeležavanje
- 2 Signalna sijalica
- 3 Prekidač za uključivanje-isključivanje
- 4 Blokiranje poklopca prostora za bateriju
- 5 Poklopac prostora za bateriju
- 6 Senzorsko područje

Tehnički podaci

Aparat za detekciju	PMD 7
Broj predmeta	3 603 F81 100
Maks. dubina rada ^a :	
- Metal gvožđa	70 mm
- Neželjезнji metali (bakarna cev)	60 mm
- Vodovi od bakra (provode napon) ^{**}	50 mm
Kalibracija	automatska
Automatika za isključivanje posle ca.	10 min
Radna temperatura	0 °C ... +40 °C
Temperatura skladišta	-20 °C ... +70 °C
Relativna vлага vazduha max.	80 %
Baterije	3 x 1,5 V AAA
Trajanje baterije (alkalno-manganska baterija) ca.	5 h
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003	0,1 kg

* u zavisnosti od materijala i veličine objekta kao i materijala i stanja podloge (zidovi, tavanice, podovi)

** Manja dubina rada kod provodnika koji ne provode napon

► **Rezultat merenja može da ispadne lošiji u pogledu preciznosti i registrovane dubine, ako je kvalitet podloge nepovoljan.**


Srpski | 115

Izjava o usaglašenosti CE

Izjavljujemo pod punom materijalnom i pravnom odgovornošću, da je proizvod koji je opisan pod „Tehnički podaci“ u skladu sa sledećim normama i normativnim dokumentima:
 EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
 EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
 EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 u skladu sa odredbama instrukcija 2011/65/EU, 1999/5/EC.

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9
--	--

PPA:

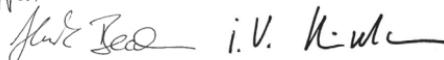

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen
 Leinfelden, 26.08.2013

Montaža

Ubacivanje baterije/promena

Za režim rada mernog alata preporučuje se upotreba alkalno-manganskih baterija.

Za otvaranje poklopca za prostor baterije **5** pritisnite na blokadu **4** i otvorite poklopac za prostor baterije. Ubacite bateriju. Pazite pritom na pravi pol prema prikazu na unutrašnjoj strani prostora za bateriju.

► Ako merni alat ne koristite duže vreme, iz njega izvadite baterije.

U slučaju dužeg skladištenja, baterije bi mogle da korodiraju ili da se isprazne same od sebe.

Rad

Puštanje u rad

- Čuvajte merni alat od vlage i direktnog sunčevog zračenja.**
- Ne izlažite merni alat ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima.** Ne ostavljajte ga na primer u autu duže vreme.

116 | Srpski

Pustite merni alat pri većim temperaturnim kolebanjima da se prvo temperira, pre nego ga pustite u rad. Pri ekstremnim temperaturama ili temperaturnim kolebanjima može se oštetiti preciznost mernog alata.

► **Izbegavajte snažne udarce ili padove mernog alata.**

Uključivanje-isključivanje

► **Uverite se pre uključivanja mernog pribora, da područje senzora 6 nije vlažno.** Osušite brišući merni pribor u datom slučaju sa nekom krpom.



Za **uključivanje** mernog alata prekidač za uključivanje/isključivanje **3** gurnite na dole.

Posle kratkog samotestiranja merni alat je spreman za rad. Spremnost za rad se prikazuje tako što sveti signalna lampica **2**. Ako posle uključivanja signalna lampica **2** ne zasvetli, baterije morate da zamenite novim baterijama.



Za **isključivanje** mernog alata prekidač za uključivanje/isključivanje **3** gurnite na gore.

Ako se za cca. 10 min dugo ne obavi merenje, automatski se merni alat isključuje radi čuvanja baterija.

Uputstvo: Ako se merni alat automatski isključio, onda se prekidač za uključivanje/isključivanje **3** još nalazi u poziciji „Uklj.“. Kako biste merni alat ponovo uključili, prekidač za uključivanje/isključivanje **3** gurnite najpre u poziciju „Isklj.“, pa zatim ponovo u poziciju „Uklj.“.

Vrste rada

Merni pribor detektuje objekte unutar područja senzora **6**.

► **Pre nego što u zidu vršite radnje bušenja, sečenja testerom ili glodanja, od opasnosti bi trebalo da se zaštите pomoću drugih informativnih izvora.** Pošto preciznost i registrovana dubina mernog alata mogu da se smanje zbog okolnih uticaja ili kvaliteta zida, može da postoji opasnost, da se objekti nalaze u zoni senzora, iako prikaz ne prikazuje objekat (signalna lampica **2** svetli zeleno).

Srpski | 117

Signalna lampica	Objašenje
zeleno	objekat nije pronađen
žuta	<ul style="list-style-type: none"> - metalni objekat u blizini senzora - u zoni senzora mali ili metalni objekat koji je smešten duboko ili - ugroženost senzora zbog nepovoljnog kvaliteta zida
crvena i konstantni ton	metalni objekat pronađen u zoni senzora
crvena trepuća (brzo) i pulsirajući niz tonova	pronađen kabl koji provodi napon


Traženje metalnih objekata

Posle uključivanja svetli signalna sijalica **2** zeleno.

Merni alat postavite na površinu koja treba da se pregleda i pomerajte ga u stranu.

- Ako u pozadini ne može da se identifikuje nijedan metalni objekat, onda signalna lampica **2** i dalje svetli zeleno i ne čuje se signalni ton.
- Ako se merni alat bliži nekom metalnom objektu, signalna lampica **2** najpre svetli žuto, a kada se približi metalnom objektu boja se menja u crvenu. Ukoliko signalna lampica svetli crveno, dodatno se emituje signalni ton, čija se visina tona povećava, ako se merni alat i dalje približava metalnom objektu.
- Iznad metalnog objekta signalna lampica **2** svetli crveno i čuje se signalni ton sa maksimalnom visinom tona.

► **Ako je signalna lampica **2** žuta metalni objekat može da se nalazi ispod zone senzora.** Mali ili metalni objekti, koji su smešteni duboko, nalaze se u blizini senzora ili kvalitet zida ugrožava rezultat merenja.

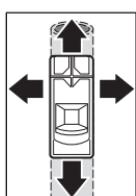

Prilikom prvog prelaženja pozicija metalnog objekta prikazuje se samo grubo. Ako mernim alatom više puta predete preko metalnog objekta, identifikacija objekta je sve preciznija. Posle višestrukog prelaženja (a da ne podižete merni alat sa podloge) pozicija metalnog objekta može tačno da se prikaže: Ako signalna lampica **2** svetli crveno i čuje se signalni ton, metalni objekat se nalazi ispod zone senzora. Ako je visina tona signalnog tona najviša, metalni objekat se nalazi ispod središta senzora.

118 | Srpski**Traženje vodova koji provode napon**

Merni alat prikazuje kablove, koji provode napon između 110 V i 240 V i one čija frekvencija odgovara široko rasprostranjenom standardu (naizmenična električna struja sa 50 odnosno 60 Hz). Ostale kablove (jednosmerna električna struja, viša/niža frekvencija ili napon) kao i kablove, koji ne provode napon, ne možete pouzdano da pronađete, ali se oni eventualno prikazuju kao metalni objekti.

Pretraga kablova, koji provode napon, vrši se automatski prilikom svakog merenja. Ako ste pronašli kabl koji provodi napon, signalna lampica **2** treperi crveno i čuje se pulsirajući signalni ton u brzom nizu. Merni alat pomerajte ponovo preko površine, kako biste tačnije lokalizovali kabl koji provodi napon. Posle višestrukog prelaženja pozicija kabla, koji provodi napon, može da se prikaže veoma tačno.

Kablove, koji provode napon, možete lakše da pronađete, ako su potrošači električne struje (npr. svetla, uredaji) priključeni na traženi kabl i uključeni.

Uputstvo: Stalno pazite na to da merni alat bez rukavica čvrsto držite u ruci, kako biste omogućili dobro uzemljenje. Osim toga pazite na to da merdevine/skele moraju da budu uzemljene. Zato izbegavajte merdevine/skele čiji podupirači na podu imaju plastične kapice. Nemojte da nosite cipele sa izolacijom.

Pod određenim uslovima (kao npr. iza metalnih površina ili iza površina sa visokim sadržajem vode) kablove, koji provode napon, ne možete da pronađete sa sigurnošću. Ako signalna lampica **2** većim delom svetli žuto ili crveno, onda je materijal električno izolovan i pretraga kablova, koji provode napon, nije pouzdana.

Uputstva za rad

- **Merni rezultati mogu uslovljeni principima da budu oštećeni odredjenim uslovima okoline. U to spadaju na primer blizina uredjaja, koji proizvode jaka magnetna ili elektromagnetna polja, gradjevinski materijali koji sadrže metale, izolacioni materijali kaširani aluminijumom kao i provodljivi tapeti ili pločice.** Obratite pažnju stoga pre bušenja, testerisanja ili glodanja u zidovima, plafonima ili podovima i na druge izvore informacija (na primer gradjevinski planovi).

Uputstvo: U zoni senzora uredaj nemojte da držite čvrsto, kako ne biste uticali na merenje. Na taj način se postižu tačniji rezultati merenja.

Markiranje objekata

Po potrebi pronađene objekte možete da markirate. Spoljašnje ivice objekta možete da pronađete tako što signalna lampica **2** menja boju iz žute u crvenu. Središte metalnog objekta možete da utvrdite pomoću visine tona. Pisaljkom markirajte traženo mesto na gornjim i bočnim pomoćnim markerima **1**.

Konstantno treperenje zeleno/žuto/crveno

Ako signalna lampica **2** naizmenično treperi zeleno, žuto i crveno, čak i onda kada u blizini nema metalnog objekta ili kabla koji provodi napon, merni alat morate da pošaljete u servis.

Održavanje i servis

Ručna kalibracija

Ako signalna lampica **2** svetli crveno ili žuto, iako se u blizini mernog alata ne nalazi metal, merni alat morate iznova da kalibrišete.

- Za to uključite merni uredaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje **3**
- Iz uključenog mernog uredaja izvadite jednu bateriju
- Isključite merni uredaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje **3** dok je baterija izvadenja.
- Ponovo umetnite baterije u merni uredaj (Pazite na polove!)
- Sada uklonite sve objekte iz neposredne blizine mernog uredaja (takođe ručni časovnik ili prsten od metala) i držite ga u vazduhu.
- Uključite merni uredaj pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje **3** i u roku od 3 sekunde ga ponovo isključite. Signalna lampica **2** na mernog uredaja tokom 3 sekunde treperi crveno u sporom nizu, kako bi se prikazala spremnost za kalibriranje.
- U roku od 0,5 sekundi ponovo uključite merni uredaj. Kalibracija se aktivira i traje otprilike 6 sekunde. Signalna lampica **2** na 6 sekunde treperi zeleno u brzom nizu, vrši se kalibracija. Posle toga je uredaj ponovo spreman za rad i signalna lampica **2** konstantno svetli zeleno.

Uputstvo: Ako se ne pridržavate redosleda isključivanja i ponovnog uključivanja, onda se kalibracija ne vrši. Signalna lampica **2** i dalje svetli ili žuto ili crveno, iako se u blizini ne nalazi metal. U tom slučaju ponovite kalibraciju.

120 | Srpski

Greške – uzroci i pomoć

Uzrok	Pomoć
Signalna lampica 2 ne svetli	
Merni alat nije uključen	Prekidač za uključivanje/isključivanje gurnite u poziciju „Uklj.“.
Merni alat se isključio sam od sebe	Prekidač za uključivanje/isključivanje najpre gurnite u poziciju „Isklj.“, pa zatim u poziciju „Uklj.“.
Nema baterija ili su baterije pogrešno umetnute	Umetnite baterije. Pazite na polove.
Baterije prazne ili su umetnute akumulacione baterije	Baterije zamenite novim. Nemojte da upotrebljavate akumulacione baterije.
Signalna lampica 2 svetli žuto ili crveno, iako u blizini nema metala (upozorenje na metalne objekte)	
Ambijentalna temperatura previsoka/ preniska	Merni alat upotrebljavajte samo u specificiranom opsegu temperature od 0 °C – 40 °C.
Jako kolebanje temperature	Sačekajte dok merni alat ne prihvati ambijentalnu temperaturu.
Automatska kalibracija nije uspešna	Izvršite ručnu kalibraciju.
Signalna lampica 2 svetli žuto ili crveno preko velikog mernog opsega na zidu (upozorenje na metalne objekte)	
Mnogo metalnih objekata, koji se nalaze tik jedan do drugog	Pazite na visinu tona signalnog tona, kako biste mogli da razlikujete pojedinačne metalne objekte. Metalni objekti, koji se nalaze tik jedan do drugog, ne mogu zasebno da se detektuju.*
Metal kao gradevinski materijal	Kod metalnih gradevinskih materijala (npr. aluminijumom prekriveni izolacioni materijali, limovi koji provode toplotu) nije moguća pouzdana detekcija.*
Automatska kalibracija nije uspešna	Izvršite ručnu kalibraciju.

Uzrok**Pomoć****Signalna lampica 2 treperi crveno preko velikog mernog opsega na zidu** (upozorenje na kabl koji provodi napon)

Nezadovoljavajuće uzemljenje zida Slobodnom rukom predite po zidu u razmaku od 20 – 30 cm od mernog alata, kako biste uzemljili zid.

Kabl koji provodi napon nije pronađen

Nema napona/ netipičan napon na kablu	Dajte napon kablu, npr. tako što ćete da uključite odgovarajući prekidač za svetlo. Detekcija kablova sa naizmeničnim naponom izvan opsega 110 – 240 V, 50 – 60 Hz nije pouzdano moguća.*
Kabl se nalazi preduboko	Registrirana dubina zavisi od građevinskog materijala i može da bude manja od maksimalne registrirane dubine.*
Kabl prolazi kroz uzemljenu metalnu cev	Merni alat upotrebite kako biste pronašli metalnu cev.
Merni alat nije uzemljen	Merni alat čvrsto obuhvatite rukama bez rukavica. Nemojte da stojite na izolovanim merdevinama ili skelama. Nemojte da nosite cipele sa izolacijom.
Izolacioni građevinski materijal ili velika vlažnost vazduha	Kod metalnih ili vlažnih građevinskih materijala (npr. u slučaju velike vlažnosti vazduha) nije moguća pouzdana detekcija.*

Metalni objekat nije pronađen

Metalni objekat se nalazi preduboko	Registrirana dubina zavisi od građevinskog materijala i može da bude manja od maksimalne registrirane dubine.*
Metalni objekat je premali	Registrirana dubina zavisi od objekta i može da bude manja od maksimalne registrirane dubine.*

Nekoordinirano treperenje u zelenoj, žutoj, crvenoj boji

Smetnja zbog električnih ili magnetnih polja Održavajte razmak do uređaja koji emituju jaka električna ili magnetna polja (npr. kompjuter, glavne napojne jedinice).

122 | Srpski**Uzrok****Pomoć****Rezultati merenja netačni/neuverljivi**

Metalni objekti koji prave smetnje u zoni senzora

Iz zone senzora uklonite sve metalne objekte koji prave smetnje (npr. časovnik, ručni časovnik, prsten itd.). Uredaj nemojte da hvataste za mesta u blizini senzora.

Automatska kalibracija nije uspešna

Izvršite ručnu kalibraciju.

Konstantno treperenje zeleno/zuto/crveno,
iako u blizini nema metala ili kabla koji provodi napon.

Merni alat u kvaru

Merni alat pošaljite u servis.

* Iz tog razloga pre bušenja, sečenja testerom ili glodanja u zidovima, tavanicama ili podovima takode obratite pažnju i na druge informativne izvore (npr. gradevinske planove).

Održavanje i čišćenje

Izbrišite zaprljanja sa suvom i mekom krpom. Ne upotrebljavajte nikakva sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Da ne bi uticali na mernu funkciju, nesme se u područje senzora **6** na prednjoj i zadnjoj strani mernog pribora nameštati neka nalepnica ili tablica, posebno nikakve tablice od metala.

Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova navedite neizostavno broj predmeta prema tipskoj tablici mernog alata koja ima 10 brojčanih mesta.

Srpski

Bosch-Service

Dimitrija Tucovića 59

11000 Beograd

Tel.: (011) 2448546

Fax: (011) 2416293

E-Mail: asboschz@EUnet.yu

Uklanjanje djubreta

Merni alati, pribor i pakovanja treba da se dovoze na regeneraciju koja odgovara zaštitи čovekove okoline.

Ne bacajte merne alate i akumulatorje (baterije u kućno djubre).

Samo za EU-zemlje:



Prema evropskoj smernici 2012/19/EU ne moraju više neupotrebljivi merni alati a prema evropskoj smernici 2006/66/EC ne moraju više akumulatori/baterije u kvaru i istrošeni da se odvojeno sakupljaju i odvoze reciklaži koja odgovara zaštitи čovekove sredine.

Zadržavamo pravo na promene.

Slovensko

Varnostna navodila



**Vsa navodila morate prebrati in jih upoštevati.
TA NAVODILA DOBRO SHRANITE.**

- ▶ Merilno orodje lahko popravlja samo kvalificirano strokovno osebje z originalnimi nadomestnimi deli. Na ta način bo ohranjena varnost merilnega orodja.
- ▶ Z merilnim orodjem ne smete delati v okolju, kjer je nevarnost eksplozije in kjer se nahajajo gorljive tekočine, plini ali prah. Merilno orodje lahko povzroči iskrenje, ki lahko vname prah ali hlape.

Opis in zmogljivost izdelka

Uporaba v skladu z namenom

Merilna naprava je namenjena iskanju železnih kovin (npr. armaturnega jekla), neželeznih kovin (npr. bakrenih cevi) kot tudi električnih vodnikov v stenah, stropih in tleh.



Komponente na sliki

O številčenje naslikanih komponent se nanaša na prikaz merilnega orodja na strani z grafično.

- 1 Označevalni pripomoček
- 2 Signalna svetilka
- 3 Vklopno/izklopno stikalo
- 4 Aretiranje pokrova predalčka za baterije
- 5 Pokrov predalčka za baterije
- 6 Območje senzorja

Tehnični podatki

Digitalni lokator	PMD 7
Številka artikla	3 603 F81 100
Maks. globina iskanja*:	
- železove kovine	70 mm
- neželezne kovine (bakrena cev)	60 mm
- bakreni vodniki (pod napetostjo)**	50 mm
Samodejno	umerjanje
Izklopna avtomatika po približno	10 min
Delovna temperatura	0 °C ... + 40 °C
Temperatura skladiščenja	- 20 °C ... + 70 °C
Relativna zračna vlaga maks.	80 %
Bateriji	3 x 1,5 V AAA
Trajanje delovanja (alkalne manganske baterije) ca.	5 h
Teža po EPTA-Procedure 01/2003	0,1 kg

* odvisno od materiala in velikosti predmetov kot tudi materiala in stanja podlage
(sten, stropov, tal)

** manjša globina iskanja pri vodnikih, ki niso pod napetostjo

► Merilni rezultat je lahko glede na natančnost in globino merjenja pri neugodni
sestavi podlage slabši.




Slovensko | 125

Izjava o skladnosti CE

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek, opisan v poglavju „Tehnični podatki“, ustreza naslednjim normam ali normativnim dokumentom:
 EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
 EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
 EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 v skladu z določbami
 smernic 2011/65/EU, 1999/5/ES.

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

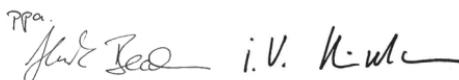

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen
 Leinfelden, 26.08.2013

Montaža

Vstavljanje/zamenjava baterij

Za delovanje merilne naprave priporočamo uporabo alkalno-manganovih baterij.

Če želite odpreti pokrov predalčka za baterije, pokrova **5** pritisnite na aretiranje **4** in odprite predalček. Vstavite baterije. Pri tem pazite na pravilnost polov, kot je prikazano na notranji strani predalčka za baterije.

► **Če merilne naprave dlje časa ne uporabljate, iz nje odstranite baterije.** Baterije lahko pri daljšem skladiščenju korodirajo ali se samo-dejno izpraznijo.

Delovanje

Zagon

- **Zavarujte merilno orodje pred vlogo in direktnim sončnim svetnjem.**
- **Ne izpostavljajte merilnega orodja ekstremnim temperaturam ali ekstremnemu nihanju temperature.** Poskrbite za to, da npr. ne bo le-

126 | Slovensko

žalo dalj časa v avtomobilu. Če je merilno orodje bilo izpostavljeno večjim temperaturnim nihanjem, najprej pustite, da se temperatura pred uporabo uravna. Pri ekstremnih temperaturah ali temperaturnih nihanjih se lahko poškoduje natančnost delovanja merilnega orodja.

► **Preprečite močne sunke v merilno orodje ali padce na tla.**

Vklop/izklop

► **Pred vklopopom merilnega orodja preverite, če je območje senzorja 6 suho.** Merilno orodje po potrebi obrnište s kropo.



Za **vklop** merilne naprave potisnite stikalo za vklop/izklop **3** navzdol.

Po kratkem samopreizkusu je merilna naprava pripravljena na uporabo. Pripravljenost na uporabo označuje signalna lučka **2**, ki sveti. Če po vklopu signalna lučka **2** ne zasveti, morate zamenjati baterije.



Za **izklop** merilne naprave potisnite stikalo za vklop/izklop **3** navzgor.

Če se pribl. 10 min ne izvajajo meritve, potem se merilno orodje zaradi varovanja baterij avtomatsko izklopi.

Opozorilo: Če se merilna naprava samodejno izključi, stikalo za vklop/izklop **3** ostane v položaju za „vklop“. Za ponovni vklop merilne naprave potisnite stikalo za vklop/izklop **3** najprej v položaj za „izklop“ in nato ponovno v položaj za „vklop“.

Vrste delovanja

Merilno orodje preiskuje predmete, ki se nahajajo pod območjem s senzorji **6**.

► **Pred vrtanjem, žaganjem ali rezkanjem v steno, se morate zavarovati pred nevarnostmi še z uporabo drugih virov informacij.** Ker se lahko natančnost in globina merjenja merilne naprave zmanjšata zaradi vplivov okolja ali sestave stene, lahko pride do nevarnosti, da se v območju senzorja nahajajo predmeti, čeprav na prikazovalniku to ni označeno (signalna lučka **2** sveti zeleno).

Signalna lučka	Razlaga
zelena	najden ni noben predmet
rumena	<ul style="list-style-type: none"> - kovinski predmet v bližini senzorja - majhen ali plitvo ležeč kovinski predmet v območju senzorja ali - motnje senzorja zaradi neugodne sestave stene
rdeča in trajni opozorilni zvok	v območju senzorja je najden kovinski predmet
rdeča utripajoča (hitro) in pulzirajoč zvočni niz	najden je električni vodnik


Iskanje kovinskih predmetov

Po vklopu signalna svetilka **2** sveti zeleno.

Merilno napravo postavite na površino, ki jo želite preiskati, in jo premikajte levo in desno.

- Če se v podlagi ne zazna nobenega kovinskega predmeta, signalna lučka **2** še naprej sveti zeleno in ne zasliši se noben opozorilni zvok.
- Če se merilna naprava približa kovinskemu predmetu, signalna lučka **2** najprej zasveti rumeno in se pri nadaljnjem približanju kovinskemu predmetu spremeni v rdečo. Takojo ko signalna lučka zasveti rdeče, se zasliši tudi opozorilni zvok, ki se pri nadaljnjem približanju kovinskemu predmetu zviša.
- Ko je naprava nad kovinskim predmetom, sveti signalna lučka **2** rdeče in oddaja se opozorilni ton maksimalne višine.

► **Tudi pri rumeni signalni lučki 2 se lahko pod območjem senzorja nahaja kovinski predmet.** Majhni ali globoko ležeči kovinski predmeti, ki se nahajajo v bližini senzorja, ali sestava stene vplivajo na merilni rezultat.

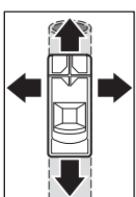

Ko prvič premaknete napravo prek predmeta, se položaj kovinskega predmeta prikaže le grobo. Če merilno napravo večkrat premaknete prek kovinskega predmeta, bo zaznavanje predmeta vedno bolj natančno. Po več premikih naprave prek predmeta (ne da bi merilno napravo dvignili s površine) je mogoče položaj kovinskega predmeta natančno prikazati: če signalna lučka **2** sveti rdeče in se zasliši opozorilni zvok, leži kovinski predmet pod območjem senzorja. Če je višina tona opozorilnega zvoka najvišja, se kovinski predmet nahaja pod sredino senzorja.

128 | Slovensko**Iskanje vodnikov pod napetostjo**

Merilna naprava kaže vodnike z napetostjo med 110 V in 240 V, katerih frekvenca ustreza široku razširjenemu standardu (izmenični tok s 50 oz. 60 Hz). Drugih vodnikov (enosmerni tok, višja/nizja frekvenca ali napetost) kot tudi vodnikov, ki niso pod napetostjo, ni mogoče zanesljivo najti, so pa po potrebi prikazani kot kovinski predmeti.

Iskanje električnih vodnikov poteka samodejno pri vsakem merjenju. Če je najden električni vodnik, signalna lučka **2** sveti rdeče in utripa ter zasliši se hitro pulzirajoč opozorilni zvok. Merilno napravo znova premaknite po površini, da natančneje določite lokacijo električnega vodnika. Po več premikih naprave prek predmeta je mogoče položaj električnega vodnika zelo natančno prikazati.

Električne vodnike je mogoče lažje najti, če so na iskani vodnik priključeni in vključeni porabniki električnega toka (npr. luči, naprave).

Opozorilo: Vedno pazite na to, da merilno napravo držite čvrsto v roki brez rokavic, zato da omogočite dobro ozemljitev. Poleg tega pazite na to, da morajo biti vodniki/ogrodja ozemljjeni. V ta namen se izogibajte vodnikom/ogrodjem, katerih priključki na podlagi kažejo plastične kapice. Ne nosite izolirane obutve.

V določenih pogojih (kot npr. za kovinskimi površinami ali za površinami, ki vsebujejo veliko količino vode) električnih vodnikov ni mogoče zanesljivo najti. Če na večjem območju površine signalna lučka **2** sveti rumeno ali rdeče, je material električno izoliran in iskanje električnih vodnikov ni zanesljivo.

Navodila za delo

- **Načelno so lahko merilni rezultati zaradi določenih pogojev v okolici okrnjeni. K tem spadajo npr. bližina naprav, ki povzročajo močna magnetna ali elektromagnetna polja, mokrota, kovinski materiali sestavnih delov, z aluminijem prekrita izolacijska sredstva ter prevodne tapete ali ploščice.** Zaradi tega upoštevajte pred vrtanjem, žaganjem ali rezkanjem v stene, stropove ali tla tudi druge informacijske vire (npr. gradbene načrte).

Opozorilo: Naprave ne držite čvrsto v območju senzorja, da ne vplivate na meritev. Tako boste dosegli natančnejše merilne rezultate.

Označevanje predmetov

Najdene predmete lahko po potrebi označite. Zunanje robove predmeta lahko najdete na podlagi spremenjanja signalne lučke **2** iz rumene v rdečo. Sredino kovinskega predmeta lahko določite na podlagi višine tona. Iskan no mesto označite s svinčnikom na zgornjih in stranskih pomočeh za označevanje **1**.

Trajno utripajoča zelena/rumena/rdeča

Če signalna lučka **2** izmenično utripa zeleno, rumeno in rdeče, tudi če v bližini ni kovinskega predmeta ali električnega kabla, morate merilno napravo poslati na servis.

Vzdrževanje in servisiranje

Ročno umerjanje

Če signalna lučka **2** sveti rdeče ali rumeno, čeprav se v bližini merilne naprave ne nahaja nobena kovina, je treba merilno napravo na novo umeriti.

- V ta namen vključite merilno napravo s stikalom za vklop/izklop **3**
- Iz vključene merilne naprave odstranite eno baterijo
- Merilno napravo izključite s stikalom za vklop/izklop **3** pri čemer je ena baterija odstranjena.
- Ponovno namestite baterije v merilno napravo (pazite na pravilno usmerite polov!)
- Zdaj odstranite vse predmete iz bližine merilne naprave (tudi ročno uro ali kovinski prstan) in jo držite v zraku.
- Merilno napravo vključite s stikalom za vklop/izklop **3** in jo v roku treh sekund ponovno izključite. Signalna lučka **2** merilne naprave v času treh sekund počasi utripa rdeče, s čimer označuje svojo pripravljenost na umerjanje.
- V roku pol sekunde merilno napravo ponovno vključite. Umerjanje se sproži in traja približno 6 sekunde. Signalna lučka **2** 6 sekunde sveti zeleno in utripa v hitrem zaporedju – umerjanje se izvaja. Nato je naprava spet pripravljena na uporabo signalna lučka **2** trajno sveti zeleno.

Opozorilo: Če ne upoštevate zaporedja izklopov in ponovnih vklopov, umerjanje ne bo izvedeno. Signalna lučka **2** še naprej sveti rumeno ali rdeče, čeprav v bližini ni nobene kovine. V tem primeru ponovite postopek umerjanja.

130 | Slovensko**Napake – Vzroki in pomoč**

Vzrok	Pomoč
Signalna lučka 2 ne sveti	
Merilna naprava ni vključena	Stikalo za vklop/izklop potisnite v položaj za „vklop“.
Merilna naprava se je samodejno izključila	Stikalo za vklop/izklop najprej potisnite v položaj za „izklop“ in nato v položaj za „vklop“.
Ni baterij oz. baterije niso pravilno vstavljenе	Vstavite baterije. Pazite na pravilen položaj polov.
Baterije so prazne oz. vstavljenе so akumulatorske baterije	Zamenjajte baterije. Ne uporabljajte akumulator-skih baterij.

Signalna lučka 2 sveti rumeno ali rdeče, čeprav v bližini ni nobene kovine (opozorilo na kovinske predmete)

Temperatura okolice je previsoka/pre-nizka	Merilno napravo uporabljajte le v določenem temperturnem območju od 0 °C do 40 °C.
Velike temperaturne spremembe	Počakajte, da merilna naprava privzame temperaturo okolice.
Samodejno umerjanje ni bilo uspešno izvedeno	Izvedite ročno umerjanje.

Signalna lučka 2 sveti rumeno ali rdeče na velikem območju meritev na steni (opozorilo na kovinske predmete)

Številni tesno skupaj ležeči kovinski predmeti	Pazite na višino tona opozorilnega zvoka, da boste ločili med posameznimi kovinskimi predmeti. Preveč skupaj ležečih kovinskih predmetov ni mogoče zaznati ločeno.*
Kovina kot gradbeni material	Pri kovinskem gradbenem materialu (npr. z aluminijem prekrita izolacija, topotno prevodne pločevine) zanesljivo zaznavanje ni možno.*
Samodejno umerjanje ni bilo uspešno izvedeno	Izvedite ročno umerjanje.

Vzrok**Pomoč****Signalna lučka 2 utripa rdeče na velikem področju merjenja na steni
(opozorilo na električni kabel)**

Nezadostna ozemljitev stene S prosto roko se dotaknite stene na razdalji 20 do 30 cm od meritne naprave, da ozemljite steno.

Električnega kabla ni mogoče najti

Na kablu ni napetosti oz. napetost ni tipična Na kablu ustvarite napetost, npr. tako da vključite dodeljeno stikalno za luč. Zaznavanje kablov z izmeničnimi napetostmi izven območja od 110 do 240 V, od 50 do 60 Hz ni možno z zanesljivostjo.*

Kabel leži pregloboko Globina zaznavanja je odvisna od gradbenega materiala in je lahko manjša od maksimalne globine zaznavanja.*

Kabel je položen v ozemljeni kovinski cevi Uporabite meritno napravo in poišcite kovinsko cev.

Meritna naprava ni ozemljena Meritna naprava čvrsto primite brez rokavic. Ne stojte na izoliranih vodnikih ali ogrodjih. Ne nosite izolirane obutve.

Izolacijski gradbeni material ali visoka zračna vlaga Pri kovinskih ali vlažnih gradbenih materialih (npr. pri visoki zračni vlagi) zanesljivo zaznavanje ni možno.*

Kovinskega predmeta ni mogoče najti

Kovinski predmet leži pregloboko Globina zaznavanja je odvisna od gradbenega materiala in je lahko manjša od maksimalne globine zaznavanja.*

Kovinski predmet je premajhen Globina zaznavanja je odvisna od predmeta in je lahko manjša od maksimalne globine zaznavanja.*

Nekoordinirano utripanje v zeleni, rumeni in rdeči barvi

Motnja zaradi električnih ali magnetnih polj Ohranite zadostno razdaljo od naprav, ki povzročajo močna električna ali magnetna polja (npr. računalnik, napajalniki).

132 | Slovensko**Vzrok****Pomoč****Merilni rezultati niso točni/verjetni**

Moteči kovinski predmeti v območju senzorja

Odstranite vse moteče kovinske predmete (npr. uro, zapestnico, prstan itn.) iz območja senzorja.
Naprave ne prijemajte v območju senzorja.

Samodejno umerjanje ni bilo uspešno izvedeno

Izvedite ročno umerjanje.

Trajno utripajoča zelena/rumena/rdeča,
čeprav v bližini ni kovine ali električnega kabla.

Merilna naprava je pokvarjena

Merilno napravo pošljite na servis.

* Zato pred vrtanjem, žaganjem ali rezkanjem in stene, strope ali tla upoštevajte tudi druge vire informacij (npr. gradbene načrte).

Vzdrževanje in čiščenje

Uzmanjanijo odstranite s suho, mehko krpo. Uporaba čistil ali razredčil ni dovoljena.

V področju senzorja **6** na sprednji in hrbtni strani merilnega orodja ne nameščajte nalepk ali ploščic, še posebno ne kovinskih. Le-te moteče vplivajo na funkcijo merjenja.

Servis in svetovanje o uporabi

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:

www.bosch-pt.com

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

V primeru kakršnihkoli vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov obvezno navedite 10-mestno številko artikla, ki se nahaja na tipski ploščici merilnega orodja.

Slovensko

Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407

Odlaganje

Merilna orodja, pribor in embalažo oddajte v okolju prijazno ponovno predelavo.

Merilna orodja in akumulatorskih baterij/baterij ne smete odvreči med hišne odpadke!

Samo za države EU:

V skladu z Direktivo 2012/19/EU se morajo merilna orodja, ki niso več v uporabi ter v skladu z Direktivo 2006/66/ES morate okvarjene ali obrabljeni akumulatorske baterije/baterije zbirati ločeno in jih okolju prijazno reciklirati.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Hrvatski**Upute za sigurnost**

Sve upute treba pročitati i pridržavati ih se. MOLIMO SPREMITE OVE UPUTE NA SIGURNO MJESTO.



- ▶ **Popravak mjernog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju i samo sa originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način postići da ostane zadržana sigurnost mjernog alata.
- ▶ **Sa mjernim alatom ne radite u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** U mjernom alatu mogu nastati iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.



Opis proizvoda i radova

Uporaba za određenu namjenu

Mjerni alat je namjenjen za traženje željeznih metala (npr. armaturni čelički), neželjeznih metala (npr. bakrene cijevi) te vodova pod naponom u zidovima, stropovima i podovima.

Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz mjernog alata na stranici sa slikama.

- 1 Znak za obilježavanje
- 2 Signalna lampica
- 3 Prekidač za uključivanje/isključivanje
- 4 Aretiranje poklopca pretinca za baterije
- 5 Poklopac pretinca za baterije
- 6 Područje senzora

Tehnički podaci

Digitalni uređaj za lociranje	PMD 7
Kataloški br.	3 603 F81 100
Max. dubina registriranja*:	
- Željezni metali	70 mm
- Neželjezni metali (bakrena cijev)	60 mm
- Bakreni vodovi (pod naponom)**	50 mm
Kalibriranje	automatsko
Automatika isključivanja nakon cca.	10 min
Radna temperatura	0 °C ... +40 °C
Temperatura uskladištenja	-20 °C ... +70 °C
Relativna vlažnost max.	80 %
Baterije	3 x 1,5 V AAA
Trajanje rada (alkalno-manganskih baterija) cca.	5 h
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	0,1 kg

* ovisno o materijalu i veličini predmeta te materijalu i stanju podloge (zidovi, stropovi, podovi)

** manja dubina registriranja električnih vodova koji nisu pod naponom

► Rezultat mjerjenja može biti loš glede točnosti i dubine snimanja kod nepovoljnih svojstava podloge.

Izjava o uskladenosti

Pod vlastitom odgovornošću izjavljujemo da je proizvod opisan pod „Tehnički podaci“ sukladan sa slijedećim smjernicama i normativnim dokumentima:

EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
 EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
 EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 prema odredbama
 smjernice 2011/65/EU, 1999/5/EC.

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA:

i.V. H. ml.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
 D-70745 Leinfelden-Echterdingen
 Leinfelden, 26.08.2013

Montaža

Stavljanje/zamjena baterije

Za rad mjernog alata preporučamo uporabu alkalno-manganskih baterija.
 Za otvaranje poklopca pretinca za baterije **5** pritisnite na aretiranje **4** i
 otvorite prema gore poklopac pretinca za baterije. Stavite baterije. Kod
 toga pazite na ispravan polaritet prema prikazu sheme na unutarnjoj stra-
 ni pretinca za baterije.

- **Izvadite baterije iz mjernog alata ako ga nećete koristiti dulje vrije-
 me.** Kod duljeg uskladištenja baterije mogu korodirati ili se isprazniti.

Rad

Puštanje u rad

- **Zaštitite mjerni alat od vlage i izravnog djelovanja sunčevih zraka.**
- **Mjerni alat ne izlažite ekstremnim temperaturama ili oscilacijama temperature.** Ne ostavljajte ga npr. dulje vrijeme u automobilu. Kod većih temperturnih oscilacija, prije nego što ćete ga pustiti u rad,

136 | Hrvatski

ostavite mjerni alat da se prvo temperira. Kod ekstremnih temperatura ili oscilacija temperature može se smanjiti preciznost mjernog alata.

► Izbjegavajte snažne udarce ili padove mjernog alata.

Uključivanje/isključivanje

► Prije uključivanja mjernog alata, područje senzora 6 ne smije biti vlažno. Prema potrebi sa krpom istrijajte mjerni alat na suho.



Za **Uključivanje** mjernog alata pritisnite prema dolje tipku za uključivanje/isključivanje **3**.

Nakon kratkog automatskog testa mjerni alat je spremjan za rad. Spremnost za rad se prikazuje na način da svijetli signalna lampica **2**. Ako nakon uključivanja signalna lampica **2** ne svijetli, trebate zamjenjivati baterije.



Za **Isključivanje** mjernog alata pritisnite prema gore tipku za uključivanje/isključivanje **3**.

Ako se 10 minuta ne provodi nikakvo mjerjenje, mjerni alat će se automatski prespojiti na čuvanje baterija.

Napomena: Ako se mjerni alat automatski isključio, tipka za uključivanje/isključivanje **3** je još u položaju „Uklj.“. Kako biste ponovno uključili mjerni alat, najprije pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje **3** u položaj „Isklj.“ a zatim ponovno u položaj „Uklj.“.

Načini rada

Mjerni alat detektira predmete ispod područja senzora **6**.

► Prije bušenja u zid, piljenja ili gledanja trebate se još osigurati od drugih izvora opasnosti. Budući da točnost i dubina snimanja mogu biti smanjene zbog okolnih utjecaja ili svojstava zida, može postojati opasnost da se predmeti nalaze u području senzora iako pokazatelj ne prikazuje predmet (signalna lampica **2** svijetli zeleno).

Signalna lampica	Objašnjenje
zeleno	nije pronađen predmet
zeleno	<ul style="list-style-type: none"> - Metalni predmetu blizini senzora - mali ili nizak metalni predmet u području senzora ili - Kvar na senzoru zbog nepovoljnih svojstava zida

Signalna lampica	Objašnjenje
crveno i stalni signal	Pronađen metalni predmet u području senzora
crveno treperi (brzo) i pulsi- rajući signal	Pronađen vod pod naponom


Traženje metalnih predmeta

Nakon uključivanja upalit će se zelena signalna lampica **2**.

Stavite mjerni alat na površinu koja se ispituje i pomicite se bočno.

- Ako na podlozi nema metalnog predmeta, signalna lampica **2** dalje svijetli zeleno i ne čuje se zvučni signal.
- Ako se mjerni alat približava metalnom predmetu, signalna lampica **2** najprije svijetli žuto te kada se približava metalnom predmetu prelazi u crveno. Čim signalna lampica svijetli crveno, dodatno se čuje zvučni signal koji se pojačava približavanjem metalnom objektu.
- Iznad metalnog objekta signalna lampica **2** svijetli crveno i čuje se najglasnije zvučni signal.

► **I kod žute signalne lampice 2 može se nalaziti metalni predmet ispod područja senzora.** Mali ili niski metalni predmeti nalaze se u blizini senzora ili svojstva zida loše utječu na rezultat mjerena.

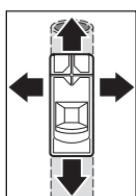

Kod prvog prelaženja položaj metalnog predmeta se samo grubo prikazuje. Kada više puta prelazite preko metalnog predmeta mjernim alatom, predmet se preciznije vidi. Kada više puta prelazite preko metalnog predmeta (a da ne podižete mjerni alat od podloge), može se položaj istog točno prikazati: Signalna lampica **2** svijetli crveno i čuje se zvučni signal ako se metalni predmet nalazi ispod područja senzora. Kada se zvučni signal najglasnije čuje, metalni predmet se nalazi ispod sredine senzora.

Traženje električnih vodova pod naponom

Mjerni alat prikazuje vodove koji su pod naponom između 110 V i 240 V i čija frekvencija odgovara širokom standardu (izmjenična struja od 50 odn. 60 Hz). Ostali vodovi (istosmjerna struja, viša/niža frekvencija ili napon) te vodovi koji nisu pod naponom ne mogu se pouzdano pronaći. Oni se po potrebi prikazuju kao metalni predmeti.



138 | Hrvatski



Kod svakog mjerjenja automatski se traže vodovi pod naponom. Ako je pronađen vod pod naponom, signalna lampica **2** svijetli crveno i čuje se pulsirajući zvučni signal s tendencijom ubrzavanja. Pomičite mjerni alat preko površine kako biste točnije lokalizirali vod pod naponom. Kada više puta prelazite preko metalnog predmeta može se jako točno prikazati položaj voda pod naponom.

Vodovi pod naponom mogu se lakše pronaći ako je trošilo struje (npr. lampice, uređaji) priključeno i uključeno na traženi vod.

Napomena: Stalno pazite da mjerni alat čvrsto držite u ruci bez rukavica kako biste omogućili dobro uzemljjenje. Osim toga pazite da su vodiči/konstrukcije uzemljjeni. Izbjegavajte vodiče/konstrukcije čiji oslonci na podu pokazuju plastične polklopce. Ne nosite izolirajuću obuću.

U određenim okolnostima (kao npr. iza metalnih površina ili iza površina s visokim udjelom vode) ne mogu se sigurno pronaći vodovi pod naponom. Ako iznad većeg područja signalna lampica **2** svijetli žuto ili crveno, materijal se električno zasjeni te traženje vodova pod naponom nije pouzdano.

Upute za rad

- Na rezultate mjerjenja zbog principa rada samog mjernog alata mogu utjecati određeni uvjeti okoline. Tu spada npr. blizina uređaja koji proizvode jaka magnetska ili elektromagnetska polja, vлага, gradevni materijali sa sadržajem metala, alu-kaširani izolacijski materijali, kao i vodljive tapete ili keramičke pločice. Zbog toga prije bušenja, piljenja ili glodanja u zidovima, stropovima ili podovima, koristite i druge izvore informacija (npr. gradevinske nacrte).

Napomena: Nemojte čvrsto držati uređaj u području senzora kako ne biste utjecali na mjerjenje. Time dobivate točnije rezultate mjerjenja.

Označavanje objekata

Pronadene predmete možete po potrebi označiti. Vanjske rubove predmeta možete pronaći promjenom boje signalne lampice **2** iz žute u crvenu. Sredinu metalnog predmeta možete odrediti pomoću visine signala. Označite traženo mjesto olovkom na gornjem i bočnim markirnim pogalima **1**.



Trajno treperenje zeleno/žuto/crveno

Ako signalna lampica **2** naizmjence svijetli zeleno, žuto i crveno, iako nema metalnog predmeta ili kabela pod vodom u blizini, morate odnijeti mjerni alat na servisiranje.

Održavanje i servisiranje

Ručno kalibriranje

Ako signalna lampica **2** svijetli crveno ili žuto, iako nema metala u blizini mjernog alata, morate ponovno kalibrirati mjerni alat.

- Stoga uključite mjerni uredaj tipkom za uključivanje/isključivanje **3**
- Izvadite jednu bateriju iz uključenog mjernog uredaja
- Isključite mjerni uredaj tipkom za uključivanje/isključivanje **3** kada ste izvadili bateriju.
- Ponovno stavite baterije u mjerni uredaj (Pazite na polove!)
- Uklonite sada sve predmete iz blizine mjernog uredaja (metalni ručni sat ili prsten) i držite ga u zraku.
- Uključite mjerni uredaj tipkom za uključivanje/isključivanje **3** te ga unutar 3 sekunde ponovno isključite. Signalna lampica **2** na mjernom uredaju treperi crveno polako u trajanju od 3 sekunde, kako bi se pokazalo da je spremna za kalibriranje.
- Ponovno uključite mjerni uredaj unutar 0,5 sekunde. Kalibriranje se pokreće i traje oko 6 sekunde. Signalna lampica **2** treperi zeleno brzo u trajanju od 6 sekunde. Kalibriranje se provodi. Nakon toga je uredaj ponovno spremna za rad i signalna lampica **2** stalno svijetli zeleno.

Napomena: Ako se ne pridržavate slijeda da prvo trebate isključiti pa ponovno uključiti mjerni uredaj, kalibriranje se neće provesti. Signalna lampica **2** dalje svijetli žuto ili crveno iako nema metala u blizini. U ovom slučaju ponovite kalibriranje.

140 | Hrvatski**Greške – uzroci i otklanjanje**

Uzrok	Otklanjanje
Signalna lampica 2 ne svijetli	
Mjerni alat nije uključen	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje u položaj „Uklj.“.
Mjerni alat se sam isključio	Najprije pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje u položaj „Isklj.“ a potom u položaj „Uklj.“.
Baterije nisu umetnute ili su neispravno umetnute	Umetnите baterije. Pazite na polove.
Baterije su prazne ili je umetnuta akumulatorija	Zamijenite baterije. Ne koristite aku-baterije.
Signalna lampica 2 svijetli žuto ili crveno iako nema metalu u blizini (upozorenje na metalne predmete)	
Okolna temperatura previsoka/preniska	Koristite mjerni alat samo u određenom području temperature od 0 °C – 40 °C.
Nagla promjena temperature	Pričekajte da mjerni alat prihvati okolnu temperaturu.
Autokalibriranje nije uspješno	Provredite ručno kalibriranje.
Signalna lampica 2 svijetli žuto ili crveno iznad velikog mjernog područja na zidu (upozorenje na metalne predmete)	
Mnogi usko poredani metalni predmeti	Pazite na visinu zvučnog signala kako biste mogli razlikovati pojedine metalne predmete. Preusko poredane metalne predmete ne možete odvojeno detektirati.*
Metal kao građevni materijal	Kod metalnih građevnih materijala (npr. alu-kaširani izolacijski materijali, toplinski vodljivi limovi) nije moguće pouzdano detektiranje.*
Autokalibriranje nije uspješno	Provredite ručno kalibriranje.

Uzrok**Otklanjanje****Signalna lampica 2 svijetli crveno iznad velikog mjernog područja na zidu** (upozorenje na kabel pod naponom)

Nedovoljno uzemljenje zida Dodirnite slobodnom rukom zid u razmaku od 20 – 30 cm od mjernog alata za uzemljenje zida.

Nije pronađen kabel pod naponom

Nema napona/ netipičan napon na kabelu Dovedite napon na kabel, npr. tako da uključite priključne rasklopne sklopke. Detektiranje kabela izmjeničnim naponima unutar područja 110 – 240 V, 50 – 60 Hz nije pouzdano moguće.*

Kabel se nalazi prenisko Dubina snimanja ovisi o gradevnom materijalu ili može biti manja od maksimalne dubine snimanja.*

Kabel prolazi kroz uzemljenu metalnu cijev Koristite mjerni alat za pronalaženje metalne cijevi.

Mjerni alat nije uzemljen Čvrsto uhvatite mjerni alat bez rukavica. Nemojte stajati na izolirajućim vodičima ili konstrukcijama. Ne nosite izolirajuću obuću.

Zasjenjeni gradevni materijal ili velika vlažnost zraka Kod metalnih ili vlažnih gradevinskih materijala (npr. kod velike vlažnosti zraka) nije moguće pouzdano detektiranje.*

Nije pronađen metalni predmet

Metalni predmet se nalazi prenisko Dubina snimanja ovisi o gradevnom materijalu ili može biti manja od maksimalne dubine snimanja.*

Metalni predmet je premalen Dubina snimanja ovisi o predmetu ili može biti manja od maksimalne dubine snimanja.*

Nekoordinirano treperenje u zelenoj, žutoj, crvenoj boji

Smetnja zbog električnih ili magnetskih polja Držite razmak uređaja koji emitiraju jaka električna ili magnetska polja (npr. kompjuter, dijelovi uključne mreže).

Netočni/nevjerodstojni rezultati mjerena

Metalni predmeti koji su smetnja u području senzora Uklonite sve metalne predmete koji smetaju (npr. sat, narukvica, prsten itd.) iz područja senzora. Ne hvatajte uređaj u blizini senzora.

Autokalibriranje nije uspješno Provedite ručno kalibriranje.

142 | Hrvatski**Uzrok****Otklanjanje****Trajno treperenje zeleno/žuto/crveno,**

ako nema metala ili kabela pod naponom u blizini.

Mjerni alat u kvaru Odnesite mjerni alat na servisiranje.

* Pridržavajte se prije bušenja, piljenja ili glodanja u zidovima, stropovima ili podovima i drugih izvora informacija (npr. gradevinski nacrti).

Održavanje i čišćenje

Obrišite prljavštinu suhom, mekom krpom. U tu svrhu ne koristite nikakva sredstva za čišćenje i otapala.

Kako se ne bi utjecalo na funkciju mjerena, u području senzora **6**, na prednjoj i stražnjoj strani mjernog alata ne smiju se nalazi nikakve naljepnice ili natpisne pločice, a osobito ne natpisne pločice od metala.

Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

www.bosch-pt.com

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Kod svih povratnih upita i naručivanja rezervnih dijelova, molimo neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipske pločice mjernog alata.

Hrvatski

Robert Bosch d.o.o

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: (01) 2958051

Fax: (01) 2958050

Zbrinjavanje

Mjerne alate, pribor i ambalažu treba dostaviti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Mjerni alat, aku-bateriju/baterije ne bacajte u kućni otpad!

Samo za zemlje EU:

Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU, neuporabivи mјerni alati i prema Smjernicama 2006/66/EC neispravne ili istrošene aku-baterije/baterije moraju se odvojeno sakupljati i dovesti na ekološki prihvatljivo recikliranje.

Zadržavamo pravo na promjene.

Eesti

Ohutusnõuded



Lugege kõik juhised läbi ja järgige neid. HOIDKE KÕIK JUHISED HOOLIKALT ALLES.

- ▶ Laske mööteseadet parandada üksnes vastava ala asjatundjatel, kes kasutavad originaalvaruosi. Nii tagate mööteseadme ohutu töö.
- ▶ Ärge kasutage mööteseadet plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub süttivaid vedelikke, gaase või tolmu. Mööteseadmes võivad tekkida säädedmed, mille toimel võib tolm või aur süttida.

Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus

Nõuetekohane kasutus

Möötesade on ette nähtud raudmetallide (nt armatuurteras), mitteraudmetallide (nt vasktorud) ja pingestatud juhtmete lokaliseerimiseks seintes, lagedes ja põrandates.

Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekülgel toodud numbrid.

- 1 Märgistusabi
- 2 Signaaltuli

144 | Eesti

- 3** Lülit (sisse/välja)
- 4** Patareikorpuse kaane lukustus
- 5** Patareikorpuse kaas
- 6** Sensorpiirkond

Tehnilised andmed

Digitaalne lokaliseerimisseade	PMD 7
Tootenumber	3 603 F81 100
max lokaliseerimissügavus*:	
- mustad metallid	70 mm
- värvilised metallid (vasktorud)	60 mm
- vaskjuhtmed (pinge all olevad)**	50 mm
Kalibreerimine	automaatne
Automaatne väljalülitus ca	10 min
Töötemperatuur	0 °C ... +40 °C
Hoiutemperatuur	-20 °C ... +70 °C
Suheline õhuniiskus max.	80 %
Patareib	3 x 1,5 V AAA
Tööaeg (leelismangaanpatareib) ca	5 h
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi	0,1 kg

* sõltuvalt objektide materjalist ja suurusest ning aluspinna (seinad, laed, põrandad) materjalist ja seisukorras

** väiksem lokaliseringmissügavus juhtmete puhul, mis ei ole pinge all

► **Kui aluspind on halvema kvaliteediga, võivad mõõtetäpsus ja mõõtesügavus väheneda.**

Vastavus normidele 

Kinnitame ainuvastutajatena, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab järgmiste normidele ja standarditele:
EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 kooskõlas direktiivide
2011/65/EL, 1999/5/EÜ nõuetega.

Eesti | 145

Henk Becker
Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9

H. Becker i.v. *H. Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.08.2013

Montaaž

Patareide paigaldamine/vahetamine

Mõõtseadmes on soovitav kasutada leelis-mangaan-patareisid.

Patareikorpuse kaane **5** avamiseks vajutage lukustusele **4** ja tömmake patareikorpuse kaas lahti. Asetage patareid kohale. Jälgige seejuures patareide õiget polaarsust vastavalt patareikorpuse siseküljel toodud sümbolitele.

► Kui Te mõõtseadet pikemat aega ei kasuta, võtke patareid mõõtseadimest välja. Patareid, mis jäavad pikemaks ajaks seadmesse, võivad korrodeeruda või iseeneslikult tüheneda.

Kasutamine

Kasutuselevõtt

- Kaitske mõõtseadet niiskuse ja otsese päikesekiirguse eest.
- Ärge hoidke mõõtseadet väga kõrgetel ja väga madalatel temperatuuridel, samuti vältige temperatuuriökumisi. Ärge jätké sedet näiteks pikemaks ajaks autosse. Suuremate temperatuuriökumiste korral laske mõõtseadmel enne kasutuselevõttu keskkonna temperatuuriga kohaneda. Äärmuslikel temperatuuridel ja temperatuuriökumiste korral võib seadme mõõtetäpsus väheneda.
- Kaitske mõõtseadet tugevate löökide ja kukkumiste eest.

146 | Eesti**Sisse-/väljalülitus**

- **Enne seadme sisselülitamist veenduge, et sensorpiirkond 6 ei ole niiske.** Vajadusel pühkige seade lapiga kuivaks.



Mõõtseadme **sisselülitamiseks** vajutage lülit (sisse/välja) **3** alla.

Pärast lühikest automaatset testi on mõõtseade töövalmis. Töövalmidust näitab signaaltuli **2** süttimine. Kui signaaltuli **2** pärast sisselülitamist ei sütti, tuleb patareid välja vahetada.



Mõõtseadme **väljalülitamiseks** vajutage lülit (sisse/välja) **3** alla.

Kui mõõtmist ei ole umbes 10 minuti vältel teostatud, lülitub seade patareide säästmissel automaatsetl välja.

Märkus: Kui mõõtseade ei ole automaatsetl välja lülitunud, on lülit (sisse/välja) **3** veel asendis „sees“. Selleks et mõõtseadet uuesti sisse lülitada, lükake lülit (sisse/välja) **3** esmalt asendisse „väljas“ ja seejärel uuesti asendisse „sees“.

Kasutusviisid

Seade lokaliseerib sensorpiirkonna **6** alla jäävad objektid.

- **Enne seina puurimist, saagimist või freesimist tuleb töö ohutuses veenduda ka teiste infoollikate abil.** Kuna ümbritseva keskkonna möju või seina struktuur võib mõõtseadme täpsust ja mõõtesügavust vähendada, tekib oht, et sensori piirkonnas on esemeid, kuigi näidik ei kuvata ühtegi eset (signaaltuli **2** poleb roheline tulega).

Signaaltuli	Selgitus
roheline	ei tuvastatud ühtegi objekti
kollane	<ul style="list-style-type: none"> - sensori läheosal tuvastati metallobjekt - sensori piirkonnas on väike või sügaval asetsev metallobjekt või - seina kvaliteet on möjutanud sensori toimivust
punane tuli ja püsiv helisignal	sensori piirkonnas tuvastati metallobjekt
punane (kiiresti) vilkv tulij ja pulseeriv helisignal	tuvastatud on pingestatud elektrijuhtmed


Metallobjektide lokaliseerimine

Pärast sisselülitamist süttib signaaltili **2** rohelise tulega.

Asetage mõõteseade uuritavale pinnale ja juhtige seda külgsunas.

- Kui pinnas metallobjekti ei tuvastatud, põleb signaaltili **2** endiselt rohelise tulega ja helisignaali ei kõla.
- Kui mõõteseade läheneb metallobjektile, põleb signaaltili **2** esmalt kollase tulega ja muutub metallobjektile lähenedes punaseks. Niipea kui süttib punane signaaltili, kõlab lisaks helisignaal, mille helikõrgus muutub seda suuremaks, mida lähemale seade objektile jõuab.
- Metallobjekti kohal põleb signaaltili **2** punase tulega ja kõlab maksimaalse kõrgusega helisignaal.

► Ka kollase signaaltilte 2 korral võib sensori all paikneda metallobjekt. Väikesed või sügavalt asetsevad metallobjektid paiknevad sensori lähedal või möjutab mõõtetulemust seina kvaliteet.

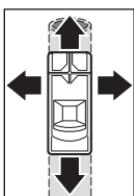

Kui liigute mõõteseadmega üle metallobjekti esimest korda, lokaliseeritakse metallobjekti asend vaid ligikaudselt. Kui liigute mõõteseadmega üle metallobjekti mitu korda, tuvastab seade objekti asukohta üha täpsemalt. Pärast mitmekordset üleliikumist (mõõteseade pinnalt tööstmata) saab metallobjekti asendit kuvada täpselt: kui süttib punane signaaltili **2** ja kõlab helisignaal, asub sensori piirkonnas metallobjekt. Kui helisignaal on kõige kõrgem, on metallobjekt sensori keskpunkti all.

Pinge all olevate juhtmete lokaliseerimine

Mõõteseade kutab elektrijuhtmeid, mille pingie on vahemikus 110 V kuni 240 V ja mille sagedus vastab levinud standardile (vahelduvvool 50 või 60 Hz). Teisi elektrijuhtmeid (alalisvool, kõrgem/madalam sagedus või pingie) ja pingestamata juhtmeid ei ole võimalik usaldusvärselt tuvastada, teatavatel juhtudel näidatakse neid aga metallobjektidena.

Pingestatud elektrijuhtmete otsing toimub automaatselt igal mõõtmisel. Pingestatud juhtme tuvastamise korral hakkab signaaltili **2** punase tulega vilkuma ja kõlab suure sagedusega pulseeriv helisignaal. Pingestatud juhtmete täpseks lokaliseerimiseks juhtige mõõteseade üle pinna korduvalt. Pärast mitmekordset üleliikumist saab pingestatud juhtme asukohta lokaliseerida väga täpselt.

148 | Eesti

Pingestatud juhtmeid saab lokaliseerida kergemini, kui lokaliseeritava juhtmega ühendada elektritarvitid (nt valgustid, elektriseadmed) ja need sisse lülitada.

Märkus: Veenduge, et hoiate mõõtseadet paljakaasi tugevasti käes, et tagada hea maandus. Peale selle pidage meeles, et redelid/tellingud peavad olema maandatud. Ärge kasutage redeleid/tellinguid, mille tagedel on vastu maapinda plastkatted. Ärge kandke isoleerivaid jalatseid.

Teatavate tingimuste puhul (nt metallpindade või suure veesisaldusega pindade taga) ei ole võimalik pingestatud juhtmeid usaldusväärselt lokaliseerida. Kui laia ala ulatuses pöörab kollane või punane signaaltuli **2**, on materjal varjestatud ja pingestatud juhtmete lokaliseerimine ei ole täpne.

Tööjuhised

- Mõõtetulemusi võivad seadme tööpõhimõttest tingituna mõjutada ümbrisseva keskkonna teatud tingimused. Nende hulka kuuluvad näiteks tugevaid magnetilisi või elektromagnetilisi välju tekivate seadmete lähedus, niiskus, metallisisaldavad ehitusmaterjalid, alumiiniumkattega isolatsioonimaterjalid ja elektrijuhtivid **seinakatted**. Seetõttu tutvuge enne puurimise, saagimise või freesiimise alustamist seintes, lagedes ja põrandates ka teiste infoallikatega (nt ehitusprojektiga või tööjoonistega).

Märkus: Et vältida mõõtmise mõjutamist, ärge hoidke seadet sensori piirkonnas kinni. Nii tagate täpsemad mõõtetulemused.

Objektide märgistamine

Tuvastatud objekte saatte vajaduse korral märgistada. Objekti välisservi märgistab kollase signaaltule **2** muutumine punaseks. Metallobjekti keskpunkti saatte tuvastada helisignaali kööguse järgi. Markeerige otsitav koht pliatsiga ülemiste ja külgmiste märgistussoonte **1** abil.

Pidev vilkuv roheline/kollane/punane tuli

Kui signaaltuli **2** vilgub vaheldumisi rohelise, kollase ja punase tulega, kuigi läheduses ei ole metallobjekti ega pingestatud juhet, tuleb mõõtseade toimetada hooldusse.

Hooldus ja teenindus

Käitsi kalibreerimine

Kui signaaltuli **2** põleb punase või kollase tulega, kuigi mõõteseadme lähe-duses ei ole metallobjekte, tuleb mõõteseade uuesti kalibreerida.

- Selleks lülitage mõõteseade lülitist (sisse/välja) **3** sisse
- Võtke sisselülitatud mõõteseadmest üks patarei välja
- Kui patarei on välja võetud, lülitage mõõteseade lülitist (sisse/välja) **3** välja.
- Pange patareid mõõteseadmesse tagasi (jälgige polaarsust!)
- Nüüd eemaldage mõõteseadme lähedusest kõik objektid (ka käekell või metallist sõrmus) ja hoidke mõõteseadet õhus.
- Lülitage mõõteseade lülitist (sisse/välja) **3** sisse ja 3 sekundi jooksul uuesti välja. Mõõteseadme signaaltuli **2** vilgub 3 sekundi jooksul aegla-selt punase tulega ja annab märku kalibreerimisvalmidusest.
- Lülitage mõõteseade 0,5 sekundi jooksul uuesti sisse. Kalibreerimine kävitub ja kestab umbes 6 sekundit. Signaaltuli **2** vilgub 6 sekundit kii-resti rohelise tulega, seadet kalibreeritakse. Seejärel on seade jälle töövalmis ja signaaltuli **2** põleb pideva rohelise tulega.

Märkus: Kui väljalülitamise ja uuesti sisselülitamise järjekorras ei peeta kinni, siis kalibreerimist ei toimu. Signaaltuli **2** põleb edasi kas kollase või punase tulega, kuigi läheduses ei ole metallobjekte. Sellisel juhul korra-ke kalibreerimist.

Vead – põhjused ja kõrvaldamine

Põhjus	Vea kõrvaldamine
Signaaltuli 2 ei põle	
Mõõteseade ei ole sisse lülitatud	Lükake lülit (sisse/välja) asendisse „sees“.
Mõõteseade on automaatselt välja lülitunud	Lükake lülti (sisse/välja) esmalt asendisse „väljas“ ja seejärel asendisse „sees“.
Patareid puuduvad või on paigaldatud valesti	Paigaldage patareid. Jälgige polaarsust.
Patareid on tühjad või on paigaldatud akud	Vahetage patareid välja. Ärge kasutage akusid.

150 | Eesti

Põhjus**Vea kõrvaldamine****Signaaltuli 2 põleb kollase või punase tulega, kuigi läheduses ei ole metallobjekte (hoiatab metallobjektide eest)**

Ümbritseva keskkonna temperatuur on liiga kõrge/liiga madal	Kasutage mõõteseadet ainult kindlaks määratud temperatuurivahemikus 0 °C – 40 °C.
Suur temperatuuririnevus	Oodake, kuni mõõteseade on ümbritseva keskkonna temperatuuriga kohanenud.
Automaatne kalibreerimine ei olnud edukas	Kalibreerige seade käsitsi.

Signaaltuli 2 põleb kollase või punase tulega suure seinapinna ulatuses (hoiatab metallobjektide eest)

Palju tihedalt üksteise kõrval olevaid metallobjekte	Pöörake tähelepanu helisignaalil kõrgusele, et teha üksikute metallobjektide vahel vahet. Liiga tihedalt koos olevaid metallobjekte ei saa lokaliseerida ükskaaval.*
Metall kui ehitusmaterjal	Metallmaterjalide puhul (nt alumiiniumkattega isolatsioonimaterjalid, soojust juhtiv lehtmetall) ei ole täpne lokaliseerimine võimalik.*
Automaatne kalibreerimine ei olnud edukas	Kalibreerige seade käsitsi.

Signaaltuli 2 vilgub punase tulega suure seinapinna ulatuses (hoiatab pingestatud juhtmete eest)

Sein on ebapiisavalt maandatud	Seina maandamiseks puudutage seina oma vaba käega mõõteseadmest 20 – 30 cm kaugusele.
--------------------------------	---

Eesti | 151

Põhjas Vea kõrvaldamine

Pingestatud elektrijuhet ei tuvastata

Juhtmes ei ole pinget/pinge on ebatüüpiline	Pingestage kaabel, lülitades näiteks vastavast üli-tist sisse valgusti. Vahelduvvooluga juhtmeid väljaspool vahemikku 110 – 240 V, 50 – 60 Hz ei ole võimalik täpselt lokaliiseerida.*
Juhe on liiga sügaval	Lokaliiseerimissügavus sõltub materjalist ja võib olla maksimaalsest sügavusest väiksem.*
Juhe kulgeb maandatud metalltorus	Kasutage mööteseadeid metalltoru tuvastamiseks.
Mööteseade ei ole maandatud	Võtke mööteseadmest paljakäsi tugevasti kinni. Ärge seiske isoleerivatel redelitel ega tellingutel. Ärge kandke isoleerivaid jalatseid.
Varjestatud ehitusmaterjal voi suur öhuniiskus	Metall- voi niiskete materjalide puhul (nt suure öhuniiskuse puhul) ei ole täpne tuvastamine võimalik.*

Metallobjekti ei tuvastata

Metallobjekt on liiga sügaval	Lokaliiseerimissügavus sõltub ehitusmaterjalist ja võib olla maksimaalsest sügavusest väiksem.*
Metallobjekt on liiga väike	Lokaliiseerimissügavus sõltub objektist ja võib olla maksimaalsest sügavusest väiksem.*

Rohelise, kollase ja punase tule suvaline vilkumine

Elektri- voi magnetväljade tekitatud häire	Olge piisavalt kaugel seadmetest, mis tekitavad enda ümber tugevaid elektri- voi magnetvälju (nt arvutid, võrguseadmed).
--	--

Möötetulemused on ebatäpsed/arusaamatud

Sensori piirkonnas on häirivaid metallobjekte	Eemaldage sensori piirkonnast kõik häirivad metallobjektid (nt kell, käevöru, sõrmus). Ärge puudutage seadet sensori läheduses.
Automaatne kalibreerimine ei olnud edukas	Kalibreerige seade käsitsi.

152 | Eesti**Põhjas****Vea kõrvaldamine**

Pidevalt vilkuv roheline/kollane/punane tuli,
kuigi läheduses ei ole metallobjekte ega pingestatud elektrijuhet.

Mõõtseade on de- Toimetage mõõtseade hooldekeskusse.
fektne

* Enne seinte, lagede ja põrandate puurimise, saagimise või freesimise alustamist
veenduge töö ohutuses ka teiste infoallikate abil (nt ehitusprojekt).

Hooldus ja puhastus

Puhastage seadet kuiva pehme lapiga. Ärge kasutage puhastusvahendeid
ega lahusteid.

Lokaliseerimisfunktsiooni säilitamiseks ei tohi sensorpiirkonda **6** seadme
esi- ja tagaküljele paigaldada kleebiseid ega silte, eesköige metallsilte.

Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosa-
de kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosaade kohta leiate
ka veebisaidilt:

www.bosch-pt.com

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeeldi
abi.

Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näidake kindlasti
äära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

Eesti Vabariik

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsitoöriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saeu vald, Laagri

Tel.: 679 1122

Faks: 679 1129

Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitus

Mõõtseadmed, lisatarvikud ja pakendid tuleks keskkonnasäästlikult
ringlusse võtta.

Ärge käidelge mõõtseadmeid ja akusid/patareisid koos olmejäätmega!

Latviešu | 153

Üksnes EL liikmesriikidele:

Vastavalt Euroopa Liidu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja vastavalt direktiivile 2006/66/EÜ tuleb kasutusressursi ammendanud mõõteseadmed ja defektsed või kasutusressursi ammendanud akud/patareid eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada.

Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.

Latviešu**Drošības noteikumi**

**Izlasiet un ievērojet visus šeit sniegtos norādījumus.
PĒC IZLASIŠANAS SAGLABĀJET ŠOS NORĀDĪJUMUS.**

- ▶ Nodrošiniet, lai mērinstrumentu remontētu tikai kvalificēts speciālists, nomainīt izmantojot vienīgi oriģinālās rezerves daļas. Tas jaus saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni, strādājot ar mērinstrumentu.
- ▶ Nestrādājiet ar mērinstrumentu sprādzienbistamās vietās, kur atrodas viegli degoši šķidrumi, gāzes vai putekļi. Mērinstrumentā var rasties dzirksteles, kas var izraisīt putekļu vai tvaiku aizdegšanos.

Izstrādājuma un tā darbības apraksts**Pielietojums**

Mērinstruments ir paredzēts dzelzi saturošu metālu (piemēram, tērauda stiegojuma elementu) un dzelzi nesaturošu metālu (piemēram, vara caurulu), kā arī spriegumnesošu vadu uzmeklēšanai sienās, griestos un grīdās.

154 | Latviešu

Attēlotās sastāvdalas

Attēloto sastāvdalju numerācija sakrīt ar numuriem mērinstrumenta attēlā, kas sniegs grafiskajā lappusē.

- 1** Ierobes marķēšanai
- 2** Gaismas signāls
- 3** Ieslēdzējs
- 4** Baterijas nodalījuma vāciņa fiksators
- 5** Bateriju nodalījuma vāciņš
- 6** Sensors lauks

Tehniskie parametri

Digitālā meklēšanas ierīce	PMD 7
Izstrādājuma numurs	3 603 F81 100
Maks. uzmeklēšanas dzīlums*:	
- melnajiem metāliem	70 mm
- krāsainajiem metāliem (vara caurulēm)	60 mm
- vara vadiem (spriegumnesošiem)**	50 mm
Kalibrēšana	automātiska
Automātiska izslēgšanās pēc apt.	10 min.
Darba temperatūra	0 °C ... + 40 °C
Uzglabāšanas temperatūra	- 20 °C ... + 70 °C
Maks. relatīvais gaisa mitrums	80 %
Baterijas	3 x 1,5 V AAA
Darbības laiks (ar sārma-mangāna baterijām), apt.	5 h
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003	0,1 kg

* atkarībā no objekta materiāla un izmēriem, kā arī no seguma (sienas, griestu vai grīdas) materiāla un stāvokļa

** mazākais uzmeklēšanas dzīlums, ja uz vadiem nav sprieguma

► Pie nelabvēlīgām seguma materiāla ipašībām mērijumu rezultāti to precizitātes un objektu uzmeklēšanas dzīluma ziņā var būt manāmi sliktāki.

Latviešu | 155

Atbilstības deklarācija

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadalā „Tehniskie parametri” aprakstītais izstrādājums atbilst šādiem standartiem vai normatīvajiem dokumentiem:

EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
 EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
 EN 300330-1:2010-02 un EN 300330-2:2010-02, kā arī direktīvām
 2011/65/ES un 1999/5/EK.

Henk Becker

Executive Vice President
Engineering

Helmut Heinzelmann

Head of Product Certification
PT/ETM9

PPA:


i.V. *H. Becker*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division

D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.08.2013

Montāža

Bateriju ievietošana/nomaiņa

Mērinstrumenta darbināšanai ieteicams izmantot sārma-mangāna baterijas.

Lai atvērtu bateriju nodalijuma vāciņu **5**, nospiediet fiksatoru **4** un paceļiet vāciņu. Ievietojet baterijas nodalijumā. Levērojiet pareizu pievienošanas polaritāti, kas attēlotā bateriju nodalijuma iekšpusē.

- ▶ **Ja mērinstruments ilgāku laiku netiek lietots, izņemiet no tā baterijas.** Ilgstošas uzglabāšanas laikā var notikt bateriju korozija vai pašizlāde.

Lietošana

Uzsākot lietošanu

- ▶ **Sargājiet mērinstrumentu no mitruma un saules staru tiešas iedarbības.**
- ▶ **Nepakļaujiet instrumentu ļoti augstas vai ļoti zemas temperatūras iedarbībai un straujām temperatūras izmaiņām.** Piemēram, neat-

156 | Latviešu

stājiet mērinstrumentu uz ilgāku laiku automašinā. Pie straujām temperatūras izmaiņām vispirms nogaidiet, līdz izlidzinās temperatūras starpība, un tikai pēc tam uzsāciet mērinstrumenta lietošanu. Ekstremālu temperatūras vērtību vai strauju temperatūras izmaiņu iedarbība uz mērinstrumentu var nelabvēlīgi ietekmēt tā precizitāti.

► **Sargājiet mērinstrumentu no spēcīgiem triecieniem, neļaujiet tam krist.**

Ieslēgšana un izslēgšana

► **Pirms mērinstrumenta ieslēgšanas pārliecinieties, ka tā sensora lauks 6 nav mitrs.** Ja izrādās, ka tā ir, apslaukiet mērinstrumentu ar auduma gabaliņu, līdz tas kļūst sauss.



Lai **ieslēgtu** mērinstrumentu, pārvietojiet ieslēdzēju **3** lejup.

Pēc neilgas pašpāraudes procedūras mērinstruments ir gatavs lietošanai. Par mērinstrumenta gatavību lietošanai liecina gaismas signāls **2** iedegšanās. Ja pēc mērinstrumenta ieslēgšanas gaismas signāls **2** neiedegas, jānomaina baterijas.



Lai **izslēgtu** mērinstrumentu, pārvietojiet ieslēdzēju **3** augšup.

Ja mērijumi nenotiek aptuveni 10 minūtes, mērinstruments automātiski izslēdzas, šādi nodrošinot bateriju taupīšanu.

Piezīme. Ja mērinstruments ir automātiski izslēdzies, tā ieslēdzējs **3** joprojām atrodas stāvoklī „leslēgts“. Lai šādā gadījumā mērinstrumentu atkal ieslēgtu, vispirms pārvietojiet ieslēdzēju **3** stāvokli „Izslēgts“ un tad no jauna stāvokli „leslēgts“.

Darba režimi

Mērinstruments atklāj objektus, kas atrodas zem tā sensora lauka **6**.

► **Lai nodrošinātos pret bistamām situācijām, pirms urbšanas, zāģešanas vai frēzēšanas sienās apstrādes vietas izvēles pareiziba jāpārbauda arī pēc citiem informācijas avotiem.** Tā kā mērijumu rezultātus var nelabvēlīgi ietekmēt apkārtējā vide un pārbaudāmās sienas materiāla īpašības, bistamas situācijas var rasties arī tad, ja sensora lauka robežas netiek parādīts neviens objekts (gaismas signāls **2** deg zaļā krāsā).

Latviešu | 157

Gaismas signāls	Izskaidrojums
zaļa	Nav atrasts neviens objekts
dzeltens	<ul style="list-style-type: none"> - Sensors lauka tuvumā atrodas metāla objekts - Sensors lauka robežas atrodas mazs vai dziļi izvietots metāla objekts vai arī - sensora jutību nelabvēlīgi ietekmē pārbaudāmās sienas materiāla ipašības
sarkans un skan pastāvīgs tonālais signāls	Sensors lauka robežas atrodas metāla objekts
sarkans , (ātri) mirgo un skan pulsējošs tonālais signāls	Ir atrasts spriegumnesošs vads


Metāla objektu meklēšana

Pēc mērinstrumenta ieslēgšanas tā gaismas signāls **2** izgaismojas zaļā krāsā.

Novietojiet mērinstrumentu uz pārmeklējamās virsmas un pārvietojiet sānu virzienā.

- Ja seguma materiālā netiek atklāts neviens metāla objekts, gaismas signāls **2** turpina degt zaļā krāsā un neskan tonālais signāls.
- Ja mērinstruments tuvojas metāla objektam, gaismas signāls **2** vispirms iedegas dzeltenā krāsā un, mērinstrumentam vēl vairāk tuvojoties metāla objektam, gaismas signāla dzelteno krāsu nomaina sarkanā krāsa. Gaismas signālam iedegoties sarkanā krāsā, sāk skanēt tonālais signāls, kura tonis paaugstinās, mērinstrumentam turpinot tuvoties metāla objektam.
- Tieši virs metāla objekta gaismas signāls **2** deg sarkanā krāsā un tonālā signāla tonis sasniedz maksimālo augstumu.

- **Metāla objekts var atrasties zem sensora lauka arī tad, ja gaismas signāls 2 deg dzeltenā krāsā.** Šādā gadījumā iespējams, ka sensora lauka robežas atrodas nelieli vai dziļi izvietoti metāla priekšmeti vai arī sensora jutību nelabvēlīgi ietekmē pārbaudāmās sienas materiāla ipašības.

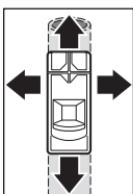158 | Latviešu

Pirma reizi pārvietojot mērinstrumentu pāri uzmeklējamajam metāla objektam, tā atrašanās vieta tiek parādita tikai aptuveni. Ja mērinstruments tiek pārvietots pāri metāla objektam vairākas reizes, objekta atrašanās vietas izmēšanas precīzitāte pieaug ar katru pārvietošanas reizi. Pēc mērinstrumenta vairākkārtējas pārvietošanas pāri metāla objektam (to nepaceļot no seguma materiāla virsmas), objekta atrašanās vieta tiek parādīta ļoti precīzi: ja gaismas signāls **2** iedegas sarkanā krāsā un sāk skanēt tonālais signāls, tas nozīmē, ka metāla objekts atrodas zem sensora lauka. Ja tonāla signāla tonis ir visaugstākais, tas nozīmē, ka metāla objekts atrodas zem sensora lauka viduspunkta.

Spriegumnesošu vadu meklēšana

Mērinstruments spēj atklāt un parādīt elektriskos vadus, uz kuriem ir main-spriegums robežas no 110 V līdz 240 V ar standarta frekvenci 50 vai 60 Hz. Citi elektriskie vadī (uz kuriem ir līdzspriegums vai arī augstāka vai zemāka sprieguma vai frekvences maiņspriegums), kā arī vadī bez sprieguma nevar tikt droši uzmeklēti un parasti tiek atainoti kā metāla objekti.

Spriegumnesošu vadu uzmeklēšana notiek automātiski ikviens mērījuma laikā. Ja tiek atklāts spriegumnesošs vads, gaismas signāls **2** mirgo sarkanā krāsā un skanā strāvu patēriņš tonālais signāls. Lai precīzi noteiktu spriegumnesošā vada atrašanās vietu, vairākkārt pārvietojiet mērinstrumentu pāri tam pa seguma materiāla virsmu. Pēc mērinstrumenta vairākkārtējas pārvietošanas pāri spriegumnesošajam vadam tā atrašanās vieta tiek parādīta ļoti precīzi.

Spriegumnesošus vadus var vieglāk uzmeklēt, ja meklējamajam vadam ir pievienota un ieslēgta strāvu patēriņš elektroierīce (piemēram, elektroapgaismošanas vai cita ierīce).

Piezīme. Lai mērinstrumentam nodrošinātu labu zemējumu, vienmēr stingri satveriet to rokā, nelietojot cimdus. Ja mērinstrumenta lietotājs stāv uz kāpnēm vai sastatnēm, tām jābūt labi iezemētām. Tāpēc sekojiet, lai kāpu vai sastatnu vietas, ar kurām tās balstās uz zemes, nebūtu apri-kotas ar plastmasas uzlīktniem. Nevalkājiet izolējošus apavus.

Noteiktos apstākļos (piemēram, ja seguma materiāla aizmugurējā virsma ir no metāla vai materiāls satur daudz ūdens) spriegumnesošie vadī var netikt droši uzmeklēti. Ja gaismas signāls **2** deg dzeltenā vai sarkanā krā-

sā, pārvietojot mērinstrumentu pāri plašam seguma materiāla virsmas apgabalam, tas nozīmē, ka seguma materiālam piemīt ekranējošas īpašības un šā iemesla dēļ spriegumnesošie vadi nevar tikt droši uzmeklēti.

Norādījumi darbam

► Mērišanas rezultātus var ietekmēt apstākļi un apkārtējās vides īpašības, ko nosaka pielietotais mērišanas princips. Pie tādiem pieder, piemēram, stipri magnetiskie vai elektromagnētiskie lauki, mitrums, metālu saturoši būvmateriāli, aluminiēti gaismu aizturoši materiāli, kā arī elektrovadošas tapetes vai flizes. Tāpēc pirms uršanas, zāģēšanas vai frēzēšanas sienās, grieostos vai gridā izmantojiet arī citus informācijas avotus (piemēram, būvplānus).

Piezīme. Lai netiktu nelabvēlīgi ietekmēti mērijumu rezultāti, nesatveriet un neturiet mērinstrumentu sensora lauka apvidū. Tas jaus paaugstināt mērišanas precīzitāti.

Objektu markēšana

Uzmeklēto objektu atrašanās vietu vajadzības gadījumā iespējams marķēt. Objekta ārējās malas parasti atrodas vietā, kur gaismas signāls **2** maina krāsu no dzeltenas uz sarkanu. Objekta vidus punktu var noteikt, sekot tonālā signāla тоņa augstumam. Ar zīmuli marķējiet uzmeklēto objektu, vadoties pēc augšējās un sānu marķēšanas ierobēm **1**.

Gaismas signāla ilgstoša mirgošana zalā/dzeltenā/sarkanā krāsā

Ja gaismas signāls **2** mirgo pārmaiņus zalā, dzeltenā un sarkanā krāsā arī tad, ja tā tuvumā neatrodas neviens metāla objekts vai spriegumnesošs kabelis, mērinstruments jānosūta uz servisa centru remontam.

Apkalpošana un apkope

Kalibrēšana rokas režīmā

Ja gaismas signāls **2** deg dzeltenā vai sarkanā krāsā arī tad, ja tā tuvumā neatrodas metāla objekti, mērinstrumentam nepieciešama kalibrēšana.

- Ar ieslēdzēja **3** palidzību ieslēdziet mērinstrumentu.
- Izņemiet no ieslēgtā mērinstrumenta vienu bateriju.
- Ar ieslēdzēja **3** palidzību izslēdziet mērinstrumentu laikā, kad no tā ir izņemta baterija.
- No jauna ievietojiet mērinstrumentā bateriju (ievērojiet pareizu pievienošanas polaritāti!).

160 | Latviešu

- Novāciet visus objektus, kas atrodas mērinstrumenta tuvumā un varētu uz to iedarboties, tai skaitā metāla rokas pulksteni un gredzenus, un turiet mērinstrumentu paceltu gaisā.
- Ar ieslēdzēja **3** palīdzību ieslēdziet mērinstrumentu un 3 sekunžu laikā no jauna to izslēdziet. Gaismas signāls **2** lēni mirgo sarkanā krāsā 3 sekundes ilgi norādot, ka mērinstruments ir gatavs kalibrēšanai.
- 0,5 sekunžu laikā no jauna ieslēdziet mērinstrumentu. Līdz ar to sākas mērinstrumenta kalibrēšana, kas ilgst aptuveni 6 sekundes. Gaismas signāls **2** ātri mirgo zaļā krāsā 6 sekundes ilgi, norādot, ka notiek kalibrēšana. Pēc tam gaismas signāls **2** pastāvīgi iedegas zaļā krāsā, norādot, ka kalibrēšana ir pabeigta un mērinstruments no jauna ir gatavs lietošanai.

Piezīme. Ja netiek ievērota mērinstrumenta ieslēgšanas un izslēgšanas secība, kalibrēšana nenotiek. Dažkārt pēc kalibrēšanas gaismas signāls **2** turpina degt dzeltenā vai sarkanā krāsā arī tad, ja tā tuvumā neatrodas mētāla objekti. Šādā gadījumā atkārtojiet mērinstrumenta kalibrēšanu.

Klūmes un to novēršana**Klūmes cēlonis Novēršana****Gaismas signāls 2 nedeg**

Mērinstruments nav ieslēgts	Pārvietojiet ieslēdzēju stāvokli „leslēgts“.
Mērinstruments ir automātiski izslēdzies	Vispirms pārvietojiet ieslēdzēju stāvokli „Izslēgts“ un tad no jauna pārvietojiet to stāvokli „leslēgts“.
Mērinstrumentā nav ievietotas baterijas vai arī tās ir ievietotas nepareizi	Ievietojiet baterijas. Ievērojiet pareizu bateriju pievienošanas polaritāti.
Mērinstrumentā ir ievietotas nolieotatas baterijas vai akumulatori	Ievietojiet mērinstrumentā jaunas baterijas. Neizmantojiet mērinstrumentā akumulatorus.

Klūmes cēlonis Novēršana

Gaismas signāls 2 deg dzeltenā vai sarkanā krāsā arī tad, ja mērinstrumenta tuvumā neatrodas metāla objekti (brīdinājums par metāla objektiem)

Apkārtējā gaisa temperatūra ir pārāk augsta vai pārāk zema	Lietojet mērinstrumentu vienīgi norādītajā darba temperatūras vērtību diapazonā, kas ir 0 °C – 40 °C.
--	---

Pastāv stipras temperatūras izmaiņas	Nogaidiet, līdz mērinstrumenta temperatūra ir izlīdzinājusies ar apkārtējā gaisa temperatūru.
--------------------------------------	---

Automātiskā kalibrēšana nav bijusi sekmīga	Veiciet kalibrēšanas procedūru rokas režīmā.
--	--

Gaismas signāls 2 deg dzeltenā vai sarkanā krāsā, pārvietojot mērinstrumentu pāri plašam sienas virsmas apgabalam (brīdinājums par metāla objektiem)

Zem seguma materiāla virsmas atrodas daudzi savstarpēji tuvu esoši metāla objekti	Lai izķirtu atsevišķus metāla objektus, sekojiet to nālā signāla тоņa augstumam. Ja metāla objekti atrodas joti tuvu, tos nevar izdalīt kā atsevišķus objektus.*
---	--

Metālu saturošs seguma materiāls	Ja seguma materiāls satur metālu (pie tādiem materiāliem pieder, piemēram, alumīnēti gaismu aizturoši materiāli, siltumvadošs skārds u.c.), objektu droša uzmeklēšana nav iespējama.*
----------------------------------	---

Automātiskā kalibrēšana nav bijusi sekmīga	Veiciet kalibrēšanas procedūru rokas režīmā.
--	--

Gaismas signāls 2 mirgo sarkanā krāsā, pārvietojot mērinstrumentu pāri plašam sienas virsmas apgabalam (brīdinājums par spriegumnesošu kabeli)

Nepietiekošs sienas zemējums	Lai iezemētu sienu, ar brīvo roku pieskarieties tai 20 – 30 cm attālumā no mērinstrumenta.
------------------------------	--

162 | Latviešu**Klūmes cēlonis Novēršana****Spriegumnesošais kabelis netiek atklāts**

Kabeli nav sprieguma vai arī sprieguma un/vai tā frekvences vērtības nav tipiskas Pievadiet kabelim spriegumu, piemēram, ieslēdziet apgaismmojōsās ierices ar sienas ieslēdzeju palidzību. Maiņsprieguma kabeļus, kuru spriegums un frekvence neatrodas 110 – 240 V, 50 – 60 Hz robežas, droši uzmeklēt nav iespējams.*

Kabelis atrodas pārāk dzīļi Uzmeklēšanas dzījums ir atkarīgs no seguma materiāla īpašībām un var būt mazāks par norādīto maksimālo uzmeklēšanas dzījuma vērtību.*

Kabelis atrodas iezemētā metāla caurulē Lietojiet mērinstrumentu metāla caurules uzmeklēšanai.

Mērinstruments nav iezemēts Stingri satveriet mērinstrumentu ar roku, kurā nav uzzvilkts cimds. Nestāviet uz izolētām kāpnēm vai sastatnēm. Nenēsājiet izolējošus apavus.

Seguma materiāls ir ekrānēts vai arī ir pārāk liels gaisa mitums Ja seguma materiāls satur metālu vai ir mitrs (piemēram, pie liela gaisa mitruma), objektu droša uzmeklēšana nav iespējama.*

Metāla objekts netiek atklāts Metāla objekts atrodas pārāk dzīļi Uzmeklēšanas dzījums ir atkarīgs no seguma materiāla īpašībām un var būt mazāks par norādīto maksimālo uzmeklēšanas dzījuma vērtību.*

Metāla objekts ir pārāk mazs Uzmeklēšanas dzījums ir atkarīgs no objekta īpašībām un var būt mazāks par norādīto maksimālo uzmeklēšanas dzījuma vērtību.*

Gaismas signāls nekoordinēti mirgo zaļā, dzeltenā un sarkanā krāsā

Elektriskais vai magnetiskais lauks rada traucējumus mērinstrumenta darbībai Ieturiet attālumu līdz elektroiekārtām, kas izstaro stiprus elektriskos vai magnētiskos laukus (piemēram, līdz datoriem, komutācijas tiklu daļām u.c.).

Klūmes cēlonis Novēršana**Mērijumu rezultāti ir neprecīzi vai nav ticami**

Zem sensora laukas atrodas traucējoši metāla objekti Pārvietojiet visus traucējošos objektus (piemēram, rokas pulkstenī, gredzenus u.c.) prom no mērinstrumenta sensora laukas. Nesaņveriet un neturiet mērinstrumentu sensora lauka apvidū.

Automātiskā kalibrēšana nav bijusi sek-mīga Veiciet kalibrēšanas procedūru rokas režīmā.

Gaismas signāls ilgstoši mirgo zaļā, dzeltenā un sarkanā krāsā, lai gan mērinstrumenta tuvumā neatrodas metāla objekti vai spriegumnesoši kabeli.

Mērinstruments ir nosūtīt mērinstrumentu uz servisa centru remonta.

* Pirms urbšanas, zāģēšanas vai frēzēšanas sienās, griešosts vai grīdā izmantojiet arī citus informācijas avotus (piemēram, būvplānus).

Apkalpošana un tīrīšana

Apstākļi netīrumus ar sausu, mīkstu auduma gabaliņu. Nelietojiet apkopei tīrīšanas līdzekļus vai šķidinātājus.

Lai netiktu ieteikmētas mērišanas funkcijas, uz sensora laukas **6** mērinstrumenta priekšpusē un mugurpusē nedrīkst pielīmēt uzlīmes vai uzrakstus, īpaši uzlīmes ar metāla pārkājumu.

Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

www.bosch-pt.com

Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to pierderumiem.

Pieprasot konsultācijas un nomainot rezerves daļas, lūdzam noteikti norādīt 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas atrodams uz mērinstrumenta marķējuma plāksnītes.

164 | Lietuviškai**Latvijas Republika**

Robert Bosch SIA
 Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
 Dzelzavas ielā 120 S
 LV-1021 Rīga
 Tālr.: 67146262
 Telefakss: 67146263
 E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Nolietotie mērinstrumenti, to piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpārstrādā apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet nolietotos mērinstrumentus un akumulatorus vai baterijas sadzīves atkritumu tvertnē!

Tikai ES valstīm

Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai 2012/19/ES, lietošanai nederīgie mērinstrumenti, kā arī, atbilstoši direktīvai 2006/66/EK, bojātie vai nolietotie akumulatori un baterijas jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

Lietuviškai**Saugos nuorodos**

**Būtina perskaityti visą instrukciją ir jos laikytis.
IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ.**

- ▶ **Matavimo prietaisą taisyti turi tik kvalifikuoti meistrai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip bus garantuota, kad matavimo prietaisas išliks saugus naudoti.

- **Nedirbkite su matavimo prietaisu sprogioje aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Matavimo prietaisui kibirkščiuojant, nuo kibirkščių gali užsidegti dulkės arba susikaupė garai.

Gaminio ir techninių duomenų aprašas

Prietaiso paskirtis

Matavimo prietaisas skirtas juodiesiems (pvz., armatūrai) ir spalvotiesiems metalams (pvz., variniam vamzdžiam), taip pat laidams su įtampa sienose, lubose ir grindyse ieškoti.

Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamujų dalij numeriai atitinka matavimo prietaiso schemas numerius.

- 1** Pagalbinis žymėjimo griovelis
- 2** Signalinė lemputė
- 3** Ijungimo-įjungimo jungiklis
- 4** Baterijų skyriaus dangtelio fiksatorius
- 5** Baterijų skyriaus dangtelis
- 6** Jutiklio zona

Techniniai duomenys

Skaitmeninis ieškiklis	PMD 7
Gaminio numeris	3 603 F81 100
Maks. randamų objekty gylis*:	
– juodieji metalai	70 mm
– spalvotieji metalai (variniai vamzdžiai)	60 mm
– variniai laidai (kuriuose yra įtampa)**	50 mm
Kalibravimas	automatinis

* priklausomai nuo objekto medžiagos ir dydžio, taip pat nuo pagrindo medžiagos ir būklės (sienu, lubų, grindinio)

** jei laide nėra įtampos, prietaisas randa tik mažesniame gylje esančius laidus

- **Esant nepalankioms pagrindo savybėms, matavimo rezultatas randamų objektų gylį ir tikslumo atžvilgiu gali būti blogesnis.**

**166 | Lietuviškai**

Skaitmeninis ieškiklis	PMD 7
Automatinis išsijungimas po maždaug	10 min
Darbinė temperatūra	0 °C ... +40 °C
Sandėliavimo temperatūra	-20 °C ... +70 °C
Maks. santykinis oro drėgnis	80 %
Baterijos	3 x 1,5 V AAA
Veikimo trukmė (šarminė mangano baterija) apytikria	5 h
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“	0,1 kg
* priklausomai nuo objekto medžiagos ir dydžio, taip pat nuo pagrindo medžiagos ir būklės (sienų, lubų, grindinio)	
** jei laide nėra įtampos, prietaisas randa tik mažesniame gylje esančius laidus	
► Esant nepalankioms pagrindo savybėms, matavimo rezultatas randamą objektų gilio ir tikslumo atžvilgiu gali būti blogesnis.	

Atitikties deklaracija CE

Atsakingai pareiškiame, kad skyriuje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminis atitinka toliau ivardytus standartus ir norminius dokumentus:
EN 61010-1:2010-10, EN 61326-1:2006-05,
EN 301489-3:2002-08, EN 301489-1:2011-09,
EN 300330-1:2010-02, EN 300330-2:2010-02 pagal direktyvų
2011/65/ES, 1999/5/EB reikalavimus.

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Leinfelden, 26.08.2013



Montavimas

Bateriju įdėjimas ir keitimas

Matavimo prietaisą patariama naudoti su šarminėmis mangano baterijomis.

Norėdami atidaryti baterijų skyriaus dangtelį **5**, paspauskite fiksatorių **4** ir atlenkite baterijų skyriaus dangtelį. Iđekite baterijas. Iđedami baterijas atkreipkite dėmesį į baterijų skyriaus viduje nurodytus baterijų polius.

► **Jei matavimo prietaiso ilgesnį laiką nenaudosite, išimkite iš jo baterijas.** Ilgesnį laiką sandéliuojamos baterijos dėl korozijos gali pradėti išrasti ir savaime išsikrauti.

Naudojimas

Parengimas naudoti

- **Saugokite matavimo prietaisą nuo drėgmės ir tiesioginio saulės spindulių poveikio.**
- **Saugokite matavimo prietaisą nuo ypač aukštos ir žemos temperatūros bei temperatūros svyравimų.** Pvz., nepalikite jo ilgesnį laiką automobiliuje. Esant didesniems temperatūros svyравimams, prieš pradēdami prietaisą naudoti, palaukite, kol matavimo prietaiso temperatūra stabilizuosis. Esant ypač aukštai ir žemai temperatūrai arba temperatūros svyравimams, gali būti pakenkiamā matavimo prietaiso tikslumui.
- **Saugokite, kad matavimo prietaisas nenukristų ir nebūtų sutrenkiamas.**

Ijungimas ir išjungimas

► **Prieš ijungdami prietaisą įsitikinkite, kad jutiklio zona **6** nėra drėgna.** Jei reikia, sausai nušluostykite matavimo prietaisą šluoste.



Norėdami matavimo prietaisą **ijungti**, ijungimo-išjungimo jungiklij **3** pastumkite žemyn.

Po trumpos automatinės savitirkros matavimo prietaisais yra paruoštas naudoti. Šviečianti signalinė lemputė **2** praneša, kad prietaisais yra paruoštas naudoti. Jei ijungus signalinę lemputę **2** nešviečia, reikia pakeisti baterijas.

168 | Lietuviškai

Norédami matavimo prietaisą **išjungti**, ijjungimo-išjungimo jungiklį **3** pastumkite aukštyn.

Jei apytikrai per 10 min. nebuvo atliktas joks matavimas, kad būtų taupomos baterijos, matavimo prietaisais automatiškai išsijungia.

Nuoroda: Matavimo prietaisui automatiškai išsijungus, ijjungimo-išjungimo jungiklis **3** dar tebéra padėtyje „**Ijungta**“. Norédami matavimo prietaisą ijjungiti iš naujo, ijjungimo-išjungimo jungiklį **3** pirmiausia pastumkite į padėtį „**Išjungta**“ ir po to vėl į padėtį „**Ijungta**“.

Veikimo režimai

Matavimo prietaisais aptinka objektus, esančius po jutiklio zona **6**.

► **Prieš pradēdami sieną gręžti, pjauti ar frezuoti, turite taip pat ir remdamiesi kitais informaciniiais šaltiniais išitiškinti, kad negresia pavojus.** Kadangi matavimo rezultatų tikslumui ir aptikimo gilumui nei giamos įtakos gali turėti aplinka ir sienos savybės, gali egzistuoti pavojus, kad jutiklio zonoje yra objektų, nors objektais neparodomai (signaliuoti lemputė **2** šviečia žaliai).

Signalinė lemputė	Paaškinimas
Žalias	Objektų neaptikta
Geltona	<ul style="list-style-type: none"> - Metalinis objektas arti jutiklio - Jutiklio zonoje yra mažas ar giliai esantis objekto arba - jutiklis trikdomas dėl netinkamų sienos savybių
Raudona ir nuolatinis garsinis signalas	Jutiklio zonoje aptiktas metalinis objekto
Raudona mirksi (greitai) ir pulsuojančios garsinės signalas	Aptiktas laidas su įtampa

Metalinių objektų paieška

Prietaisą ijjungus signalinė lemputė **2** šviečia žaliai.


Uždékite prietaisą ant tiriamo paviršiaus ir vedžiokite į į ūžalį.

- Jei pagrinde neaptinkama metalinių objekto, signalinė lemputė **2** ir toliau šviečia žaliai ir nepasigirsta jokio garsinio signalo.
- Matavimo prietaisui artejant prie metalinio objekto, signalinė lemputė **2** pradeda švesti geltonai ir, kai prie metalinio objekto priartėjama,

pereina į raudonąjį. Kai tik signalinė lemputė pradeda švesti raudonai, papildomai siunčiamas garsinis signalas, kuris tuo labiau stipréja, kuo labiau prie metalinio objekto artėjama.

- Virš metalinio objekto signalinė lemputė **2** šviečia raudonai ir girdimas maksimalaus garsumo signalas.

► Metalinis objektas po jutikliu gali būti ir tuomet, kai signalinė lemputė 2 šviečia geltonai. Matavimo rezultatams neigiamą poveikį daro arti jutiklio esantys maži ar giliai slypintys metaliniai objektai, taip pat sienos savybės.

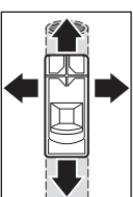

Pirmą kartą pravedus prietaisą, metalinio objekto padėtis parodoma tik apytikriai. Jei matavimo prietaisą per metalinį objektą pravesite kelis kartus, objekto padėtis bus nustatoma vis tiksliau. Kelis kartus pravedus matavimo prietaisą (nepakeliant jo nuo pagrindo), matavimo objekto padėtis gali būti parodoma tiksliai: jei signalinė lemputė **2** šviečia raudonai ir pasigirsta garsinis signalas, vadinasi metalinis objektas yra po jutiklio zona. Kai garsinis signalas girdisi garsiausia, metalinis objektas yra po jutiklio viduriu.

Laidininkų, kuriuose yra įtampa, paieška

Matavimo prietaisais parodo laidus, kurie yra su įtampa nuo 110 V iki 240 V ir kuriu dažnis atitinka plačiąjį paplitusį standartą (kintamoji srovė, 50 ar 60 Hz). Kitokių laidų (nuolatinės srovės, aukštesnio ar žemesnio dažnio ir įtampos), taip pat laidų be įtampos patikimai aptiki negalima, tačiau jie gali būti parodomai kaip metaliniai objektai.

Laidų su įtampa paieška vyksta automatiškai, atliekant bet kokį matavimą. Jei aptinkamas laidas su įtampa, pradedama raudonai mirksėti signalinė lemputė **2** ir pasigirsta pulsuojančiu greito dažnio garsinis signalas. Kad tiksliau nustatytymetė laidų su įtampa vietą, matavimo prietaisą dar kelis kartus praveskite per paviršių. Kelis kartus pravedus prietaisą per paviršių, laido su įtampa padėtis parodoma labai tiksliai.

Laidus su įtampa aptiki lengviau, kai prie ieškomo laido yra prijungti ir jungti srovės naudotojai (pvz., šviestuvai, prietaisai).

Nuoroda: Dirbkite be pirštinių ir matavimo prietaisą visuomet tvirtai laikykite rankoje, kad būtų tinkamas jų eminimas. Be to, visada užtikrinkite, kad būtų jų eminti pastoliai ir kopečios. Nenaudokite tokiių pastolių ir kopęčių, kurių ant grindinio statomas atramos yra su plastikiniais antgaliais. Neavékitė izoliuojančios alyvynės.

170 | Lietuviškai

Esant tam tikroms sąlygoms (pvz., po metaliniu paviršiumi arba po paviršumi, kuriame yra didelė vandens dalis), laidai su įtampa gali būti aptinkami nepatikimai. Jei signalinė lemputė **2** virš didelio ploto šviečia geltonai arba raudonai, vadinas metolas sudaro ekraną ir laidų su įtampa paieška yra nepatikima.

Darbo patarimai

- **Matavimo rezultatams gali pakenkti aplinkos sąlygos. Tokie veiksnių yra, pvz., netoli ese esantys prietaisai, kurie sukuria stiprų magnetinį arba elektromagnetinį lauką, statybinės medžiagos, kurios yra metalo, aliuminių dengtos garso izoliacijos medžiagos, taip pat tapetai ir plytelės.** Todėl prieš pradēdami gręžti, pjauti ar frezuoti sienas, lubas ar grindis, atsižvelkite ir į kituose šaltiniuose pateiktą informaciją (pvz., statybinius planus).

Nuoroda: Nelaikykite prietaiso už jutiklio srities, kad nepadarytumėte įtaisos matavimui. Jei laikytės šio nurodymo, bus tikslesni matavimo rezultatai.

Objektų žymėjimas

Aptiktus objektus, jei reikia, galite pažymeti. Išorines objekto ribas galite nustatyti pagal signalinės lemputės **2** spalvos pasikeitimą iš geltonos į raudoną. Metalinio objekto vidurį galite nustatyti pagal garsinio signalo aukštumą. Pažymėkite ieškomą vietą raškiu ties viršutiniu ir šoniniu pagalbiui žymėjimo grioveliais **1**.

Nuolatinis mirksėjimas žalia/geltona-raudona

Jei signalinė lemputė **2** pakaitomis mirksi žaliai, geltonai ir raudonai, nors arti nėra nei metalinių objektų, nei laidų su įtampa, matavimo prietaisą reikiā išsiisti į įrankių remonto dirbtuvės.

Priežiūra ir servisas**Rankinis kalibravimas**

Jei signalinė lemputė **2** šviečia raudonai arba geltonai, nors arti matavimo prietaiso nėra metalo, matavimo prietaisą reikiā iš naujo sukalibruoti.

- Tuo tikslu matavimo prietaisą įjunkite į jungimo-išjungimo jungikliu **3**.
- Iš įjungto matavimo prietaiso išimkite vieną bateriją.

Lietuviškai | 171

- Matavimo prietaisą, kai išimta baterija, išjunkite įjungimo-išjungimo jungikliu **3**.
- Į matavimo prietaisą vėl sudėkite baterijas (Atkreipkite dėmesį į nurodytus baterijos polius!).
- Tuo tikslu pašalinkite visus netoli matavimo prietaiso esančius objektus (taip pat iš rankinės laikrodžių ar metalinių žiedų) ir laikykite matavimo prietaisą ore.
- Matavimo prietaisą įjunkite įjungimo-išjungimo jungikliu **3** ir 3 sekundžių laikotarpyje vėl išjunkite. Matavimo prietaiso signalinė lemputė **2** per šias 3 sekundes lėtai mirkši raudonai ir praneša, kad prietaisas paruoštas kalibravoti.
- Matavimo prietaisą per 0,5 sekundės vėl įjunkite. Pradedamas kalibravimas, kuris trukna apytikriai 6 sekundes. Signalinė lemputė **2** 6 sekundes greitai mirkši žaliai, vyksta kalibravimas. Po to prietaisas yra vėl parengtas naudoti ir signalinė lemputė **2** nuolat šviečia žaliai.

Nuoroda: nesilaikant išjungimo ir pakartotinio įjungimo sekos, kalibravimas neatliekamas. Signalinė lemputė **2** tebešviečia geltonai arba raudonai, nors arti nėra metalo. Tokiu atveju pakartokite kalibravimą.

Gedimai – priežastys ir pašalinimas

Priežastis	Pašalinimas
Signalinė lemputė 2 nešviečia	
Matavimo prietaisas neįjungtas	Įjungimo-išjungimo jungiklį pastumkite į padėtį „Įjungta“.
Matavimo prietaisas pats išsijungė	Įjungimo-išjungimo jungiklį pirmiausia pastumkite į padėtį „Įjungta“ ir po to į padėtį „Įjungta“.
Nejdėtos arba netinkamai jdėtos baterijos	Įdékite baterijas. Atkreipkite dėmesį į nurodytus polius.
Baterijos išsikrovusios arba jdėtos akumuliatoriai	Įdékite naujas baterijas. Nenaudokite akumuliatorių.

172 | Lietuviškai**Priežastis****Pašalinimas****Signalinė lemputė 2 šviečia geltonai arba raudonai, nors arti nėra metalo** (Įspėjimas apie metalinius objektus)

Aplinkos temperatūra per aukštą arba per žema	Matavimo prietaisu naudokite tik specifikacijoje nurodytame temperatūros intervale 0 °C – 40 °C.
Smarkus temperatūros pasikeitimai	Palaukite, kol matavimo prietaiso temperatūra susilygins su aplinkos temperatūra.
Automatinis kalibravimas nesėkminges	Atlikite rankinį kalibravimą.

Signalinė lemputė 2 virš didelio matuojamų sienos ploto šviečia geltonai arba raudonai (Įspėjimas apie metalinius objektus)

Keli arti vienas kito esantys metaliniai objektai	Stebékite garso signalo aukštumą, kad metalinius objektus atskirtumėte vieną nuo kito. Arti vienos kito esančių metalinių objekty negalima aptikti atskirai.*
Metalas kaip statybinių medžiagų sudėtyje	Kai statybinių medžiagų sudėtyje yra metalų (pvz., aliuminiu dengtos izoliacinių medžiagos, šilumai laidūs skardos lakštai), patikimas aptikimas negalimas.*
Automatinis kalibravimas nesėkminges	Atlikite rankinį kalibravimą.

Signalinė lemputė 2 mirksi raudonai virš didelio matuojamų sienos ploto (Įspėjimas apie laidus su įtampa)

Siena nepakanka-mai įžeminta	Palieskite laisva ranka sieną apytikriai 20 – 30 cm atstumu nuo matavimo prietaiso, kad ją įžemintu-mete.
------------------------------	---

Lietuviškai | 173

Priežastis	Pašalinimas
Neaptinkamas laidas su įtampa	
Laidas be įtampos arba su netipine įtampa	Sukurkite laide įtampa, pvz., įjunkite tam laidui prisuktą šviesos jungiklį. Kintamos įtampos laidų su įtampa už 110 – 240 V, 50 – 60 Hz intervalo ribų patikimas aptikimas negalimas.*
Laidas nutiestas per giliai	Aptikimo gilumas priklauso nuo statybinės medžiagos rūšies ir gali būti mažesnis negu maksimalus aptikimo gilumas.*
Laidas yra įžemintame metaliniame vamzdzyje	Naudokite matavimo prietaisą metaliniams vamzdžiams aptikti.
Matavimo prietaisais neįžemintas	Būdami be pirštinių, tvirtai suimkite matavimo prietaisą. Nestovėkite ant izoliuotų kopėčių ar pastolių. Neavékite izoliuojančios avalynės.
Statybinė medžiaga sudaro ekraną arba yra didelis oro drėgnis	Jei statybinių medžiagų sudėtyje yra metalų arba jos yra drėgnos (pvz., kai didelis oro drėgnis), patikimas aptikimas negalimas.*
Metalinis objektas neaptinkamas	
Metalinis objektas per giliai	Aptikimo gilumas priklauso nuo statybinės medžiagos rūšies ir gali būti mažesnis negu maksimalus aptikimo gilumas.*
Metalinis objektas per mažas	Aptikimo gilumas priklauso nuo objekto ir gali būti mažesnis negu maksimalus aptikimo gilumas.*
Nekoordinuotas mirksėjimas geltona, raudona, žalia spalvomis	
Elektrinių ar magnetinių laukų trikdžiai	Išlaikykite reikiama atstumą nuo prietaisų, sukuriančių stiprius elektrinius ar magnetinius laukus (pvz., kompiuteriai, impulsiniai maitinimo šaltiniai).

174 | Lietuviškai

Priežastis	Pašalinimas
Netikslus ar nelogiškas matavimo rezultatas	
Jutiklio veikimo zonoje yra trikdančių metalinių objekty	Iš jutiklio veikimo zonos pašalinkite visus trikdančius metalinius objektus (pvz., laikrodj, apyrankę, žiedą ir kt.). Nelaikykite prietaiso suėmę arti prie jutiklio.
Automatinis kalibravimas nesėkminges	Atlikite rankinį kalibravimą.
Nuolatinis mirksėjimas žalia/geltona/raudona, nors arti néra nei metalo, nei laidų su įtampa.	
Matavimo prietaisas pažeistas	Matavimo prietaisą išsiųskite į įrankių remonto dirbtuvės.
* Todėl prieš pradédami gręžti, pjauti ar frezuoti sienas, lubas ar grindis, atsižvelkite ir į kituose šaltiniuose pateiktą informaciją (pvz., statybinius planus).	

Priežiūra ir valymas

Nešvarumus nuvalykite sausa, minkšta šluoste. Nenaudokite jokių valiklių ir tirpiklių.

Jutiklio zonoje **6** nei priekinėje, nei nugarėlės pusėje neturi būti jokių lipdukų ar etikečių, ypač kokių nors metalinių ženklių, nes jie gali turėti įtakos matavimo funkcijoms.

Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

www.bosch-pt.com

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

Teraudamiesi informacijos ir užsakydami atsargines dalis, būtinai nurodykite dešimtženklį gaminio numerį, nurodytą prietaiso firminėje lentelėje.

Lietuviškai | 175

Lietuva

Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: (037) 713350
Įrankių remontas: (037) 713352
Faksas: (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Šalinimas

Matavimo prietaisai, papildoma jranga ir pakuotė turi būti surenkami ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Matavimo prietaisų, akumuliatorų bei baterijų nemeskite į buitinių atliekų konteinerius!

Tik ES šalims:

Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES, naudoti nebetinkami matavimo įrankiai ir, pagal Europos direktyvą 2006/66/EB, pažeisti ir išeikvoti akumulatoriai bei baterijos turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

Galimi pakeitimai.